




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibre digital

Atención:

Este calibrador no es impermeable. Si el adhesivo entra en contacto con el refrigerante u otros reactivos, provocará una lectura incorrecta o confusa. El refrigerante u otros reactivos no pueden ser eliminados por el etanol, WD40 puede ser utilizado para eliminar.


Atención: 0.01mm/0.0005"
Precisión: ± 0.03 mm/0.0012"

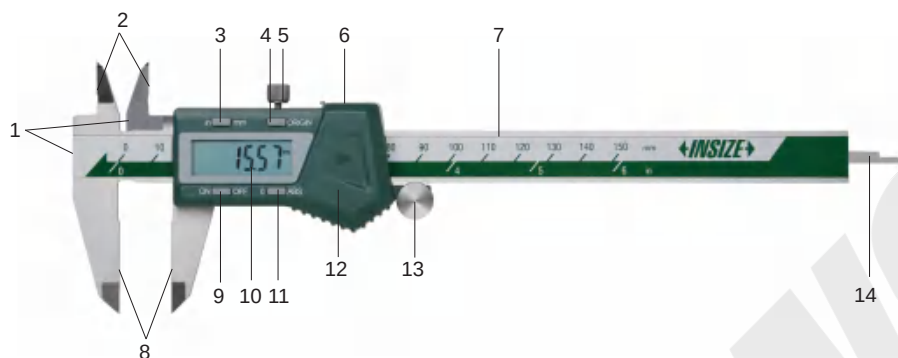

- 1-Faces de medición escalonadas
- 2-Mandíbulas de medición internas
- 3- Botón "mm/in"
- 4-Botón "ORIGEN"
- 5-Tornillo de bloqueo
- 6-Salida USB
- 7-Viga

- 8-Mandíbulas de medición externas
- 9-Botón "ON/OFF"
- 10-Pantalla LCD
- 11-Botón "ABS/0"
- 12-Tapa de la batería
- 13-Rodillo del pulgar
- 14-Barra de medición de profundidad
(el tipo R es una barra de profundidad redonda)


- 1.El producto es un sistema absoluto de bajo consumo y larga duración de la batería.
2. La pinza no es impermeable. La lectura puede no ser correcta si hay refrigerante u otro líquido en el calibrador. Los métodos de medición son los siguientes:

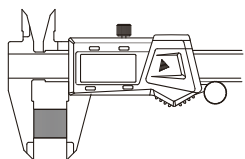


Medición externa



Medición interna

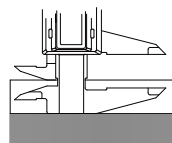

Medición por pasos

 

Medición de la
profundidad

3. Instale la batería:

- Retire la tapa de la batería (Fig.1).
- Ponga la pila en el compartimento de la pila, el lado positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (Fig.2).
- Cierre la tapa de la batería.
- Cierre las mordazas, pulse prolongadamente "ORIGEN" para poner a cero(Fig.3).

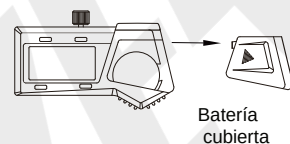


Fig.1

Batería
cubierta

 


Fig.2

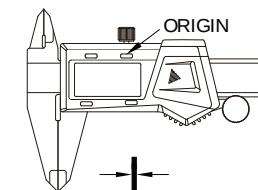


Fig.3

4. Botón:

- in/mm---Conversión métrica y en pulgadas
- ORIGEN---Pulsación larga para poner a cero
- ON/OFF---Encendido/Apagado
- ABS/0---Pulsación corta para entrar en modo INC(medición relativa), pulsación corta para ajustar el cero relativo.
- Pulsación larga para volver al modo ABS(medición absoluta)

5. Por favor, compruebe el cero antes de su uso, limpie las caras de medición con un paño suave, a continuación, cierre las mordazas externas, la pantalla muestra "0.00", de lo contrario pulse prolongadamente "ORIGEN" para poner a cero antes de la medición.
6. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibre. Las mordazas de medición deben sostener la pieza de trabajo y todavía puede deslizarse sobre la pieza de trabajo.
7. Apagado automático en unos cinco minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla después del apagado automático.
8. Una pila puede durar un año de uso. Si el símbolo de la pila parpadea en la pantalla, significa que el voltaje de la pila es demasiado bajo. Si no va a utilizar el calibrador durante mucho tiempo, retire la pila. De lo contrario, el líquido puede salir de la batería y dañar el calibrador.
9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, saque la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.
10. Accesorios opcionales: cable de salida de datos (código 7302-22), transmisor inalámbrico (código 7315-22).

MN-1103-ES

V2