


#### Pozor:


1. Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina; může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.
2. Pokud je baterie vybitá; po stisknutí tlačítka 'ZERO' je hodnota na displeji nestabilní; například 0,02 mm a 0,05 mm. Vyměňte prosím baterii.

Usnesení: 0,01 mm/0,0005"

Přesnost:  $\pm 0,03$  mm (rozsah 0-150 mm/0-6":  $\pm 0,02$  mm)

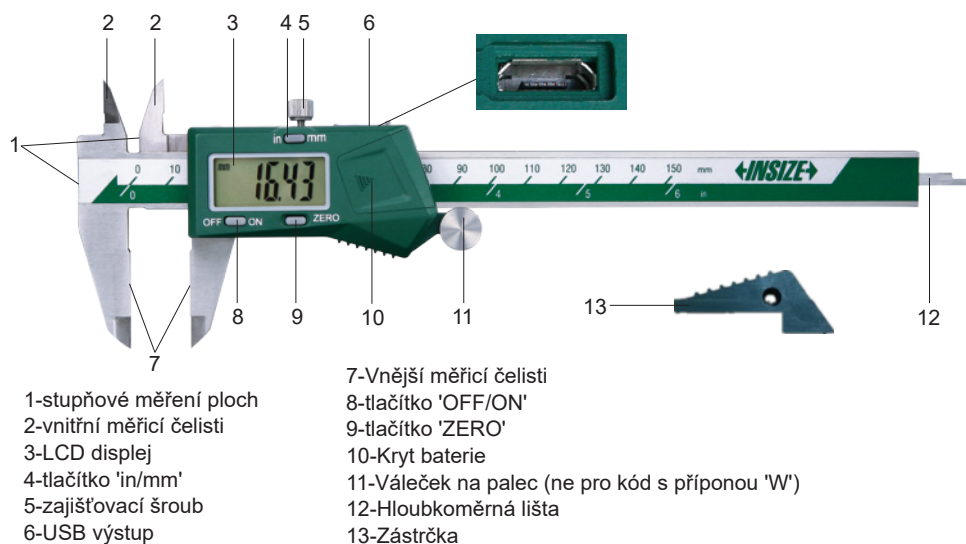


1. Metody měření jsou následující:

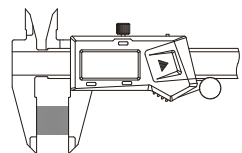


Externí měření



Interní měření

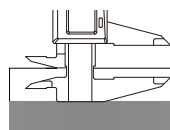


Krokové měření

 


Měření hloubky

2. Nainstalujte baterii:


- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).
- Zavřete kryt baterie (obr. 3).

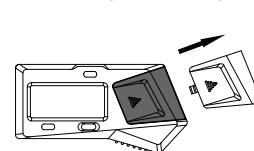

obr. 1

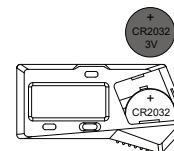

obr. 2

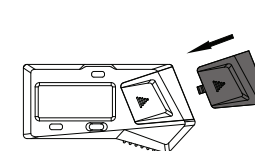


obr. 3

3. Tlačítka:

- 'in/mm' slouží k převodu na palce a milimetry.
- 'OFF/ON' znamená vypnout/zapnout
- 'ZERO' je nastavení nuly

 4. Pokud není váleček pro palec potřeba; odstraňte šroub na zadní straně válečku a nahradte jej zátkou.



5. Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem; poté zavřete vnější čelisti a stisknutím tlačítka 'ZERO' nastavte nulu. Kalibr je třeba pravidelně kontrolovat; abyste se ujistili; že je správně nastavena nula.
6. Pro přesné měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na měřidlo konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly obrobek 'držet' a přitom mohou po obrobku 'klouzat'.
7. Automatické vypnutí přibližně za dvacet minut. Stisknutím tlačítka 'OFF/ON' nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.
8. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7302-, 7315-).
9. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybita; displej zeslábně; dojde k abnormálnímu odečtu; hodnota na displeji je nestabilní; např. 0,02 mm a 0,05 mm při stisknutí tlačítka 'ZERO'; nebo se při pohybu digitální jednotky objeví jiné jevy; vyměňte prosím baterii. Pokud se třmen nepoužívá déle než 3 měsíce; vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.
10. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění; vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
11. Pracovní teplota je 0-40°C/32-104°F; relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.