


Achtung! 1. Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann der Messwert falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.
2. Wenn die Batterie leer ist und Sie 'ZERO' drücken, ist der Anzeigewert instabil, z.B. 0.02mm und 0.05mm. Bitte ersetzen Sie die Batterie.


Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Genauigkeit: $\pm 0.03\text{mm}$ (Bereich 0-150mm/0-6"): $\pm 0.02\text{mm}$

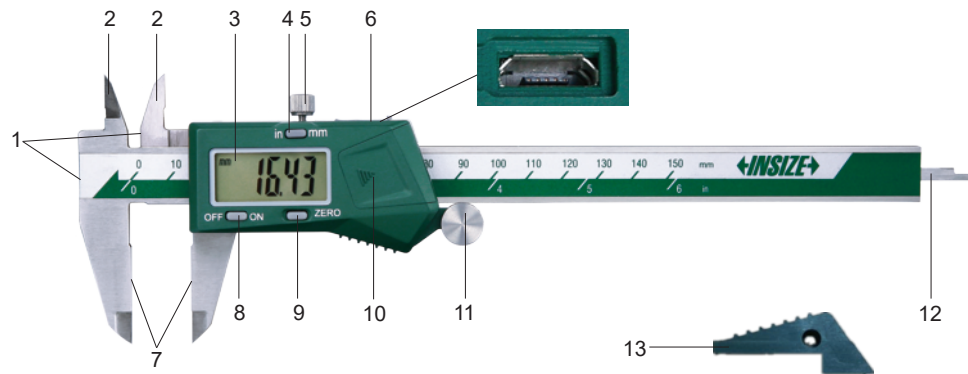

- | | |
|-----------------------|--|
| 1-Schritt Messflächen | 8-Taste 'OFF/ON' |
| 2-Interne Messbacken | 9-'ZERO'-Taste |
| 3-LCD-Anzeige | 10-Batterieabdeckung |
| 4-'in/mm'-Taste | 11-Daumenrolle (nicht bei Code mit Suffix "W") |
| 5-Feststellschraube | 12-Tiefenmessstab |
| 6-USB-Ausgang | 13-Plug |
| 7-Externe Messbacken | |


1. Die Messmethoden sind folgende:

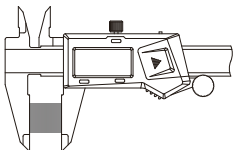


Externe Messung



Interne Messung

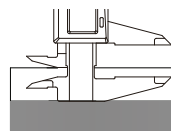

Schrittweise Messung

 

Messung der Tiefe

2. Batterie einbauen:

---Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)

---Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) muss nach außen zeigen (Abb. 2).

---Schließen Sie den Batteriefachdeckel (Abb.3).

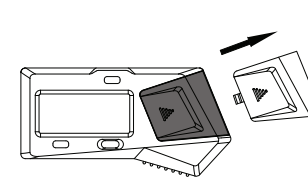


Abb.1

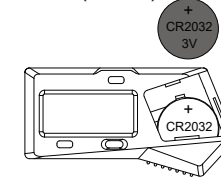


Abb.2

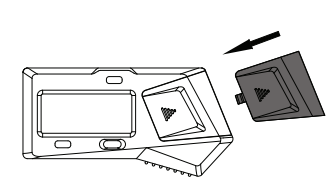


Abb.3


3. Knöpfe:

---in/mm" steht für die Umrechnung von Zoll und mm

---OFF/ON" schaltet aus/ein

---ZERO" bedeutet, dass Null gesetzt wird.

4. Wenn die Daumenrolle nicht benötigt wird, entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite der Rolle und ersetzen Sie sie durch einen Stopfen.

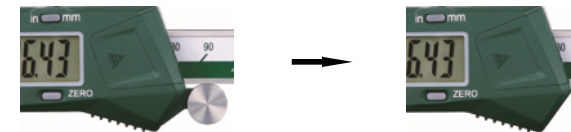

5. Bitte reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, schließen Sie dann die äußeren Backen und drücken Sie die Taste "ZERO", um den Nullpunkt einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.

6. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück "halten" und können noch auf dem Werkstück "gleiten".

7. Automatische Abschaltung nach etwa zwanzig Minuten. Drücken Sie die Taste 'OFF/ON' oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.

8. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7302-, 7315-).

9. Eine Batterie kann ein Jahr lang verwendet werden. Wenn die Batterie leer ist, wird die Anzeige schwach, abnormale Lesung, Anzeigewert ist instabil wie 0.02mm und 0.05mm, wenn drücken Sie "ZERO" oder andere Phänomene erscheinen, wenn die digitale Einheit zu bewegen, ersetzen Sie bitte battey. Wenn der Messschieber für mehr als 3 Monate nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

10. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

11. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.

MN-1108-DE

V7