


Atención:

1. Este calibrador no es impermeable. Si hay líquido refrigerante en la pegatina, la lectura puede ser incorrecta. Limpie el adhesivo con un paño seco. Si el problema no se resuelve, por favor use WD40 para limpiar la pegatina.
2. Si la pila se está agotando, al pulsar 'CERO', el valor de la pantalla es inestable, como 0,02 mm y 0,05 mm. Sustituya la pila.

Resolución: 0,01mm/0,0005"


Precisión: $\pm 0,03\text{mm}$ (Rango 0-150mm/0-6": $\pm 0,02\text{mm}$)

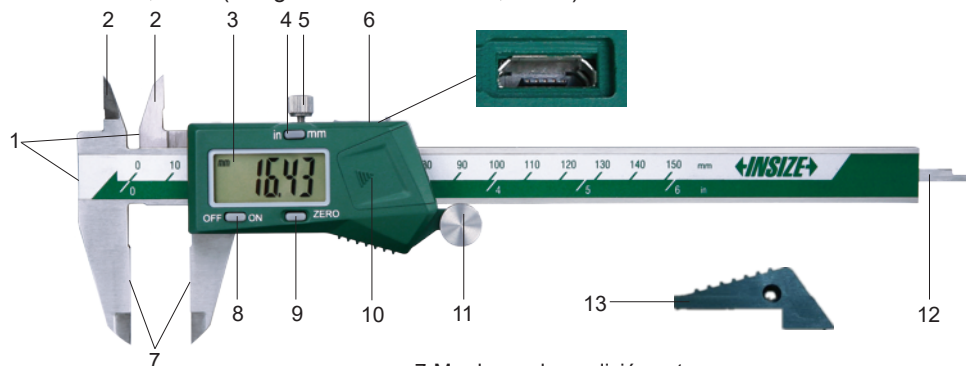

- 1-Faces de medición escalonadas
- 2-Mordazas de medición internas
- 3-Display LCD
- 4-Botón 'in/mm'
- 5-Tornillo de bloqueo
- 6-Salida USB

- 7-Mordazas de medición externas
- 8-Botón 'OFF/ON'
- 9-Botón 'ZERO'
- 10-Tapa de la batería
- 11-Rodillo del pulgar (no para código con sufijo 'W')
- 12-Barra de medición de profundidad
- 13-Enchufe


1. Los métodos de medición son los siguientes:

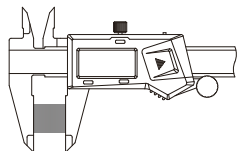


Medición externa



Medición interna

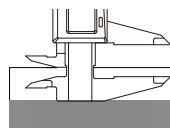

Medición por pasos

 

Medición de la profundidad

2. Instala la batería:

- Retire la tapa de la batería (fig.1)
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento de la pila, el lado positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig.2).
- Cierre la tapa de las pilas (fig.3).

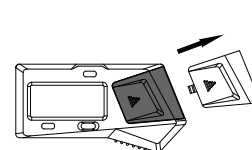


fig.1

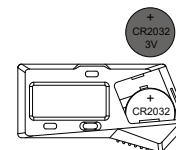


fig.2


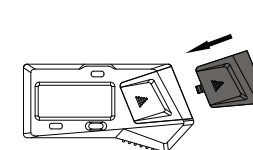


fig.3

3. Botones:

- 'in/mm' es para la conversión de pulgadas y mm
- 'OFF/ON' es apagar/encender
- 'CERO' es poner a cero

4. Si no se necesita el rodillo de pulgar, retire el tornillo de la parte posterior del rodillo y sustitúyalo por un tapón.

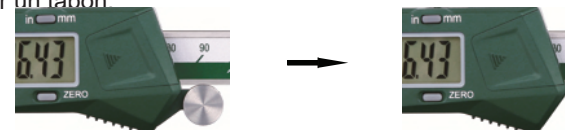

5. Limpie las caras de medición con un paño suave, cierre las mordazas externas y pulse el botón 'ZERO' para poner a cero. El calibrador debe comprobarse regularmente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero.
6. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibre. Las mordazas de medición deben 'sujetar' la pieza de trabajo y aún pueden 'deslizarse' sobre ella.
7. Apagado automático en unos veinte minutos. Pulse el botón 'OFF/ON' o mueva la unidad digital para encender la pantalla.
8. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7302-, 7315-).
9. Una pila puede durar un año de uso. Cuando se agote la pila, la pantalla se debilitará, la lectura será anormal, el valor de la pantalla será inestable, como 0,02 mm y 0,05 mm al pulsar 'CERO', o aparecerán otros fenómenos al mover la unidad digital. Si el calibrador no se utiliza durante más de 3 meses, retire la batería. De lo contrario, podría salir líquido de la pila y dañar el calibrador.
10. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto.
11. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.