


Attenzione: 1) Questo collare non è impermeabile. Se il refrigerante entra in contatto con l'adesivo, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con panni asciutti. Se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.
2. Se la batteria è scarica, il valore visualizzato sullo schermo è instabile quando si preme il pulsante "ZERO", ad esempio 0.02 mm e 0.05 mm. Sostituire la batteria.

Risoluzione: 0.01 mm/0.0005".


Precisione: ± 0.03 mm (intervallo 0-150 mm/0-6": ± 0.02 mm)

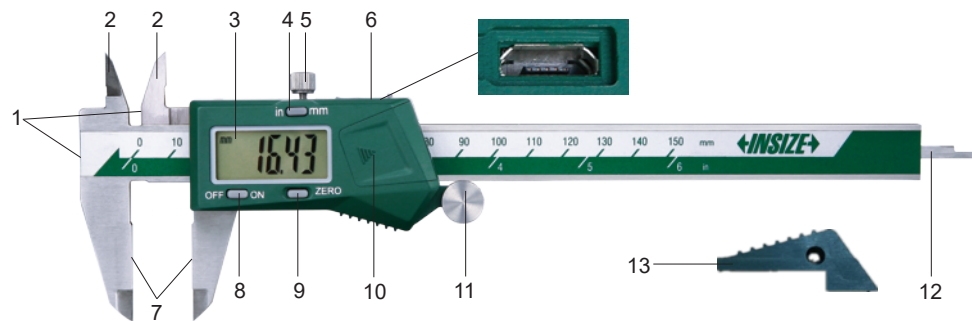

- 1-Fase di misurazione del volto
- 2-Ganasce di misura interne
- 3-Schermo LCD
- 4-Pulsante In/mm
- 5-Vite di arresto
- 6-Sortie USB
- 7-Ganasce di misura esterne

- 8-Pulsante OFF/ON
- 9-Pulsante di azzeramento
- 10-Coperchio del vano batteria
- 11-Rotolo in pollici (non per i codici con suffisso "W")
- 12-Asta di misurazione della profondità
- 13-Vis


1. I metodi di misurazione sono i seguenti:

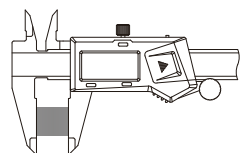


Misura esterna



Misure interne

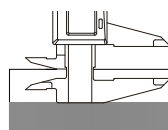

Fasi di misurazione

 

Misura della profondità

2. Installer la batterie :

- Rimuovere il coperchio della batteria (fig.1)
- Inserire una batteria CR2032 nel vano batteria, con il lato positivo (+) della batteria rivolto verso l'esterno (Fig.2).
- Posizionare il tampone sulla batteria (Fig.3).

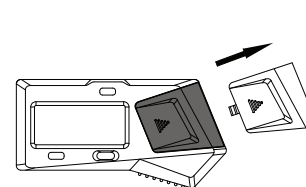


Fig. 1

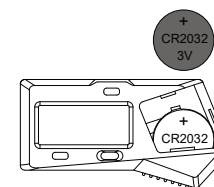


Fig. 2


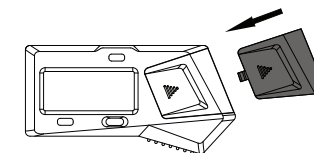


Fig. 3

3. Pulsanti :

- in/mm" - per convertire i pollici in mm.
- OFF/ON" - per spegnere/accendere
- ZERO" viene utilizzato per definire il punto zero

4. Se la manopola non serve, rimuovere la vite sul retro della manopola e sostituirla con il tappo.

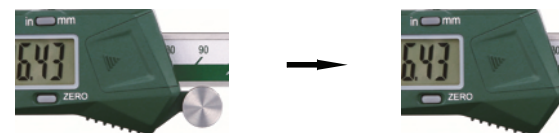

- 5. Pulire le superfici di misura con un panno morbido, quindi chiudere le ganasce esterne e premere il pulsante "ZERO" per impostare lo zero. Il calibratore deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che lo zero sia impostato correttamente.
- 6. Per ottenere una misura accurata, la forza deve essere controllata. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e corretta al calibro. Le ganasce di misura devono "tenere" il pezzo e possono anche "scivolare" su di esso.
- 7. Spegnimento automatico dopo circa venti minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o muovere il tastierino numerico per accendere lo schermo.
- 8. Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7302-, 7315-).
- 9. La batteria dura un anno. Se la batteria si indebolisce, se il display diventa debole, se la lettura diventa anormale, se il valore visualizzato è instabile, ad esempio 0.02 mm e 0.05 mm quando si preme "ZERO", o se compaiono altri fenomeni quando si sposta l'unità digitale, sostituire la batteria. Se il calibratore non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.
- 10. Se i numeri non cambiano quando si premono i pulsanti, rimuovere la batteria e sostituirla dopo 1 minuto.
- 11. La temperatura di esercizio è 0-40°C/32-104°F e l'umidità relativa non deve superare l'80%.