


Achtung:

- Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann die Anzeige ungenau sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit einem trockenen Tuch. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, reinigen Sie den Aufkleber bitte mit WD40.
- Wenn die Batterie fast leer ist, schwankt der angezeigte Wert beim Drücken von "ZERO" zwischen 0,02 mm und 0,05 mm. Bitte ersetzen Sie die Batterie.


Auflösung: 0.01 mm
Genauigkeit: ± 0.03 mm

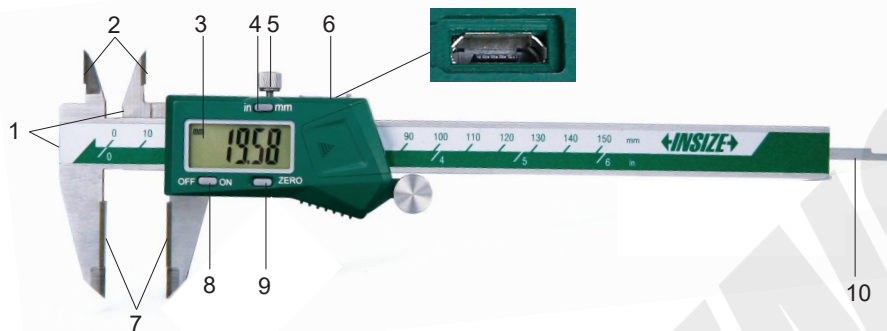

- Messflächen
- Innenmessbacken aus Hartmetall
(Die Serie 1110-xxxB verfügt über
Messbacken aus Stahl)
- LCD-Anzeige
- Taste "in/mm"
- Feststellschraube

- USB-Ausgang
- Externe Messbacken
aus Hartmetall
- "AUS/EIN"-Taste
- "NULL"-Taste
- Tiefenmessleiste


1. Die Messung erfolgt wie folgt.

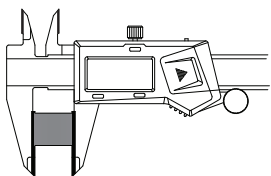

Externe Messung



Interne Messung

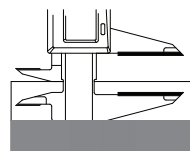

Schrittmessung



Tiefenmessung

2. Batterie einlegen:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 1).
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte.
- Schließen Sie die Batterieabdeckung.

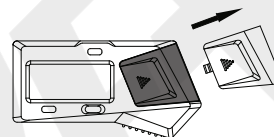


Abb.1

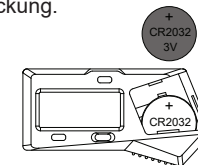


Abb.2

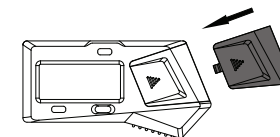


Abb.3

3. Tasten:

- "in/mm" dient zur Umrechnung zwischen Zoll und Millimeter.
- "OFF/ON" dient zum Ein- und Ausschalten.
- "ZERO" dient zum Einstellen der Nullstelle.

4. Reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, schließen Sie dann die Außenbacken und drücken Sie die Taste "ZERO", um die Nullstelle einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Nullstelle korrekt eingestellt ist.

5. Um genaue Messungen zu erhalten, muss die Kraft kontrolliert werden. Wenden Sie während der Messung bitte immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber an. Die Messbacken sollten das Werkstück "festhalten" und dennoch auf dem Werkstück "gleiten" können.

6. Automatische Abschaltung nach etwa zwanzig Minuten. Drücken Sie die Taste "OFF/ON" oder bewegen Sie die digitale Einheit, um die Anzeige einzuschalten.

7. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7302-, 7315-, 7305-).

8. Eine Batterie reicht für ein Jahr. Wenn die Batterie leer wird, wird die Anzeige schwächer, es kommt zu abnormalen Messwerten, der angezeigte Wert ist instabil, z. B. 0,02 mm und 0,05 mm, wenn Sie "ZERO" drücken, oder es treten andere Phänomene auf, wenn Sie das digitale Gerät bewegen. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber länger als 3 Monate nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

9. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

10. Die Betriebstemperatur beträgt 0-40 °C/32-104 °F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.

MN-1110-DE

V5