




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibre digital con mordazas con punta de carburo

Atención: 1. Esta pinza no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la pegatina, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco.
Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.
2. Si la batería se está agotando, al pulsar "ZERO", el valor que aparece en la pantalla es inestable, como 0,02 mm y 0,05 mm. Sustituya la batería.


Resolución: 0.01 mm.
Precisión: ± 0.03 mm.

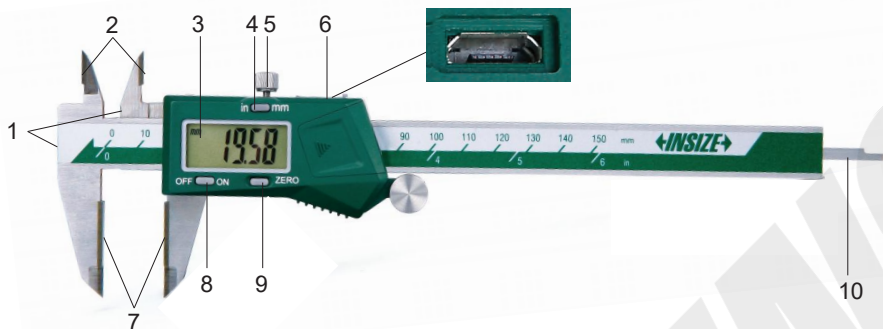

- 1-Caras de medición
- 2-Mordazas de medición internas de carburo (la serie 1110-xxxB tiene mordazas de medición de acero)
- 3-Pantalla LCD
- 4-Botón "in/mm"
- 5-Tornillo de bloqueo

- 6-Salida USB
- 7-Mordazas de medición externas de carburo
- 8-Botón "OFF/ON"
- 9-Botón "ZERO"
- 10-Barra de medición de profundidad


1. La medición es la siguiente.

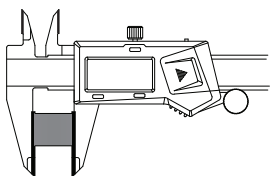

Medición externa



Medición interna

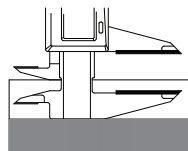

Medición de pasos



Medición de profundidad

- 2. Instalar la pila:
 - Retire la tapa de la pila (fig. 1).
 - Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera.
 - Cierre la tapa de la pila.

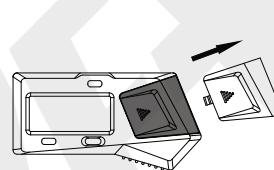


fig.1

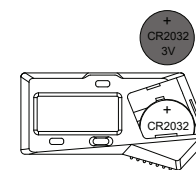


fig.2

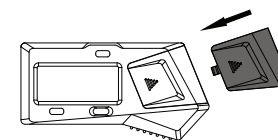


fig.3

- 3. Botones:
 - "in/mm" sirve para convertir pulgadas a milímetros y viceversa.
 - "OFF/ON" sirve para apagar/encender el dispositivo.
 - "ZERO" sirve para poner a cero.
- 4. Limpie las superficies de medición con un paño suave, cierre las mordazas externas y pulse el botón "ZERO" para poner a cero. El calibre debe revisarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente puesto a cero.
- 5. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada al calibre. Las mordazas de medición deben "sujetar" la pieza de trabajo y poder "deslizarse" sobre ella.
- 6. Apagado automático en unos veinte minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.
- 7. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7302-, 7315-, 7305-).
- 8. Una batería puede durar un año. Cuando la batería se esté agotando, la pantalla se volverá débil, la lectura será anómala, el valor mostrado será inestable, como 0,02 mm y 0,05 mm al pulsar "ZERO", o aparecerán otros fenómenos al mover la unidad digital. En ese caso, sustituya la batería. Si no se va a utilizar el calibre durante más de 3 meses, retire la pila. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la pila y dañar el calibre.
- 9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la pila y vuelva a colocarla después de 1 minuto.
- 10. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-1110-ES

V5