

Achtung:


1. Eine Batterie hält etwa 3-5 Monate. Wenn die Batterie schwach ist, drücken Sie die Datenübertragungstaste, die Signalleuchte blinkt rot und grün und die Daten können nicht übertragen werden. Die Batterie muss ausgetauscht werden.
2. Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn der Aufkleber mit Kühlmittel oder anderen Reagenzien in Kontakt kommt, führt dies zu falschen oder verwirrenden Messwerten. Kühlmittel oder andere Reagenzien können nicht mit Ethanol entfernt werden, WD40 kann zum Entfernen verwendet werden.

Auflösung: 0.01 mm/0.0005"

Genauigkeit: ± 0.03 mm



VIDEO

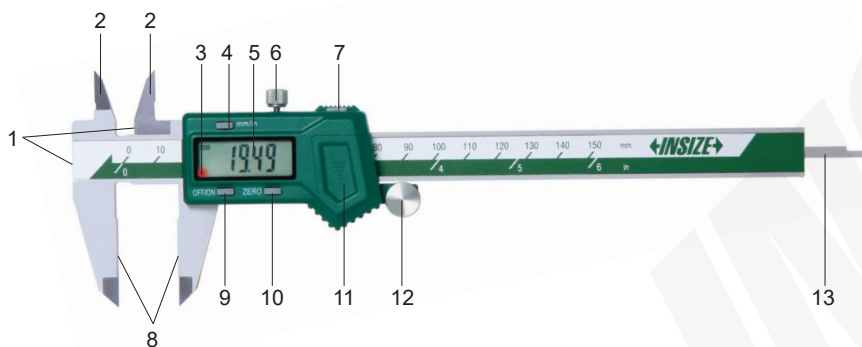

- 1-Messflächen
- 2-Interne Messbacken
- 3-Signalleuchte für Datenübertragung
- 4-Taste "mm/in"
- 5-LCD-Anzeige
- 6-Feststellschraube
- 7-Datenübertragung

- 8-Externe Messbacken
- 9-"AUS/EIN"-Taste
- 10-"NULL"-Taste
- 11-Batteriefachabdeckung
- 12-Daumenrolle
- 13-Tiefenmessleiste

1. Batterie einlegen:

Entfernen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach außen zeigen sollte (Abb. 1), und schließen Sie die Batterieabdeckung.


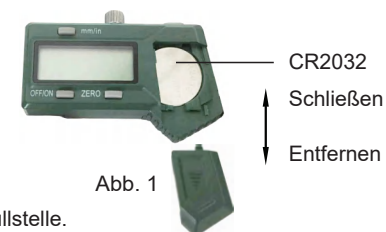


Abb. 1

2. Tasten:

- "ZERO" dient zum Einstellen der Nullstelle.
- "OFF/ON" dient zum Ein- und Ausschalten.
- "in/mm" dient zur Umrechnung zwischen Zoll und Millimeter.
- Drücken Sie die Datenübertragungstaste, um die Datenerfassung zu starten und jeweils einen Datensatz zu senden.
- Bei jeder erfolgreichen Datenübertragung blinkt die grüne LED einmal. Bei jeder fehlgeschlagenen Datenübertragung blinkt die rote LED einmal.
- 3. Reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, schließen Sie dann die Außenbacken und drücken Sie die Taste "ZERO", um Null einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.
- 4. Um genaue Messungen zu erhalten, muss die Kraft kontrolliert werden. Üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück "festhalten" und dennoch auf dem Werkstück "gleiten" können.
- 5. Automatische Abschaltung nach ca. 20 Minuten. Drücken Sie die Taste "OFF/ON" oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.
- 6. Optionales Zubehör: Empfänger (Code 7315-2, 7315-3). Referenz MN-7315R. Anwendung wie folgt:

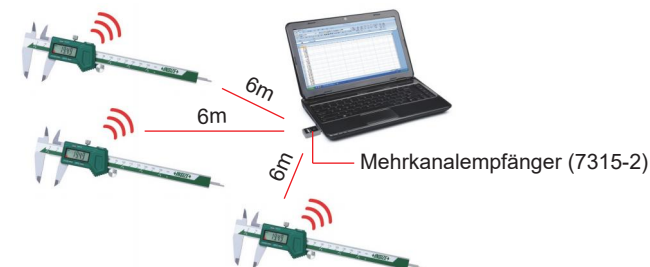

- 7. Eine Batterie hält etwa 3-5 Monate (die Batterielebensdauer hängt von der Häufigkeit der Datenerfassung ab). Wenn die Batterie leer wird, drücken Sie die Datenübertragungstaste. Die Signalleuchte blinkt rot und grün, und es können keine Daten übertragen werden oder es treten andere Phänomene auf. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber länger als 3 Monate nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.
- 8. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
- 9. Die Betriebstemperatur beträgt 0–40 °C/32–104 °F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80 % nicht überschreiten.

MN-1113-DE

V5