


### Attenzione:

1. Una batteria può funzionare per circa 3-5 mesi. Quando la batteria è scarica, premere il pulsante di trasmissione dati, la spia lampeggia in rosso e verde e i dati non possono essere trasmessi. È necessario sostituire la batteria.
2. Questo calibro non è impermeabile. Se l'adesivo entra in contatto con il liquido di raffreddamento o altri reagenti, causerà una lettura errata o confusa. Il liquido di raffreddamento o altri reagenti non possono essere rimossi con etanolo, ma è possibile utilizzare WD40 per rimuoverli.

Risoluzione: 0.01 mm/0.0005"  
Precisione:  $\pm 0.03$  mm

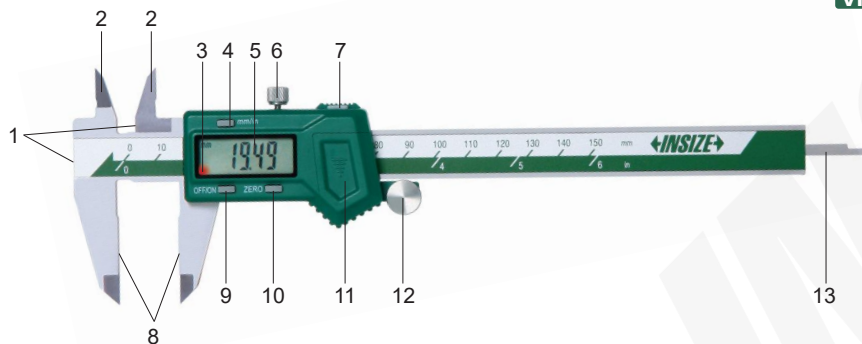


- 1-Superfici di misurazione
- 2-Ganasce di misurazione interne
- 3-Segnale luminoso di trasferimento dati
- 4-Pulsante "mm/in"
- 5-Display LCD
- 6-Vite di bloccaggio
- 7-Trasferimento dati

- 8-Ganasce di misurazione esterne
- 9-Pulsante "OFF/ON"
- 10-Pulsante "ZERO"
- 11-Coperchio della batteria
- 12-Rotella per il pollice
- 13-Barra di misurazione della profondità


### 1. Installare la batteria:

Rimuovere il coperchio del vano batteria, inserire la batteria CR2032 nel vano, con il polo positivo (+) rivolto verso l'esterno (fig. 1), quindi richiudere il coperchio del vano batteria.

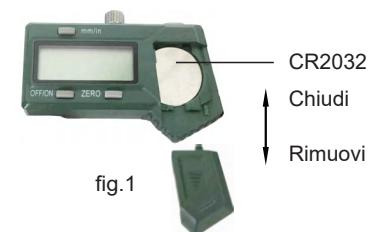

### 2. Pulsanti:

- "ZERO" serve per impostare lo zero
  - "OFF/ON" serve per accendere/spegnere
  - "in/mm" serve per la conversione tra pollici e millimetri
  - Premere il pulsante di trasferimento dati per avviare la raccolta dati e inviare un dato alla volta
  - Per ogni trasmissione dati riuscita, la luce verde lampeggia una volta. E per ogni trasmissione di dati non riuscita, la luce rossa lampeggia una volta.
3. Pulire le superfici di misura con un panno morbido, quindi chiudere le ganasce esterne e premere il pulsante 'ZERO' per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che sia impostato correttamente sullo zero.
  4. Per ottenere misurazioni accurate, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e adeguata sul calibro. Le ganasce di misurazione devono "trattenere" il pezzo e poter comunque "scivolare" su di esso.
  5. Spegnimento automatico dopo circa 20 minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o spostare l'unità digitale per accendere il display.
  6. Accessorio opzionale: ricevitore (codice 7315-2, 7315-3). Riferimento MN-7315R. Applicazione come segue:

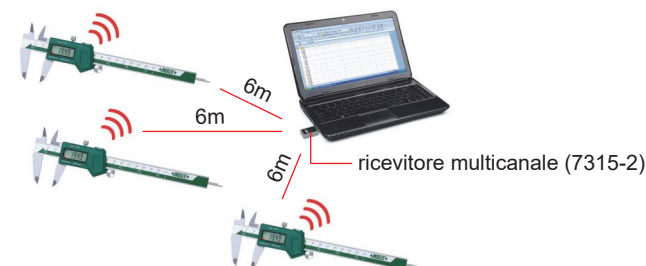

7. Una batteria può funzionare per circa 3-5 mesi (la durata della batteria varia a seconda della frequenza di raccolta dei dati). Quando la batteria si sta esaurendo, premere il pulsante di trasmissione dati: la spia lampeggia in rosso e verde e i dati non possono essere trasmessi o si verificano altri fenomeni. Sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.
8. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.
9. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32-104 °F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.