


Risoluzione: 0,01 mm/0,0005".

Precisione: $\pm 0,02$ mm (intervallo: 0-100)

$\pm 0,03$ mm (intervallo: 100-300)

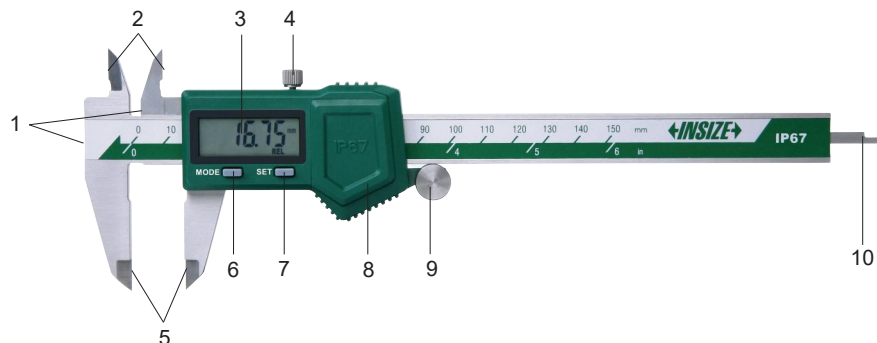

1-Fasi di misurazione delle facce

2-Ganasce di misura interne

3-Display LCD

4-Vite di bloccaggio

5-Ganasce di misura esterne

6-"Pulsante" "MODE"


7-"Pulsante" "SET"

8-Coperchio della batteria

9-Rotella (non per i codici con suffisso "W")

10-Barra di misurazione della profondità

1. Il calibro è resistente alla polvere e all'acqua (IP67). I metodi di misurazione sono i seguenti:

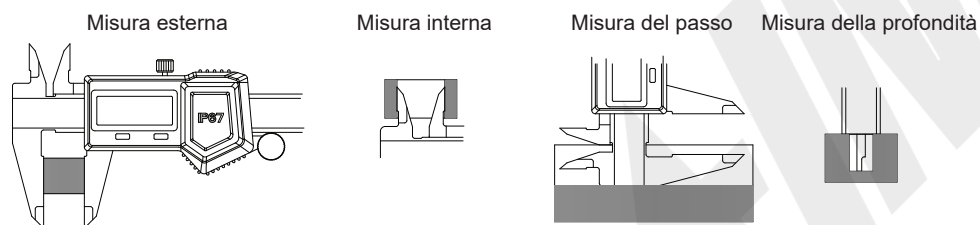

2. Installare la batteria:

--- Allentare la vite e rimuovere il coperchio della batteria (fig. 1).

--- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).

--- Chiudere il coperchio della batteria, serrare la vite

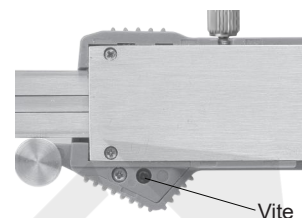


fig.1

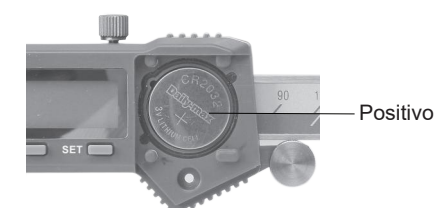


fig.2

3. Button:

Quando il display è spento: Premere un pulsante qualsiasi per accenderlo.

Quando il display è acceso: Premere a lungo "SET" per spegnerlo.

Premere una volta "MODE" per accedere alla modalità di impostazione dello zero, premere "SET" per impostare lo zero.

Premere due volte "MODE" per accedere alla conversione ABS (misura assoluta) e REL (misura relativa), premere "SET" per cambiare la modalità, premere "MODE" per uscire. Premere tre volte "MODE" per accedere alla conversione metrica e in pollici, premere "SET" per cambiare l'unità, premere "MODE" per uscire.

In modalità ABS, premere "SET" per mantenere la lettura.

In modalità REL, premere "SET" per impostare lo zero relativo.

4. Pulire le superfici di misura con un panno morbido, quindi chiudere le ganasce esterne e impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che la lettura iniziale sia impostata correttamente.

5. Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e corretta sul calibro. Le ganasce di misura devono "tenere" il pezzo e possono ancora "scivolare" sul pezzo.

6. Spegnimento automatico dopo circa 4 ore in modalità REL. Premere a lungo "SET" per spegnere la pinza in modalità ABS.

7. Se il prodotto diventa anormale, sul display appare la scritta "ERRO". Premere un pulsante qualsiasi per tornare alla modalità di misurazione e impostare lo zero prima dell'uso.

8. Una batteria può durare un anno. Se sul display compare la lettera "B", la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se la pinza non viene utilizzata per molto tempo, rimuovere la batteria. Altrimenti, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

9. Attacco per base di profondità opzionale (codice 6140).

10. La temperatura di lavoro è di 0-40°C/32-104°F.