


Upozornění:

Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na nálepce nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Nálepku očistěte suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k očištění nálepky přípravek WD40.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"


Přesnost: $\pm 0,05$ mm (0–600 mm), $\pm 0,07$ mm (600–1000 mm)

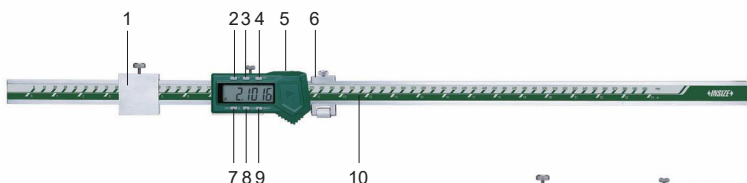

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1-Svorka | 9-Tlačítko 'ON/OFF' |
| 2-Tlačítko '+' | 10-Paprsek |
| 3-Tlačítko '-' | 11-Stojany |
| 4-Tlačítko 'SET' | 12-Poloviční diskové hroty |
| 5-Výstup dat | 13-Měřicí čelisti |
| 6-Zařízení pro jemné nastavení | 14-Hloubkový doraz |
| 7-Tlačítko 'in/mm' | 15-Sférické hroty |
| 8-Tlačítko 'ABS' | |

1. Vložte baterii:

- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2)
- Zavřete kryt baterie

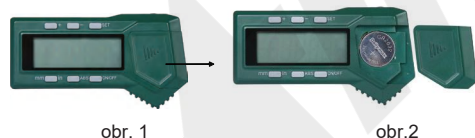

2. Tlačítka:

in/mm

---krátké stisknutí (<2 s): pro převod mezi palci a milimetry

ABS

---pro převod mezi absolutním a relativním režimem měření. Normálním režimem je absolutní režim měření. Krátkým stisknutím tlačítka přejdete do relativního měřicího režimu v libovolném bodě (tento bod se nazývá 'relativní nulový bod'), zobrazí se 'INC' a naměřená hodnota je nulová. V tomto režimu je naměřená hodnota vzdáleností od 'relativního nulového bodu'. Další stisknutím tlačítka se vrátíte zpět do absolutního měřicího režimu.

Vypnuto/Zapnuto


---krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí

'+', '-', 'SET'


---nastavení počáteční hodnoty (výchozí hodnota je nula). Dlouhé stisknutí (>2 s) tlačítka 'ZERO' a 'SET' bliká, současně dlouhým stisknutím tlačítka '+' nebo '-' zvyšujete nebo snižujete hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka 'SET' nastavení dokončíte, 'SET' zmizí. Během absolutního měření stiskněte tlačítko 'SET' pro získání přednastavené hodnoty.

3. Použití:

Sférické hroty se používají pro vnitřní a vnější měření.

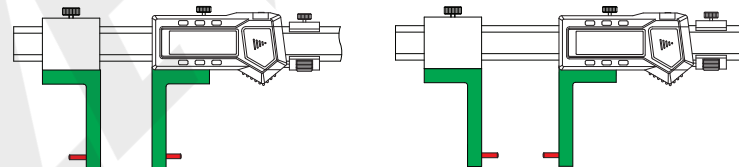

Bodové pouzdro (volitelné) pracuje s multifunkčními hroty řady 7392, kuličkovými hroty řady 7391 a závitovými hroty řady 7381 a 7321 pro měření různých tvarů obrobků.

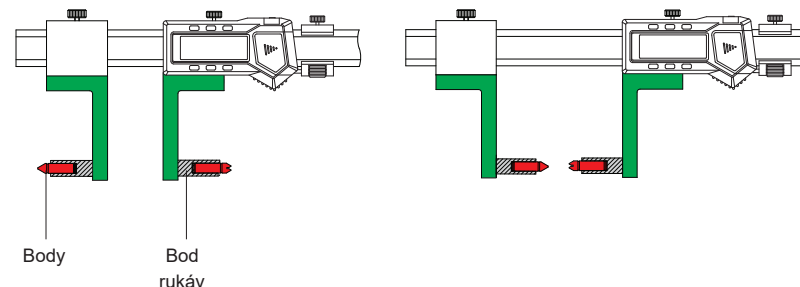

multifunkční body řady 7392 (volitelné)




kuličkové pera řady 7391 (volitelné)




šroubové závit řady 7381 a 7321 (volitelné)




Hloubkový doraz se používá pro měření hloubky.

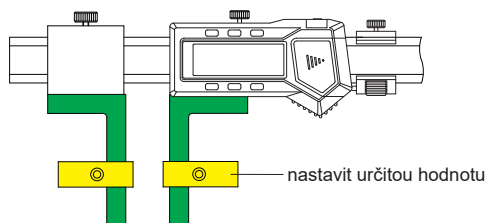


Poloviční diskové hroty, plochá měřicí plocha se používá pro vnější drážku ($h1 \geq 2,5 \text{ mm}$) průměru, sférická měřicí plocha se používá pro vnitřní drážku ($h1 \geq 7,5 \text{ mm}$) průměru.

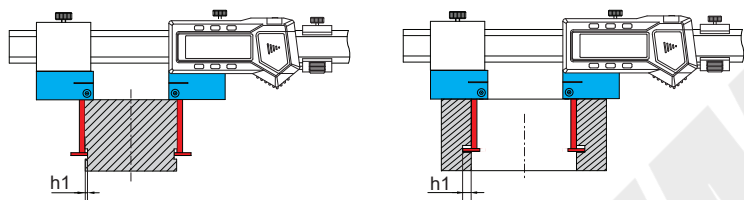


K měření osové vzdálenosti se používají kuželové hroty (volitelné).

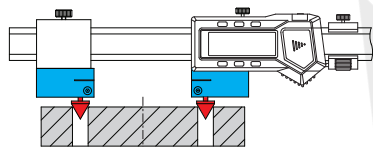

K měření vnitřního průměru se používají kulaté ramenní hroty (volitelné).

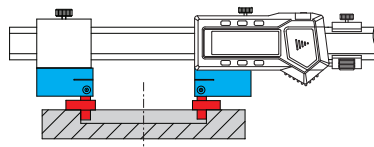

Ploché ramenní body (volitelné) se používají pro měření vnějšího průměru.

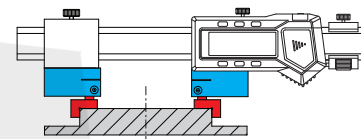

4. Měření

- Namontujte body a příslušenství podle naměřených rozměrů obrobku.
- Kalibrujte měřidlo pomocí mikrometru nebo standardního měřidla o přibližně naměřené velikosti a nastavte počáteční hodnotu.
- Změřte obrobek a odečtěte naměřenou hodnotu.

5. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7302-,7315-,7305-).

6. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Pokud kalibr nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit kalibr.
7. Pokud se po stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
8. Pracovní teplota je $0-40 \text{ }^{\circ}\text{C}/32-104 \text{ }^{\circ}\text{F}$, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.