


Attention :

Ce calibre n'est pas étanche. Si du liquide de refroidissement se trouve sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec un chiffon sec. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Résolution : 0,01 mm/0,0005"


Précision : $\pm 0,05$ mm (0-600 mm), $\pm 0,07$ mm (600-1000 mm)

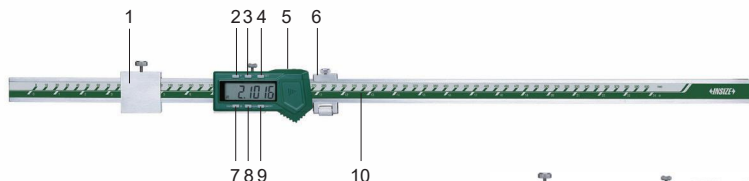

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1-Pince | 9-Bouton 'ON/OFF' |
| 2-Bouton '+' | 10-Poutre |
| 3-Bouton '-' | 11-Supports |
| 4-Bouton 'SET' | 12-Pointes demi-disques |
| 5-Sortie de données | 13-Mâchoires de mesure |
| 6-Dispositif de réglage fin | 14-Butée de profondeur |
| 7-Bouton 'in/mm' | 15-Pointes sphériques |
| 8-Bouton 'ABS' | |

1. Installation de la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile (fig. 1).
- Insérez la pile CR2032 dans le compartiment, le pôle positif (+) de la pile doit être orienté vers l'extérieur (fig. 2).
- Refermez le couvercle du compartiment à pile.

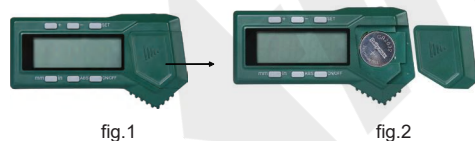

2. Boutons :

in/mm

---pression courte (<2 sec.) : pour la conversion entre pouces et millimètres

ABS

---pour la conversion entre les modes de mesure absolu et relatif. Le mode normal est le mode de mesure absolu. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer en mode de mesure relative à n'importe quel point (ce point est appelé 'point zéro relatif'), 'INC' s'affiche et la lecture est zéro. Dans ce mode, la lecture correspond à la distance par rapport au 'point zéro relatif'. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode de mesure absolue.

OFF/ON


---pression brève : pour allumer/éteindre

'+', '-', 'SET'


---définir la lecture initiale (la lecture initiale par défaut est zéro). Appui long (> 2 sec.) sur le bouton 'ZERO' et 'SET' clignote, appuyez en même temps longuement sur le bouton '+' ou '-' pour augmenter ou diminuer la lecture, appuyez brièvement sur le bouton 'SET' pour terminer le réglage, 'SET' disparaît. Pendant la mesure absolue, appuyez sur le bouton «SET » pour obtenir la valeur préréglée.

3. Application :

Les points sphériques sont utilisés pour les mesures internes et externes.

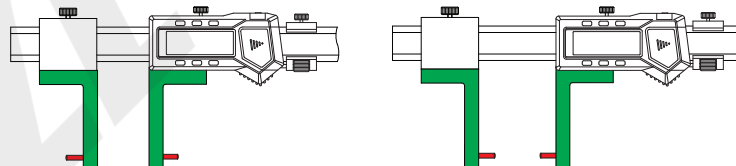

Le manchon à pointe (en option) fonctionne avec les pointes multifonctionnelles de la série 7392, les pointes à bille de la série 7391 et les pointes à filetage de la série 7381 et 7321 pour mesurer différentes formes de pièces.

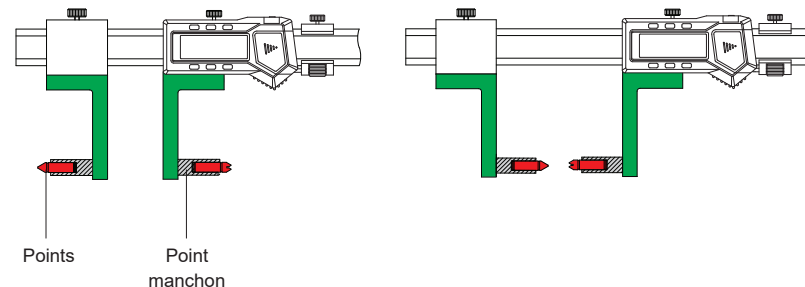

points multifonctionnels série 7392 (en option)




Stylos à bille série 7391 (en option)




pointes filetées séries 7381 et 7321 (en option)




La butée de profondeur sert à mesurer la profondeur.

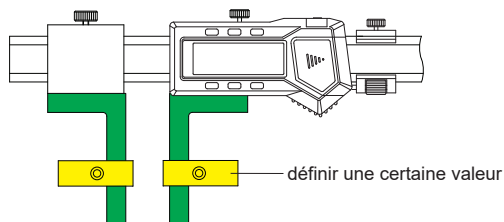


Les pointes demi-disque, la face de mesure plate est utilisée pour les rainures externes (h1 2,5 mm) de diamètre, la face de mesure sphérique est utilisée pour les rainures internes (h1 7,5 mm) de diamètre.

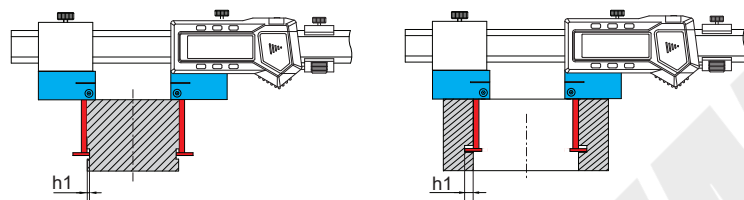


Les pointes coniques (en option) sont utilisées pour la mesure de la distance centrale.

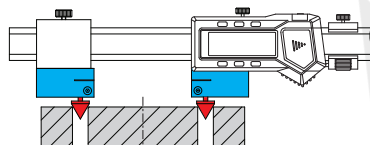

Les pointes arrondies (en option) sont utilisées pour mesurer le diamètre intérieur.

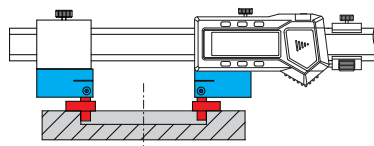

Les points d'épaulement plats (en option) sont utilisés pour la mesure du diamètre extérieur.

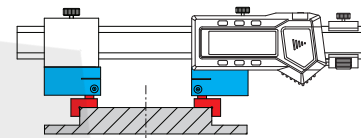

4. Mesure

- Installez les points et les accessoires en fonction de la pièce mesurée
- Calibrez le pied à coulisse à l'aide d'un micromètre ou d'un calibre standard d'une taille approximativement égale à celle mesurée, en réglant la valeur initiale
- Mesurez la pièce et relevez la valeur indiquée

5. Accessoire en option : câble de sortie de données (code 7302-, 7315-, 7305-).

6. Une pile peut durer un an. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le pied à coulisse.

7. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.

8. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.