


Atenção:

Este calibrador não é à prova d'água. Se houver líquido refrigerante no adesivo, a leitura pode estar incorreta. Limpe o adesivo com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o adesivo.

Resolução: 0.01 mm/0.0005"


Precisão: ± 0.05 mm (0-600 mm), ± 0.07 mm (600-1000 mm)

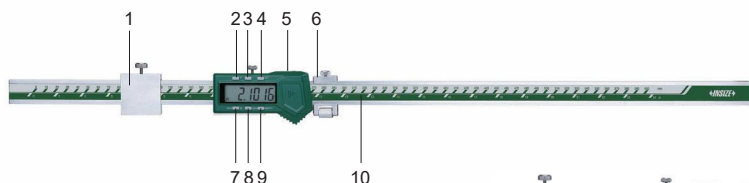

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1-Braçadeira | 9-Botão 'Ligar/Desligar' |
| 2-Botão '+' | 10-Feixe |
| 3-Botão '-' | 11-Suportes |
| 4-Botão 'SET' | 12-Pontas semicirculares |
| 5-Saída de dados | 13-Mandíbulas de medição |
| 6-Dispositivo de ajuste fino | 14-Limitador de profundidade |
| 7-Botão 'in/mm' | 15-Pontas esféricas |
| 8-Botão 'ABS' | |

1. Instale a bateria:

- Remova a tampa da bateria (fig. 1)
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, com o lado positivo (+) voltado para fora (fig. 2)
- Feche a tampa da bateria

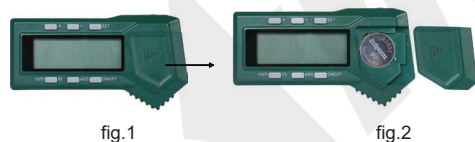

2. Botões:

in/mm

- pressão curta (<2 seg.): para conversão entre polegadas e milímetros

ABS

- para conversão entre os modos de medição absoluta e relativa. O modo normal é o modo de medição absoluta. Pressione brevemente o botão para entrar no modo de medição relativa em qualquer ponto (este ponto é chamado de 'ponto zero relativo'), 'INC' aparece e a leitura é zero. Neste modo, a leitura é a distância até o 'ponto zero relativo'. Pressione o botão novamente para retornar ao modo de medição absoluta.

LIGAR/DESLIGAR


- toque curto: para ligar/desligar

'+', '-', 'SET'


- definir leitura inicial (a leitura inicial padrão é zero). Pressione longamente (>2 seg.) o botão 'ZERO' e 'SET' piscará; ao mesmo tempo, pressione longamente o botão '+' ou '-' para aumentar ou diminuir a leitura, pressione brevemente o botão 'SET' para concluir a configuração, 'SET' desaparecerá. Durante a medição absoluta, pressione o botão 'SET' para obter o valor predefinido.

3. Aplicação:

Os pontos esféricos são usados para medições internas e externas.

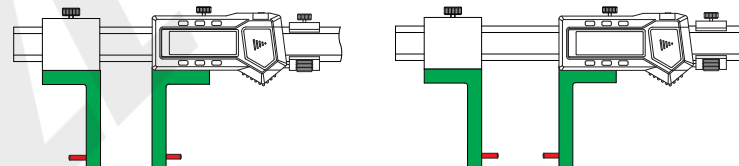

A manga de ponta (opcional) funciona com pontas multifuncionais da série 7392, pontas esféricas da série 7391 e pontas roscadas das séries 7381 e 7321 para medir diferentes formatos de peças de trabalho.

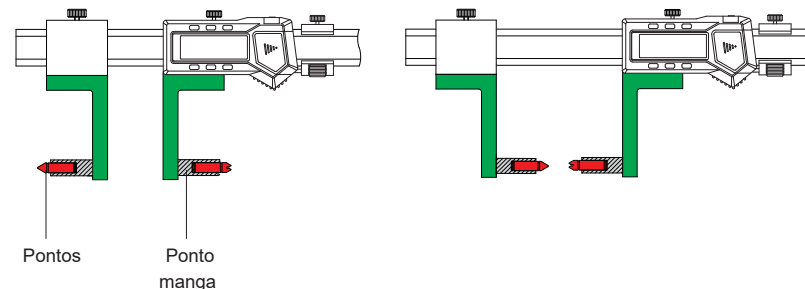

pontos multifuncionais série 7392 (opcional)




esferográficas série 7391 (opcional)




pontas para rosca de parafuso séries 7381 e 7321 (opcional)




O limitador de profundidade é utilizado para medir a profundidade.

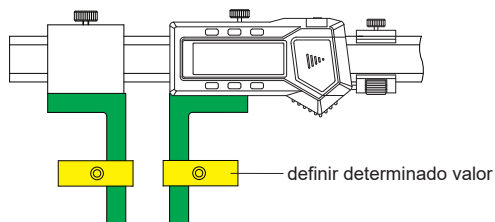


Pontas de meio disco, a face de medição plana é utilizada para ranhuras externas (h1 2.5 mm) de diâmetro, a face de medição esférica é utilizada para ranhuras internas (h1 7.5 mm) de diâmetro.

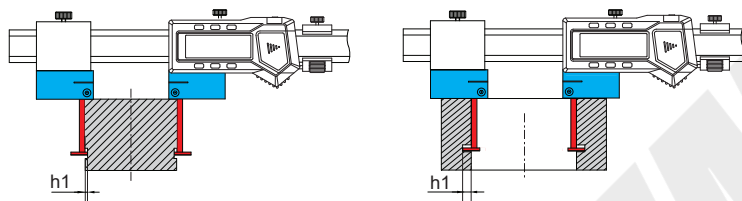


Pontas cônicas (opcionais) são usadas para medição da distância central.

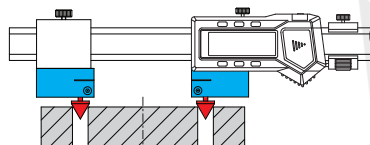

Pontas arredondadas (opcionais) são utilizadas para a medição do diâmetro interno.

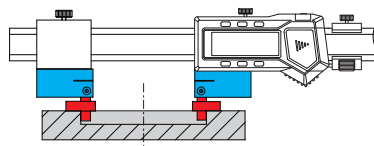

Pontas planas (opcionais) são utilizadas para medição do diâmetro externo.

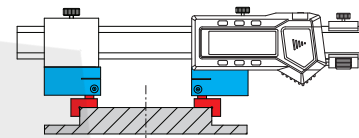

4. Medição

- Instale os pontos e acessórios de acordo com a peça medida
- Calibre o paquímetro usando um micrômetro ou um medidor padrão de aproximadamente o tamanho medido, definindo o valor inicial
- Meça a peça e leia o valor

5. Acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7302-,7315-,7305-).

6. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se o paquímetro não for usado por mais de 3 meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o paquímetro.

7. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

8. A temperatura de funcionamento é de 0-40 °C/32-104 °F, a umidade relativa não deve exceder 80%.