


Pozor:

Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.

Usnesení: 0,01 mm/0,0005"

Přesnost: $\pm 0,02$ mm

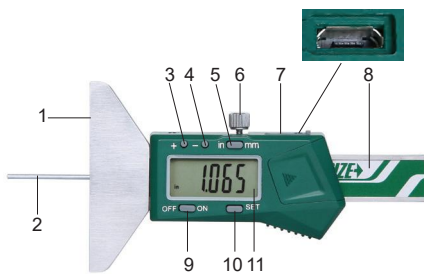

- 1-Základní rovina
- 2-Měřicí sonda
- 3-'+' tlačítko
- 4-'-' tlačítko
- 5-'in/mm' Tlačítko
- 6-Pojistný šroub
- 7-Datové rozhraní


- 8-Paprsek
- 9-'OFF/ON' tlačítko
- 10-'SET' tlačítko
- 11-LCD displej
- 12-'ZERO' Tlačítko (pouze pro kód 1140-xxWL)
- 13-Tlačítko pro přenos dat (pouze pro kód 1140-xxWL)
- 14-Kontrolka signálu přenosu dat (pouze pro kód 1140-xxWL)

1. Nainstalujte baterii:


---Sejměte kryt baterie (obr. 1)

---Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).


---Zavřete kryt baterie (obr. 3)

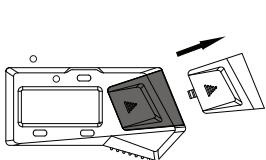

obr.1

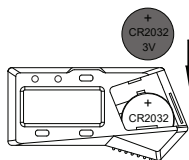

obr.2

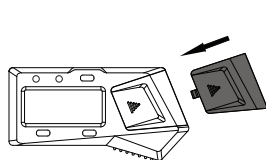

obr.3

2. Tlačítka

'in/mm'

---převod palců a mm

'OFF/ON'

---zapnout/vypnout

'SET'

---dlouhým stisknutím (>3s) nastavíte původní hodnotu, na obrazovce bliká 'set', stisknutím tlačítka '+' nebo '-' změňte hodnotu, krátkým stisknutím 'set' ukončíte funkci

---krátké stisknutí pro zobrazení původní hodnoty

'ZERO'

---nastavit nulu

'pro přenos dat'

---Stisknutím tlačítka pro přenos dat spustíte sběr dat a pokaždé odešlete jeden údaj

'Kontrolka signálu přenosu dat'

---Při každém úspěšném přenosu dat červená kontrolka jednou blikne

3. Před měřením je nutné nastavit nulu na nulovací ploše. Očistěte měřicí plochu a nastavenou nulovou plochu měkkým hadříkem, poté položte základní rovinu na nastavenou nulovou plochu a základnu stále přitlačujte. jemně vytáhněte nosník, aby se měřicí plocha dotýkala nastavené nulové plochy, zajistěte zajišťovací šroub a stisknutím tlačítka 'SET' nebo tlačítka 'ZERO' nastavte nulu. Měřidlo je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je správně nastaveno na nulu.

4. Při měření dbejte na následující dva body:

---Ujistěte se, že na měřicích plochách a obrobku není prach, řezné třísky ani jiné nečistoty. jinak může být měření nesprávné.

---Měřicí plocha a základní rovina by měly být chráněny před poškrábáním nebo poškozením. Je nutné základnu pevně přitlačit a táhnout nosník konstantní a přiměřenou silou.

5. Automatické vypnutí za přibližně 20 minut. Stisknutím tlačítka 'OFF/ON' nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.

6. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7315-21, 7302-21, pouze pro typ s datovým rozhraním), přijímač (kód 7315-2, 7315-3, pouze pro typ s vestavěným bezdrátovým rozhraním).

7. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybijí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální údaje, vždy svítí signální světlo a nelze přenášet nebo se objeví jiné jevy, vyměňte baterii. Pokud se měřidlo nepoužívá déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

8. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

9. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.