


Achtung:

Dieser Bremssattel ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann der Messwert falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Genauigkeit: $\pm 0.02\text{mm}$

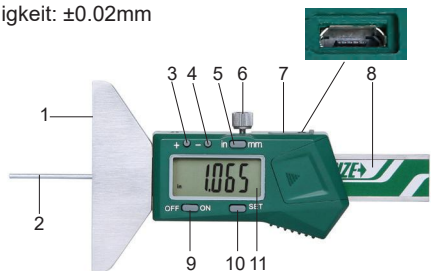

- | | |
|----------------------|--|
| 1-Basisebene | 8-Balken |
| 2-Meßfühler | 9-'OFF/ON' Taste |
| 3-'+' Taste | 10-'SET' Taste |
| 4-'-' Taste | 11-LCD Anzeige |
| 5-'in/mm' Taste | 12-'ZERO' Taste (nur bei Code 1140-xxWL) |
| 6-Feststellschraube | 13-Taste für die Datenübertragung (nur bei Code 1140-xxWL) |
| 7-Datenschnittstelle | 14-Signalleuchte für die Datenübertragung (nur bei Code 1140-xxWL) |

1. Batterie einbauen:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen.(Abb.2)
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel (Abb.3)

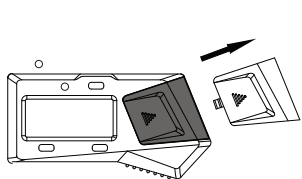


Abb. 1

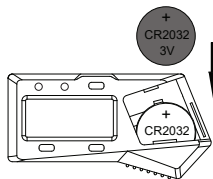


Abb. 2

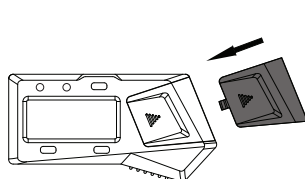


Abb. 3

2. Schaltflächen

'in/mm'

---Umrechnung von Zoll und mm

'OFF/ON'

---Einschalten/Ausschalten

'SET'

---langes Drücken (>3s), um den ursprünglichen Wert einzustellen, 'set' flackert auf dem Bildschirm, drücken Sie '+' oder '-' Taste zum Ändern des Wertes, kurzes Drücken von 'set' zum Beenden

---kurzes Drücken, um den ursprünglichen Wert anzuzeigen

'ZERO'

---Null einstellen 'Datenübertragung'

---Drücken Sie die Taste für die Datenübertragung, um die Datenerfassung auszulösen, und senden Sie jedes Mal einen Wert.

'Datenübertragungs-Signalleuchte'

---Bei jeder erfolgreichen Datenübertragung blinkt die rote Leuchte einmal

3. Vor der Messung muss der Nullpunkt auf der Nullstellfläche eingestellt werden. Reinigen Sie die Messfläche und die Nullstellfläche mit einem weichen Tuch, legen Sie dann die Basisebene auf die Nullstellfläche und halten Sie die Basis gedrückt. Ziehen Sie vorsichtig den Balken, damit die Messfläche die Nullstellfläche berührt, sichern Sie die Feststellschraube und drücken Sie die 'SET'-Taste oder die 'ZERO'-Taste, um den Nullpunkt einzustellen. Das Messgerät sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es richtig nullgestellt ist.

4. Achten Sie bei der Messung auf die folgenden zwei Punkte:

- Vergewissern Sie sich, dass sich kein Staub, keine Späne oder andere Verunreinigungen auf den Messflächen und der Werkstückoberfläche befinden. Messflächen und der Werkstückoberfläche befinden, andernfalls kann die Messung fehlerhaft sein.
- Messfläche und Grundplatte sollten vor Kratzern oder Beschädigungen geschützt werden. Es ist notwendig, die Basis fest zu drücken und eine konstante und angemessene Kraft anzuwenden, um den Strahl zu ziehen.

5. Automatische Abschaltung nach etwa 20 Minuten. Drücken Sie die Taste 'OFF/ON' oder bewegen Sie die digitale Einheit, um die Anzeige einzuschalten.

6. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7315-21, 7302-21, nur für den Typ mit Datenschnittstelle), Empfänger (Code 7315-2, 7315-3, nur für den Typ mit eingebautem Funk).

7. Eine Batterie kann ein Jahr lang verwendet werden. Wenn die Batterie leer ist, wird die Anzeige schwach, abnormale Messwerte erscheinen, wenn die digitale Einheit bewegt wird, die Signallampe leuchtet immer und kann nicht übertragen werden oder andere Phänomene erscheinen, ersetzen Sie bitte die Batterie. Wenn das Messgerät für mehr als 3 Monate nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

8. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

9. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.