


Attenzione:

questa pinza non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con panni asciutti. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Risoluzione: 0,01 mm/0,0005"
Precisione: $\pm 0,02$ mm

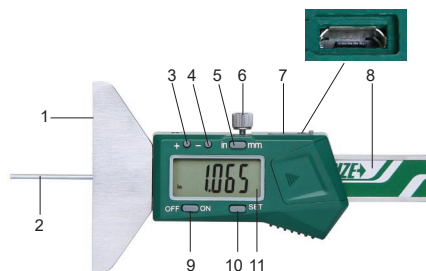

- | | |
|----------------------|--|
| 1-Piano di base | 8-Fascio |
| 2-Sonda di misura | 9-Pulsante 'OFF/ON' |
| 3-pulsante '+' | 10-Pulsante 'SET' |
| 4-pulsante '-' | 11-Display LCD |
| 5-Pulsante 'in/mm' | 12-Pulsante 'ZERO' (solo per il codice 1140-xxWL) |
| 6-Vite di bloccaggio | 13-Pulsante di trasferimento dati (solo per il codice 1140-xxWL) |
| 7-Interfaccia dati | 14-Spia del segnale di trasferimento dati (solo per il codice 1140-xxWL) |

1. Installare la batteria:

- Rimuovere il coperchio della batteria (fig. 1)
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).
- Chiudere il coperchio della batteria (fig. 3)

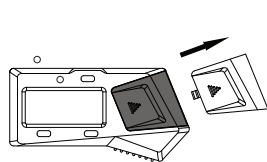


fig.1

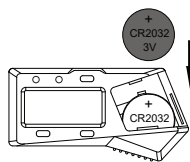


fig.2

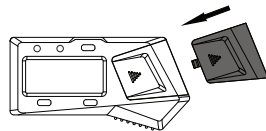


fig.3

2. Pulsanti

'in/mm'

---Conversione in pollici e mm

'OFF/ON'

---accendere/spegnere

'SET'

---premere a lungo (>3s) per impostare il valore originale, "set" lampeggia sullo schermo, premere il pulsante "+" o "-" per modificare il valore, premere brevemente "set" per uscire. per modificare il valore, premere brevemente "set" per uscire

---press briefly to display the original value

'ZERO'

--- impostare lo zero

'Trasferimento dati'

--- Premere il pulsante di trasferimento dei dati per attivare la raccolta dei dati e inviare ogni volta un dato.

'Spia del segnale di trasferimento dati'

--- Per ogni trasmissione di dati riuscita, la spia rossa lampeggia una volta.

3. È necessario impostare lo zero sulla superficie di azzeramento prima della misurazione. Pulire la superficie di misura e la superficie di azzeramento con un panno morbido, quindi posizionare il piano di base sulla superficie di azzeramento e continuare a premere la base. Tirare delicatamente la trave per far entrare in contatto la superficie di misura con la superficie di azzeramento, bloccare la vite di bloccaggio e premere il pulsante "SET" o "ZERO" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto.

4. Durante la misurazione, prestare attenzione ai due punti seguenti:

---Assicurarsi che non vi siano polvere, trucioli o altri detriti sulle superfici di misura e sul pezzo in lavorazione. superficie del pezzo, altrimenti la misurazione potrebbe risultare errata.

---La superficie di misura e il piano di base devono essere protetti da graffi o danni. È necessario premere la base in modo stabile e applicare una forza costante e adeguata per tirare il raggio.

5. Spegnimento automatico in circa 20 minuti. Premere il pulsante 'OFF/ON' o spostare l'unità digitale per accendere il display.

6. Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7315-21, 7302-21, solo per il tipo con interfaccia dati), ricevitore (codice 7315-2, 7315-3, solo per il tipo con wireless incorporato).

7. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, compaiono letture anomale quando si muove l'unità digitale, la luce del segnale è sempre accesa e non può essere trasmessa o compaiono altri fenomeni, si prega di sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, si prega di rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

8. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.

9. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.