


注意: 此產品無防水功能, 如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。
請用幹布清潔貼膜, 如果亂數問題依然存在, 請使用WD40清潔貼膜。

解析度: 0.01mm/0.0005"

精度: ±0.02mm

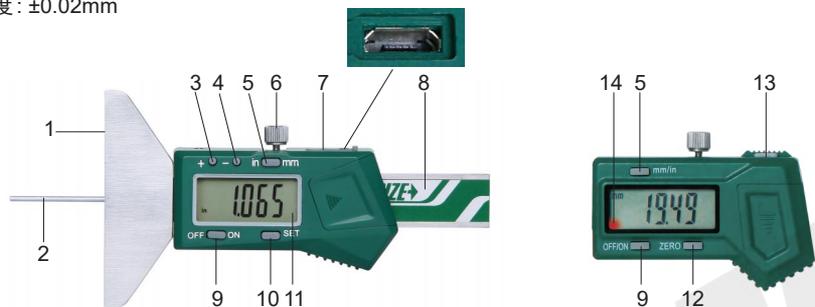

- 1-尺框測量面
- 2-測針
- 3-"+"鍵
- 4-"-"鍵
- 5-"in/mm"鍵
- 6-鎖緊螺釘
- 7-數據輸出口

- 8-尺身
- 9-"OFF/ON"鍵
- 10-"SET"鍵
- 11-LCD顯示幕
- 12-"ZERO"鍵(僅型號1140-xxWL)
- 13-數據獲取按鈕(僅型號1140-xxWL)
- 14-數據獲取信號燈(僅型號1140-xxWL)

1. 安裝電池:

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池, 電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)

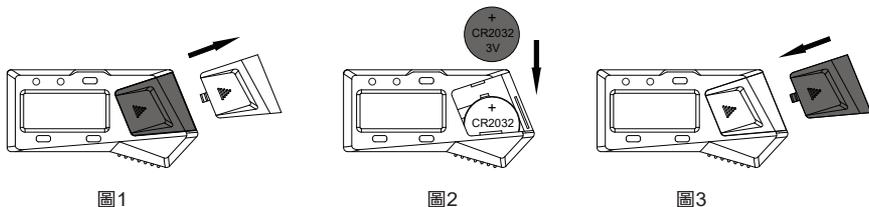


圖1

圖2

圖3

2. 按鍵功能:

in/mm---英/公制轉換
OFF/ON---關機/開機
SET, "+", "-"

---長按"SET" 3秒以上預設初始值, 螢幕上"set"閃動, 鬆開按鍵, 此時按"+", "-"修改數值(短按數字逐個變動, 長按快速變動), 完成後短按"SET"保存退出

---短按"SET" 顯示初始值

ZERO---置零

數據獲取按鈕---輕按按鍵, 觸發採集數據, 每按一次發送一個數據

數據獲取信號燈---每成功發送一個數據, 數據獲取信號燈紅燈閃爍一次

3. 測量前應在平臺上校準零位。用清潔的軟布擦乾淨測量面和平臺表面, 然後將尺框測量面與平臺表面完全貼合, 並壓住尺框, 向下推尺身至手感到測針與平臺表面接觸, 擰緊鎖緊螺釘, 按"SET"或"ZERO", 完成零位校準。應定期檢查確保零位正確。

4. 測量時, 應注意以下兩點:

- 保持測量面與工件表面清潔, 避免因灰塵、碎屑等雜物導致測量結果不準確
- 壓穩尺框, 推動尺身的力要輕而平穩, 避免測針過猛接觸工件而損壞測針

5. 開機狀態下靜置20分鐘左右, 產品自動關機。按"OFF/ON" 鍵或拉動尺身開機。

6. 可選附件:數據傳輸線(型號7315-21,7302-21,7305-21, 僅適用於帶數據介面型), 接收器(型號7315-2,7315-3, 僅適用於內置無線型)。

7. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時, 會出現顯示變淡, 移動尺框容易亂數、信號燈常亮、無法輸出等異常現象, 此時需更換電池。如果長期不使用卡尺, 請取下電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

8. 如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

9. 工作溫度為0-40°C, 相對濕度不大於80%。