


Atenção: Esse calibrador não é à prova d'água. Se houver líquido refrigerante no adesivo, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o adesivo com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o adesivo.

Resolução: 0.01mm/0.0005"

Precisão: $\pm 0.03\text{mm}$ (Faixa 0-300mm/0-12")

$\pm 0.05\text{mm}$ (Faixa 300-500mm/12-20")

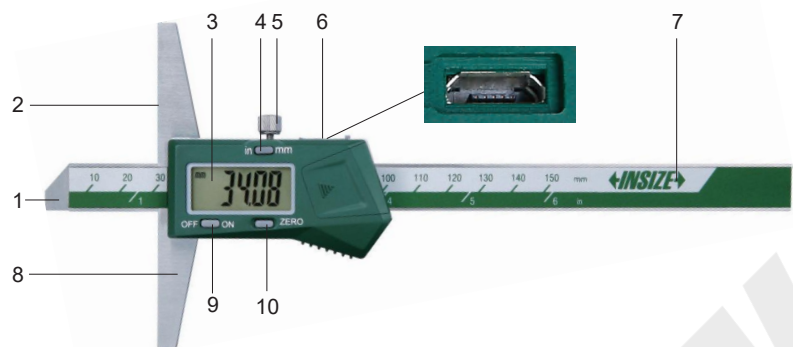

1-Face de medição

3-Tela LCD

5-Parafuso de travamento

7-Feixe

9-Botão 'OFF/ON'

2-Plano de base

4-Botão 'in/mm'

6-Saída USB

8-Base

10-Botão 'ZERO'

1. Instale a bateria:

---Remova a tampa da bateria (fig. 1)

---Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 2)

---Feche a tampa da bateria (fig. 3)

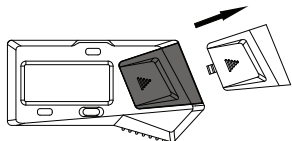


fig.1

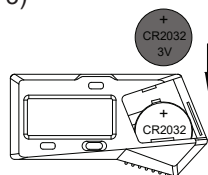


fig.2

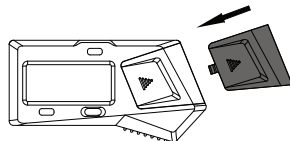


fig.3

2. Botões:

---'in/mm' é para conversão de polegadas e mm

---"OFF/ON" é para ligar/desligar

---"ZERO" é para definir zero

3. É necessário definir o zero na placa de inspeção antes da medição. Limpe as faces de medição e a superfície da placa de inspeção com um pano macio e, em seguida, coloque o plano de base na placa de inspeção e continue pressionando a base. Puxe suavemente o feixe para que a face de medição entre em contato com a placa, trave o parafuso de travamento e pressione o botão "ZERO" para definir o zero. O paquímetro deve ser verificado regularmente para garantir que o zero esteja ajustado corretamente.

4. Preste atenção aos dois pontos a seguir durante a medição:

---Certifique-se de que não haja poeira, lascas de corte ou outros detritos nas faces de medição e na superfície da peça de trabalho; caso contrário, a medição poderá ser incorreta.

---A face de medição e o plano da base devem ser protegidos contra arranhões ou danos. É necessário pressionar a base com firmeza e aplicar força constante e adequada para puxar a viga.

5. Desligamento automático em cerca de vinte minutos. Pressione o botão "OFF/ON" ou mova a unidade digital para ligar o visor.

6. Acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7315-.7302-,7305-)

7. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, o visor ficará fraco, uma leitura anormal ou outros fenômenos aparecerão ao mover a unidade digital. Se o paquímetro não for usado por mais de 3 meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o calibrador.

8. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

9. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%