


Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na štítku nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Očistěte štítek suchým hadříkem. Pokud problém přetrvává, očistěte štítek pomocí přípravku WD40.


Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"
Přesnost: $\pm 0,03$ mm

- 1-Základní deska
- 2-Měřicí sonda
- 3-Zajišťovací šroub
- 4-Tlačítko "in/mm"
- 5-USB výstup
- 6-Paprsek
- 7-LCD displej
- 8-Tlačítko "OFF/ON"
- 9-Tlačítko "ZERO"
- 10-Nulovací plocha (součástí balení)

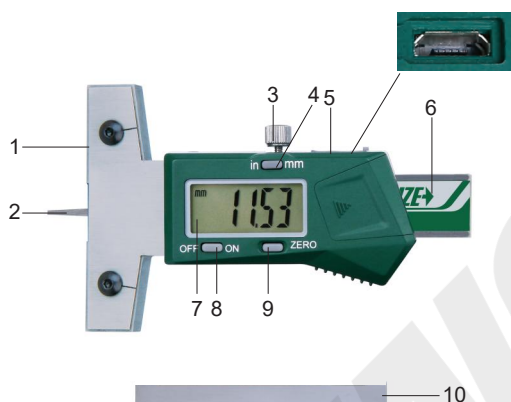

1. Vložte baterii:

- Sejměte kryt baterie (obr. 1).
- Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladný pól baterie (+) musí směřovat ven.
- Zavřete kryt baterie.

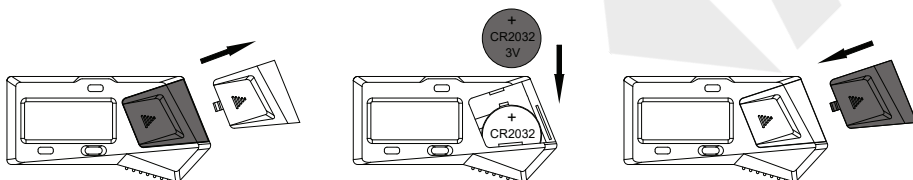

obr.1

obr.2

obr.3

2. Tlačítka:

- "in/mm" slouží k převodu palců na milimetry a naopak.
- "OFF/ON" slouží k vypnutí/zapnutí.
- "ZERO" slouží k nastavení nuly.

3. Před měřením je nutné nastavit nulu na povrchu pro nastavení nuly. Očistěte měřicí plochu a povrch pro nastavení nuly měkkým hadříkem, poté položte základnu na povrch pro nastavení nuly a držte ji přitlačkou. Jemně zatáhněte za nosník, aby se měřicí plocha dotkla povrchu pro nastavení nuly, zašroubujte zajišťovací šroub a stiskněte tlačítko "ZERO" pro nastavení nuly (obr. 4). Měřidlo by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.



fig.4

4. Při měření věnujte pozornost následujícím dvěma bodům:

- Ujistěte se, že na měřicích plochách a povrchu obrobku není prach, třísky ani jiné nečistoty, jinak může být měření nesprávné.
- Měřicí plocha a základová rovina by měly být chráněny před poškrábáním nebo poškozením. Je nutné pevně přitlačit základnu a vyvinout konstantní a správnou sílu k tažení nosníku.

5. Automatické vypnutí po přibližně dvaceti minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pohnete digitální jednotkou, aby se zapnul displej.

6. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (7302-, 7315-, 7305-).

7. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Když se baterie vybijí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. V takovém případě vyměňte baterii. Pokud měřidlo nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

8. Pokud se při stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

9. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.