


注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。
請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。


解析度：0.01mm/0.0005"
精 度：±0.03mm

- 1-尺框測量面
- 2-測針
- 3-鎖緊螺釘
- 4-公/英制轉換鍵
- 5-數據輸出口
- 6-尺身
- 7-LCD顯示幕
- 8-“開/關”機鍵
- 9-置零鍵
- 10-對零塊(標配)

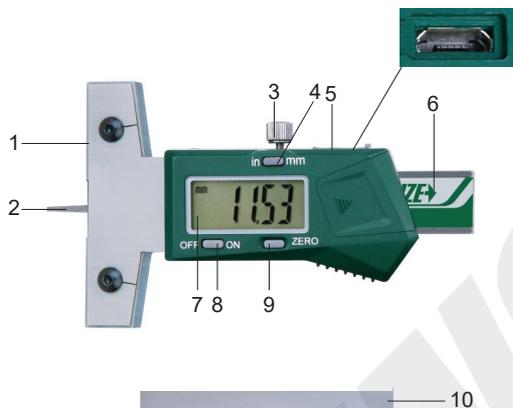

1. 安裝電池：

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池，電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)

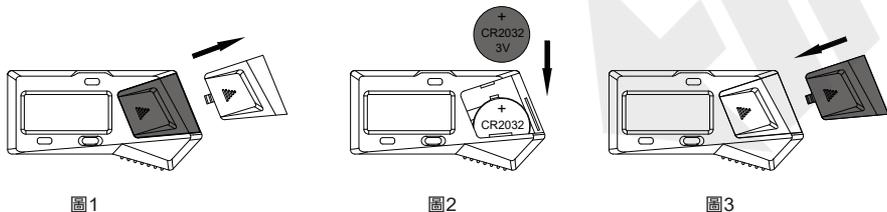

2. 按鍵功能：

- in/mm---英/公制轉換
- OFF/ON---關機/開機
- ZERO---置零

3. 測量前應在對零塊上置零。用清潔的軟布擦乾淨測量面和對零塊工作面，然後將尺框測量面與對零塊工作面完全貼合，並壓住尺框，向下推尺身至手感到測針與對零塊接觸，擰緊鎖緊螺釘，按“ZERO”，完成置零操作(圖4)。應定期檢查確保零位正確。



圖 4

4. 測量時，應注意以下兩點：

- 保持測量面與工件表面清潔，避免因灰塵、碎屑等雜物導致測量結果不準確
- 壓穩尺框，推動尺身的力要輕而平穩，避免測針過猛接觸工件而損壞測針

5. 開機狀態下靜置20分鐘左右，產品自動關機。按“OFF/ON”鍵或拉動尺身開機。

6. 可選附件：數據線(型號7302-，7306-，7315-，7305-)

7. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，會出現顯示變淡，移動尺框容易亂數等異常現象，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

8. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

9. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。