



Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"
 Přesnost: $\pm 0,02$ mm
 (Rozsah: 0~ ± 20 mm/0~ $\pm 0,8$ ")


- 1-Základní rovina
- 2-Měřicí jehla
- 3-Aretační šroub
- 4-Tlačítko "in/mm"
- 5-USB výstup
- 6-LCD displej
- 7-Tlačítko "OFF/ON"
- 8-Tlačítko "ZERO"

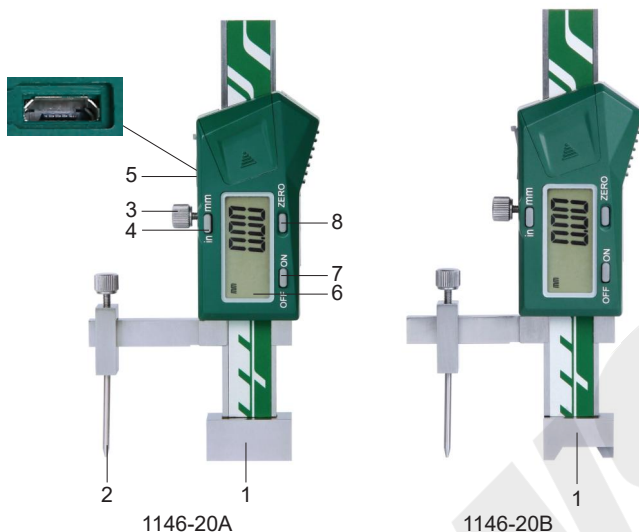


1. Měřidlo není vodotěsné. Pokud se na měřidle nachází chladicí kapalina nebo jiná tekutina, nemusí být naměřená hodnota správná.
2. Vložte baterii:
 - Sejměte kryt baterie (obr. 1).
 - Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven.
 - Zavřete kryt baterie.

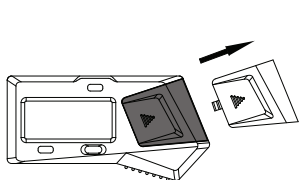

obr.1

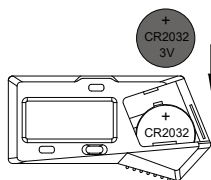


obr.2

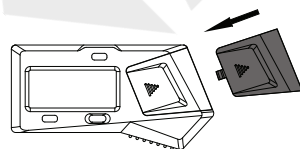

obr.3

3. Tlačítka:
 - "in/mm" slouží k převodu palců na milimetry
 - "OFF/ON" slouží k zapnutí/vypnutí
 - "ZERO" slouží k nastavení nuly
4. Před měřením je nutné nastavit nulu na rovném povrchu. Zajištěte dobrý kontakt základny s rovným povrchem a držte základnu stisknutou. Jemně stáhněte paprsek dolů, aby se měřicí jehla dotýkala rovného povrchu, zašroubujte zajišťovací šroub a stiskněte tlačítko "ZERO" pro nastavení nuly. Měřidlo by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.

5. Použití

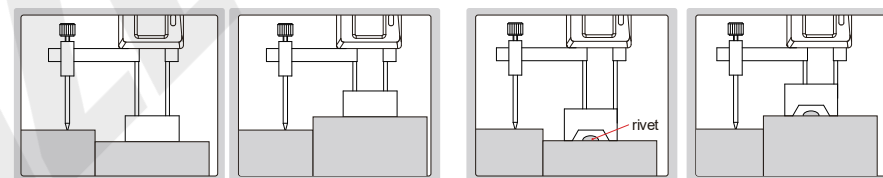

1146-20A

1146-20B

6. Při měření věnujte pozornost dvěma bodům:
 - Ujistěte se, že na měřicích plochách a povrchu obrobku nejsou žádné nečistoty, třísky nebo jiné úlomky, jinak může být měření nesprávné.
 - Měřicí plocha a základová rovina by měly být chráněny před poškrábáním nebo poškozením. Je nutné pevně přitlačit základnu a vyvinout konstantní a přiměřenou sílu k tažení nosníku.
7. Automatické vypnutí po přibližně pěti minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.
8. Volitelné příslušenství: kabel SPC (kód 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A).
9. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Když se baterie vybijí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. V takovém případě vyměňte baterii. Pokud měřidlo nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.
10. Pokud se při stisknutí tlačítek nezmění číslice, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
11. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.