


Risoluzione: 0.01mm/0.0005"

Precisione: $\pm 0.02\text{mm}$

(Gamma: $0 \sim \pm 20\text{mm} / 0 \sim \pm 0.8"$)

- 1-Piano di base
- 2-Ago di misura
- 3-Vite di bloccaggio
- 4-Pulsante 'in/mm'
- 5-Uscita USB
- 6-Display LCD
- 7-Pulsante 'OFF/ON'
- 8-Pulsante 'ZERO'

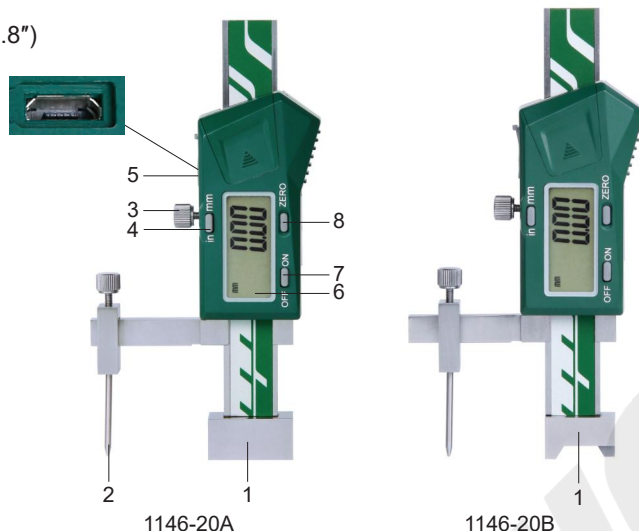


1. Il calibro non è impermeabile. La lettura potrebbe non essere corretta in presenza di liquido di raffreddamento o altro liquido sulla pinza.

2. Installare la batteria:

---Rimuovere il coperchio della batteria (fig.1)

---Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig.2).

---Chiudere il coperchio della batteria (fig.3)

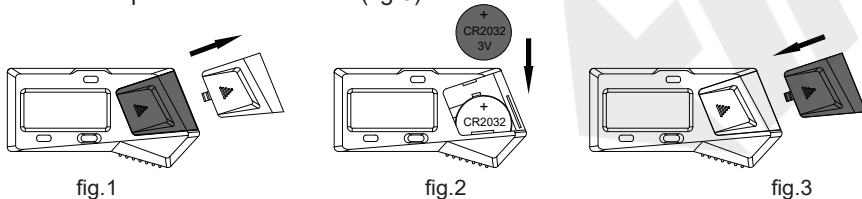

3. Pulsanti:


---'in/mm' è per la conversione in pollici e mm.

---'OFF/ON' è per accendere/spegnere

---'ZERO' è per impostare lo zero

4. È necessario impostare lo zero su una superficie piana prima della misurazione. Fare in modo che il piano di base sia ben a contatto con la superficie piana, continuando a premere la base. Tirare delicatamente la trave verso il basso per consentire all'ago di misura di entrare in contatto con la superficie piana, bloccare la vite di bloccaggio e premere il pulsante "ZERO" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che l'impostazione dello zero sia corretta.

5. Applicazione

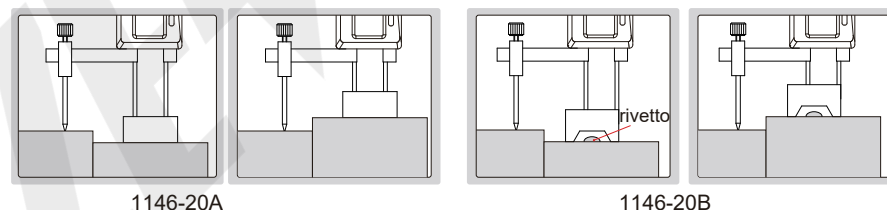

6. Durante la misurazione, prestare attenzione ai due punti seguenti:

---Assicurarsi che non vi siano polvere, trucioli o altri detriti sulle superfici di misura e sul pezzo, altrimenti la misurazione potrebbe risultare errata.

---La superficie di misura e il piano di base devono essere protetti da graffi o danni. È necessario premere la base in modo stabile e applicare una forza costante e adeguata per tirare la trave.

7. Spegnimento automatico in circa cinque minuti. Premere il pulsante 'OFF/ON' o spostare l'unità digitale per accendere il display.

8. Accessori opzionali: Cavo SPC (codice 7315-21,7302-21).

9. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, compaiono letture anomale o altri fenomeni quando si sposta l'unità digitale; sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

10. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.

11. La temperatura di lavoro è $0-40^{\circ}\text{C} / 32-104^{\circ}\text{F}$, l'umidità relativa non deve superare l'80%.