



解析度: 0.01mm/0.0005"  
精 度: ±0.02mm  
(測定範圍: 0~±20mm/0~±0.8")

- 1-基座
- 2-測針
- 3-鎖緊螺釘
- 4-公/英制轉換鍵
- 5-數據輸出接口
- 6-LCD顯示幕
- 7-"開/關"機鍵
- 8-置零鍵

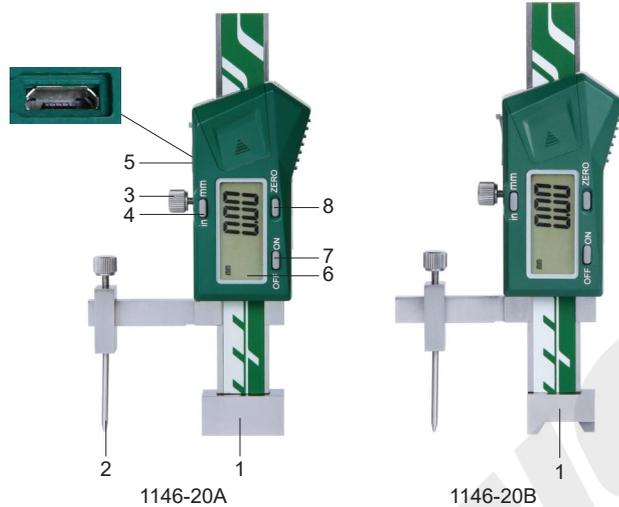

1. 此產品無防水功能。如產品上有冷卻液等液體，會導致不正確讀數。需將液體擦乾後使用。


2. 安裝電池:
- 取下電池蓋(圖1)
  - 裝入CR2032電池, 電池的正極朝外(圖2)
  - 安裝電池蓋(圖3)

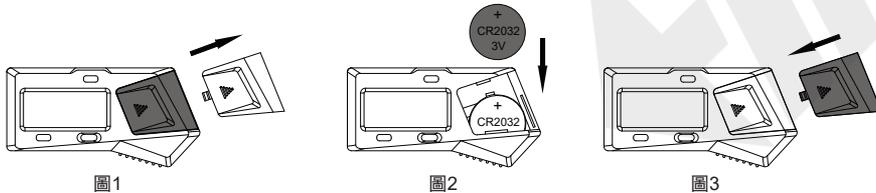

3. 按鍵功能:
- in/mm---公/英制轉換
  - OFF/ON---關機/開機
  - ZERO---置零

4. 測量前應在平面上對零。將基座與平面完全貼合，並壓穩基座，向下拉動尺框至手感到測針與平面接觸，擰緊鎖緊螺釘，按“ZERO”，完成置零操作。應定期檢查確保零位正確。

5. 測量應用

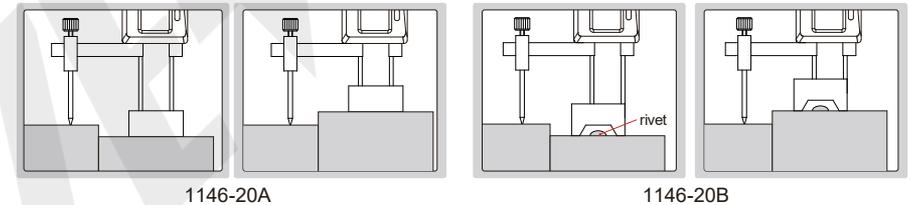

6. 測量時，應注意以下兩點:

- 保持測量面與工件表面清潔，避免因灰塵、碎屑等雜物導致測量結果不準確
- 壓穩尺框，推動尺身的力要輕而平穩，避免測針過猛接觸工件而損壞測針

7. 開機狀態下靜置5分鐘左右，產品自動關機。按“OFF/ON”鍵或拉動尺身開機。

8. 可選配數據線(型號7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)。

9. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，會出現顯示變淡，移動尺框容易亂數等異常現象，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

10. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

11. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。