

Achtung:


Dieser Bremssattel ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann die Anzeige falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Die Genauigkeit: $\pm 0.02\text{mm}/0.0008"$ (Bereich : 0-100mm)

$\pm 0.03\text{mm}/0.0012"$ (Bereich : 100-200mm)

$\pm 0.04\text{mm}/0.0016"$ (Bereich : 200-300mm)

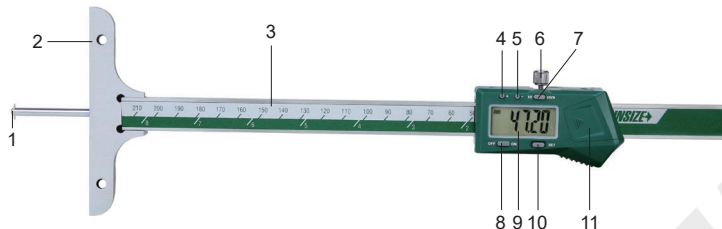

1-Point (geliefert mit drei)

3-Strahl

5-'-' Taste

7-'in/mm' Taste

9-LCD-Anzeige

11-Batterieabdeckung

2-Base plane

4-'+' Taste

6-Feststellschraube

8-'OFF/ON' Taste

10-'SET' Taste



Flache Spitze



Sphärischer Punkt




Diskettenpunkt


Code	Beschreibung	Bemerkung
1148-P101	0.5 mm Scheibenspitze	für schmale Rillen
1148-P102	0.7 mm Scheibenspitze	für schmale Rillen
1148-P103	1mm Scheibenspitze	für Nuten im Sackloch
1148-P104	0.5 mm Scheibenspitze	für Nuten im Sackloch

1. Das Produkt kann die Tiefe von kleinen Löchern ($> \varnothing 4\text{mm}$) messen, mit der Scheibenspitze die Breite und Tiefe von Nuten in Bohrungen.

 
2. Install battery:



Schritt 1:
Entfernen Sie die Batterieabdeckung

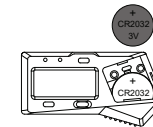

Schritt 2:
Legen Sie die CR2032 in das Batteriefach, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen.

 

Schritt 3:
Schließen Sie die Batterieabdeckung

3. Knöpfe:

'in/mm'

---Zoll- und mm-Umrechnung

'OFF/ON'

---aus-/einschalten


SET'+','-'

---langes Drücken von 'SET' >3s zur Voreinstellung des Anfangswertes, 'set' flackert auf dem Bildschirm, '+' oder '-' Taste drücken, um den Wert zu ändern, kurzes Drücken von 'SET' zum Beenden.


---kurzes Drücken von 'SET' zur Anzeige des voreingestellten Wertes

4. Wählen Sie einen geeigneten Punkt entsprechend der Form des Werkstücks, installieren Sie den Punkt fest. Die Messmethode ist wie folgt:

---Installieren Sie eine flache oder kugelförmige Spitze: Legen Sie die Basisebene auf die Platte, ziehen Sie leicht am Balken, damit die Spitze die Platte berührt, und drücken Sie die Taste '0', um den Nullpunkt einzustellen. Messen Sie die Tiefe A (Abb. 1).

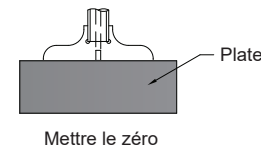

Mettre le zéro

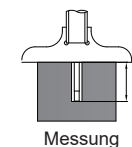


Messung

Abb.1


MN-1148-DE

---Plattenpunkt installieren:

Measure depth of grooves inside bore :pull beam to make the point's inside measuring face contact base plane and press '0'button to set zero. Measure depth A1 and A2 (Fig.2). The disk point's thickness is h, the size of A2 is the reading plus h.

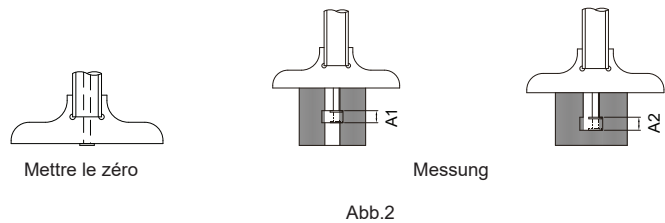

Messen Sie die Breite der Nuten in der Bohrung: Ziehen Sie den Balken, um die innere Messfläche des Punktes mit der oberen Fläche der Nuten in Kontakt zu bringen und drücken Sie die Taste '0', um den Nullpunkt einzustellen. Bringen Sie die äußere Messfläche des Punktes mit der unteren Fläche der Nuten in Kontakt. Messen Sie die Tiefe A3 und A4 (Abb. 3). Die Dicke der Scheibe ist h, die Größe von A3- A4 ist der Wert plus h.

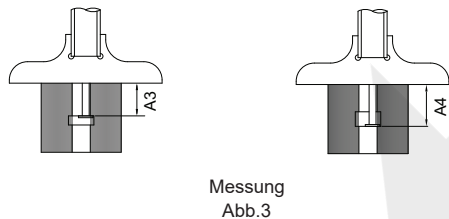

Hinweis: Stellen Sie den Nullpunkt erneut ein, nachdem Sie die Spitze ersetzt haben.

Vergewissern Sie sich, dass sich auf den Messflächen und der Werkstückoberfläche kein Staub, keine Späne oder andere Verunreinigungen befinden, andernfalls kann die Messung fehlerhaft sein.

Die Messfläche und die Basisebene sollten vor Kratzern oder Beschädigungen geschützt werden. Es ist notwendig, die Basis fest zu drücken und eine konstante und angemessene Kraft anzuwenden, um den Strahl zu ziehen.

5. optionales Zubehör: Datenausgangskabel (7315-, 7302-, für Tiefenmesser ohne integrierte Wireless), Verlängerungsfuß (Code 6141, für 1148-120, 1148-120WL, 1148-200, 1148-200WL, 1148-300 und 1148-300WL).

6. Eine Batterie kann ein Jahr lang verwendet werden. Wenn die Batterie leer ist, wird die Anzeige schwach, abnormale Messwerte oder andere Phänomene erscheinen, wenn die digitale Einheit bewegt wird, bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn die Schieblehre nicht für mehr als 3 Monate verwendet wird, bitte entfernen Sie die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

7. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Minute.

8. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.