



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de profundidad digital Con barra de profundidad redonda

Atención:


Este calibrador no es impermeable. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie el adhesivo con un paño seco. Si el problema no se resuelve, utilice WD40 para limpiar el adhesivo.

Resolución: 0.01 mm/0.0005".

Precisión: $\pm 0.02\text{mm}/0.0008"$ (Rango: 0-100mm)

$\pm 0.03\text{mm}/0.0012"$ (Rango: 100-200mm)

$\pm 0.04\text{mm}/0.0016"$ (Rango: 200-300mm)

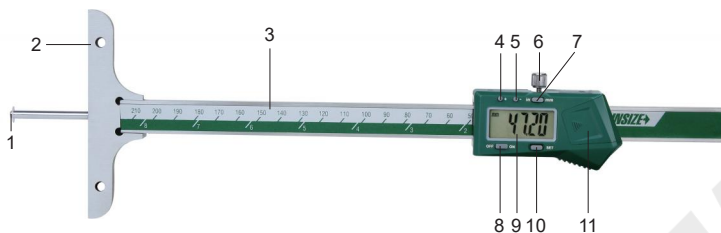

1-punto (suministrado con tres puntas intercambiables)

2-Plano base

3-Rayó

4-Botón "+"

5-Botón "-"

6-Tornillo de bloqueo

7- Botón "in/mm"

8-Botón "OFF/ON"

9-Pantalla LCD

10-Botón "SET"

11-Tapa de la batería



Punta plana



Punto esférico




Punto de disco

1. El producto puede medir la profundidad de los agujeros pequeños ($> \phi 4\text{mm}$), utilizar el punto de disco para medir widthand profundidad de las ranuras dentro de taladro.


2. Instale la batería:



Paso 1:
Retire la tapa de la batería

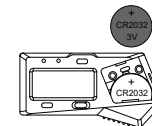

Paso 2:
Coloque la CR2032 en la pila casa, el lado positivo de batería (+) debe mirar hacia fuera

 

Paso 3:
Cerrar la tapa de la batería
Cierre la tapa de la batería

3. Botones:

"in/mm"

---conversión de pulgadas y mm

OFF/ON

---apagar/encender

 
SET "+", "-".

---Presione "SET">3s para preseleccionar la lectura inicial, "set" parpadea en la pantalla, presione "SET" para cambiar el valor, presione "SET" para salir.


---Pulse brevemente "SET" para mostrar el valor preestablecido.

4. Seleccione el punto apropiado según la forma de la pieza de trabajo, instale el punto firmemente. El método de medición es el siguiente:

---Instalar punta plana o punta esférica: poner el plano base sobre la placa, tirar suavemente de la viga para que la punta entre en contacto con la placa y pulsar el botón "0" para poner a cero. Medir la profundidad A (Fig.1).



Poner a cero

 

Medición

Fig.1

Código	Descripción	Observación
1148-P101	0.5 mm punta de disco	para ranuras estrechas
1148-P102	0.7 mm punta de disco	para ranuras estrechas
1148-P103	1 mm punta de disco	para ranuras dentro del agujero ciego
1148-P104	0.5 mm punta de disco	para ranuras dentro del agujero ciego

MN-1148-ES

V7

---instalar la punta del disco:

Mida la profundidad de las ranuras en el interior del taladro :

tire de la viga para que la cara interior de medición de la punta entre en contacto con el plano de la base y pulse el botón "0" para poner a cero. Mida la profundidad A1 y A2 (Fig.2). El espesor de la punta de disco es h, el tamaño de A2 es la lectura más h.

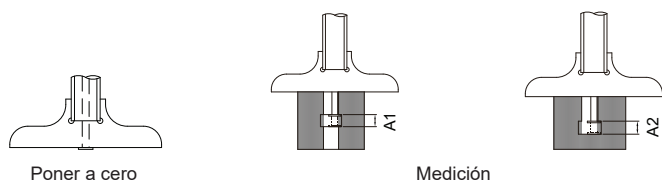


Fig.2

Mida la anchura de las ranuras en el interior del orificio:

Tire de la viga para que la cara interior de la punta de medición entre en contacto con la cara superior de las ranuras y pulse el botón «0» para poner a cero. Haga que la cara exterior de la punta de medición entre en contacto con la cara inferior de las ranuras. Mida la profundidad A3 y A4 (Fig.3). El espesor de la punta de disco es h, el tamaño de A3、A4 es thereading más h.

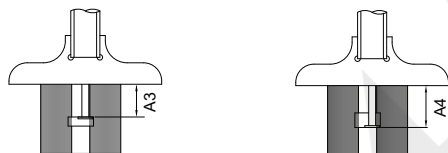


Fig.3

Nota: Poner a cero de nuevo después de reemplazar el punto

Asegúrese de que no hay polvo, virutas de corte u otros residuos en las caras de medición y la superficie de la pieza de trabajo, de lo contrario, la medición puede ser incorrecta.

La cara de medición y el plano de la base deben protegerse para que no se rayen ni dañen. Es necesario presionar la base con firmeza y aplicar una fuerza constante y adecuada para tirar de la viga.

5. Accesorio opcional: cable de salida de datos (7315-,7302-, para profundímetros sin inalámbrico incorporado), base de extensión (código 6141. para 1148-120, 1148-120WL, 1148-200, 1148-200WL, 1148-300 y 1148-300WL).

6. Una pila puede durar un año de uso. Cuando la batería se esté agotando, la pantalla se debilitará, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital, por favor reemplace la batería. If calibrador no se utiliza durante más de 3 meses, por favor retire la batería. De lo contrario, puede salir líquido de la batería y dañar el calibrador.

7. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

8. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.