


Note : Ce produit n'est pas étanche, si le film de l'étrier entre en contact avec le liquide de refroidissement, il peut en résulter des décomptes désordonnés. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le film. Si le problème persiste, utilisez du WD40 pour nettoyer le film.

Résolution : 0,01mm/0,0005"

Précision : ±0,02mm/0,0008"(Gamme : 0-100mm)

±0,03mm/0,0012"(Gamme : 100-200mm)

±0,04mm/0,0016"(Gamme : 200-300mm)

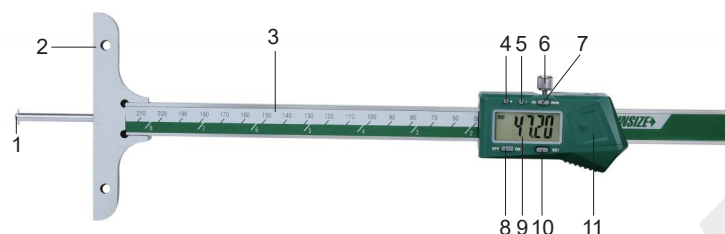

1-Sonde (avec trois sondes interchangeable)

3-Poutres

5-Bouton " _ "

7-Bouton "in/mm"

9-Écran LCD

11-couvercle de la batterie

2-sous-couche

4-Bouton "+"

6-vis de blocage

8-Bouton "OFF/ON"

10-Bouton "SET"



Sonde plate




Sondes sphériques




Sondes à disque

1. La jauge de profondeur numérique à barre ronde peut mesurer la profondeur de petits trous d'un diamètre supérieur à 4 mm, et la largeur et la profondeur des rainures peuvent être mesurées à l'aide d'une sonde à disque.


2. Montage Piles :

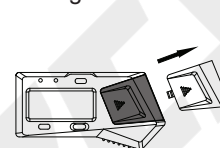

Étape 1 :
Retirer le couvercle
de la batterie

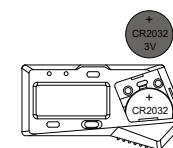

Étape 2 :
Chargez la pile CR2032,
côté positif vers l'extérieur.

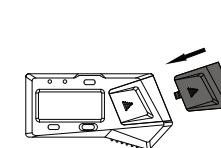

Étape 3 :
Installer le couvercle
de la batterie

3. Fonction du bouton :

in/mm--- conversion pouce/mètre

OFF/ON ---off/on


SET "+" " _ "

---Appuyez sur "SET" pendant plus de 3 secondes pour prérégler la valeur initiale, "set" clignote à l'écran, relâchez le bouton, puis appuyez sur "+" "-" pour modifier la valeur (appuyez brièvement sur le chiffre pour le modifier un par un, appuyez longuement sur le bouton). Changez rapidement), après avoir terminé, appuyez brièvement sur SET pour sauvegarder et quitter.

---Appuyez brièvement sur "SET" pour afficher la valeur initiale.

4. Installez la sonde appropriée en fonction des besoins de mesure et assurez-vous que la sonde est fermement installée. Les méthodes de mesure sont les suivantes.

---Installation de la sonde plane ou sphérique : la surface de mesure de la base de la jauge de profondeur et la plaque sont complètement fixées, tirez le cadre de la règle de sorte que la sonde et la plaque soient en contact, appuyez sur la touche "0" pour régler le zéro : vous pouvez mesurer la profondeur de l'illustration A (Fig. 1).

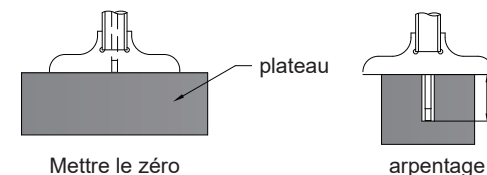

Mettre le zéro

Fig.1

arpage

Numéro de modèle	Descriptions	Note
1148-P101	Sondes à disque de 0,5 mm	Pour les rainures étroites
1148-P102	Sonde à disque de 0,7 mm	Pour les rainures étroites
1148-P103	Sonde à disque de 1 mm	Pour les rainures dans les trous borgnes
1148-P104	Sondes à disque de 0,5 mm	Pour les rainures dans les trous borgnes

---Montage des sondes à disque :

Mesurez la largeur de la rainure intérieure : tirez le cadre de la règle de manière à ce que la sonde à l'intérieur de la surface de mesure et la surface supérieure de la rainure intérieure s'ajustent, appuyez sur la touche "0" pour mettre à zéro ; puis faites en sorte que la sonde à l'extérieur de la surface de mesure et la surface inférieure de la rainure intérieure s'ajustent, vous pouvez mesurer la taille de l'illustration A1, A2 (Fig.2). L'épaisseur de la sonde de type disque est h, la mesure de la taille A1, A2, les résultats de la mesure pour la lecture + h

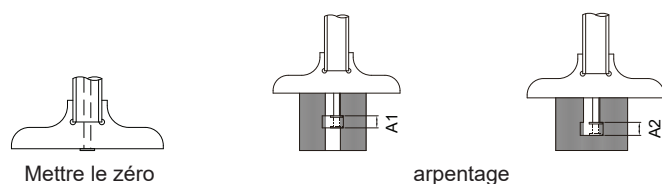


Fig.2

Mesurez la profondeur de la rainure intérieure : tirez le cadre de la règle de manière à ce que la surface de mesure de la sonde et la base s'ajustent, appuyez sur la touche "0" pour mettre à zéro ; vous pouvez mesurer la taille du A3, A4 indiquée dans le diagramme (Fig.3). L'épaisseur de la sonde de type disque est h, la mesure de la taille A4, le résultat de la mesure pour la lecture + h

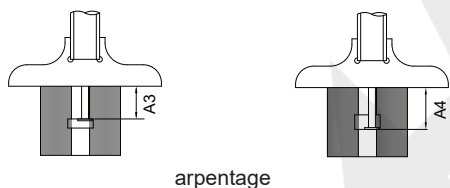


Fig.3

Remarque : le profondimètre doit être remis à zéro après le remplacement de la sonde. Maintenez la surface de mesure et la surface de la pièce propres afin d'éviter des résultats de mesure imprécis dus à la poussière, aux débris et autres débris. Le cadre de la règle est stable à la pression, le corps de la règle doit être léger et lisse, afin d'éviter que la surface de mesure du corps de la règle n'entre trop violemment en contact avec la pièce et n'endommage la surface de mesure.

5. Accessoires en option : câble de transmission des données (uniquement pour les profondimètres sans fil intégré, modèles 7306-, 7315-, 7305-, 7302-), sonde à disque, base d'extension (série 6141 pour 1148-120, 1148-120WL, 1148-200, 1148-200WL, 1148-300 et 1148-300WL)

6. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. En fin de vie, la pile doit être remplacée en raison d'anomalies telles que la décoloration de l'affichage et la tendance à déplacer le cadre de la règle pour perturber le comptage. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon elle fuira et endommagera les pièces électroniques.

7. Si l'affichage ou les boutons sont anormaux, retirez la batterie et attendez environ 1 minute avant de la réinstaller.

8. Température de fonctionnement 0-40°C/32-104°F, humidité relative inférieure à 80%.