


Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza entra in contatto con il liquido di raffreddamento può provocare dei conteggi disordinati. Utilizzare un panno asciutto per pulire la pellicola; se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.

Risoluzione: 0.01mm/0.0005"

Precisione: $\pm 0.02\text{mm}/0.0008\text{"}$ (Gamma: 0-100mm)

$\pm 0.03\text{mm}/0.0012\text{"}$ (Gamma: 100-200mm)

$\pm 0.04\text{mm}/0.0016\text{"}$ (Gamma: 200-300mm)

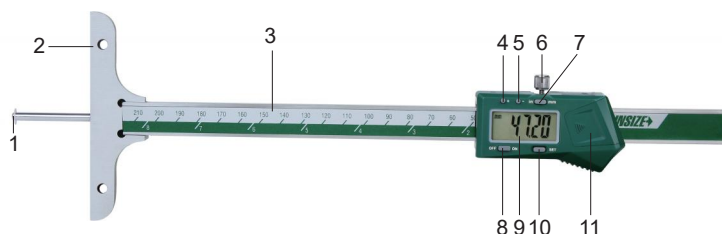

1-Sonda (con tre sonde intercambiabili)

3-fascio

5-Tasto " - "

7-Tasto "in/mm"

9-Display LCD

11-coperchio della batteria

2-sottofondo

4-Tasto "+"

6-vite di bloccaggio

8-Tasto "OFF/ON"

10-Tasto "SET"



Sonda piatta



Sonde sferiche




Sonde a disco


Numero del modello	Descrizioni	Nota
1148-P101	Sonde a disco da 0.5 mm	Per scanalature strette
1148-P102	Sonda a disco da 0.7 mm	Per scanalature strette
1148-P103	Sonda a disco da 1 mm	Per scanalature in fori ciechi
1148-P104	Sonde a disco da 0.5 mm	Per scanalature in fori ciechi

1. Il profondimetro digitale a barra tonda può misurare la profondità di piccoli fori con diametro superiore a 4 mm, mentre la larghezza e la profondità delle scanalature possono essere misurate con una sonda a disco.

 
2. Montaggio Batterie:



Passo 1:
rimuovere il coperchio
della batteria

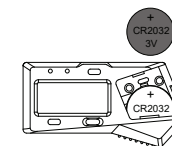

Fase 2:
caricare la batteria CR2032,
con il lato positivo rivolto verso l'esterno.

 

Fase 3:
installazione del
coperchio della batteria

3. Funzione del pulsante:

in/mm---Conversione pollici/metrica

OFF/ON---off/on

SET "+" " - "

---Tenere premuto "SET" per più di 3 secondi per preimpostare il valore iniziale, "set" lampeggerà sullo schermo, rilasciare il pulsante, quindi premere "+" "-" per modificare il valore (premere brevemente il numero per modificarlo uno alla volta, premere a lungo il pulsante). cambiare rapidamente), al termine premere brevemente SET per salvare e uscire.

---Premere brevemente "SET" per visualizzare il valore iniziale.

4. Installare la sonda appropriata in base alle esigenze di misura e assicurarsi che la sonda sia saldamente installata. I metodi di misurazione sono i seguenti.

---Installazione della sonda piana o della sonda sferica: la superficie di misurazione della base del profondimetro e la piastra sono completamente fissate, tirare il telaio del righello in modo che la sonda e la piastra sentano il contatto, premere il tasto "0" per impostare lo zero: si può misurare la profondità dell'illustrazione A (Fig.1)

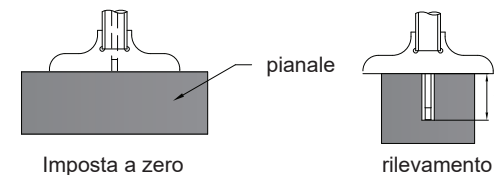


Fig.1

MN-1148-IT

---Montaggio delle sonde a disco:

Misurare la larghezza della scanalatura interna: tirare il telaio del righello in modo che la sonda all'interno della superficie di misurazione e la superficie superiore della scanalatura interna combacino, premere il tasto "0" per impostare lo zero; quindi far combaciare la sonda all'esterno della superficie di misurazione e la superficie inferiore della scanalatura interna, è possibile misurare le dimensioni dell'illustrazione A1, A2 (Fig.2). Lo spessore della sonda di tipo disco è h, la misura delle dimensioni A1, A2, i risultati della misurazione per la lettura + h

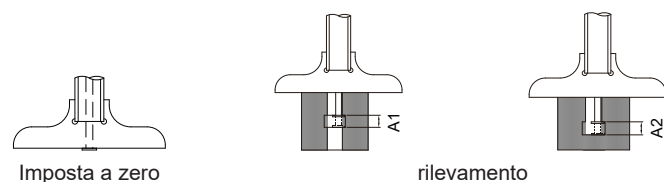


Fig.2

Misurare la profondità della scanalatura interna: tirare il telaio del righello in modo che la superficie di misurazione della sonda e la base combacino, premere il tasto "0" per impostare lo zero; è possibile misurare le dimensioni di A3, A4 indicate nel diagramma (Fig.3). Lo spessore della sonda di tipo disco è h, la misura del formato A4, il risultato della misurazione per la lettura + h

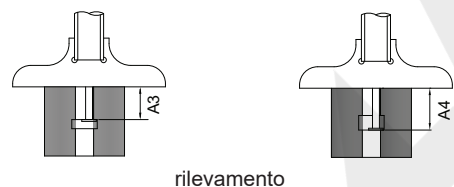


Fig.3

Nota: dopo la sostituzione della sonda, il profondimetro deve essere nuovamente azzerato.

Mantenere pulite la superficie di misura e la superficie del pezzo per evitare risultati di misura imprecisi a causa di polvere, detriti e altri residui. Il telaio del righello deve essere stabile alla pressione e il corpo del righello deve essere leggero e liscio, per evitare che la superficie di misura del corpo del righello entri in contatto troppo violento con il pezzo e danneggi la superficie di misura.

5. Accessori opzionali: cavo di trasmissione dati (solo per i profondimetri senza wireless incorporato, modelli 7306-, 7315-, 7305-, 7302-), sonda a disco, base di estensione (serie 6141 per 1148-120, 1148-120WL, 1148-200, 1148-200WL, 1148-300 e 1148-300WL)

6. La durata della batteria è di circa 1 anno. Al termine della sua durata, la batteria deve essere sostituita a causa di anomalie quali lo sbiadimento del display e la tendenza a muovere il telaio del righello e a rovinare il conteggio. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria, altrimenti la batteria perde e danneggia le parti elettroniche.

7. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto prima di reinserirla.

8. Temperatura di esercizio 0-40°C/32-104°F, umidità relativa non superiore all'80%.