


Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"

Přesnost: $\pm 0,02$ mm/0,0008" (rozsah: 0–100 mm/0–4")

$\pm 0,03$ mm/0,0012" (rozsah: 100–300 mm/4–12")

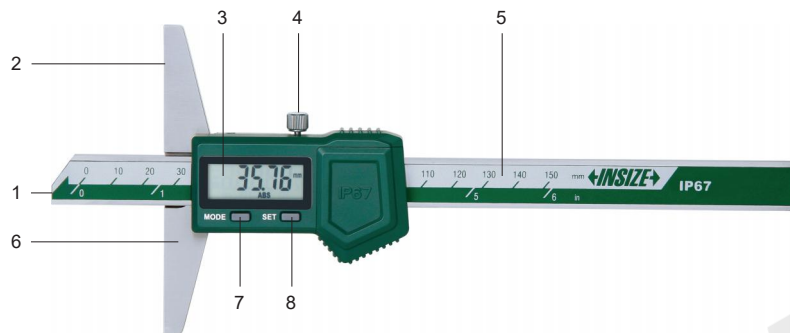

1-Měřicí plocha
2-Základní rovina
3-LCD displej
4-Upevňovací šroub

5-Paprsek
6-Základna
7-Tlačítko "MODE"
8-Tlačítko "SET"


1. Snímač je prachotěsný a vodotěsný podle normy IP67 (odolný proti vniknutí prachu a tekutin, lze ponořit na několik minut do vody).

2. Instalace baterie:


---Povolte šroub a sejměte kryt baterie (obr. 1).

---Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).

---Zavřete kryt baterie a utáhněte šroub.

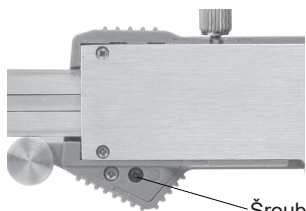

obr.1

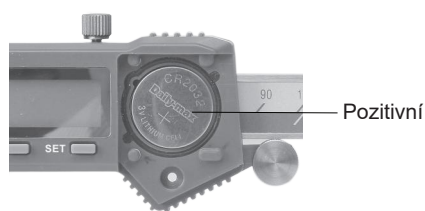

obr.2

3. Tlačítko:

Když je displej vypnutý: Stiskněte libovolné tlačítko pro zapnutí.

Když je displej zapnutý: Dlouhým stisknutím tlačítka "SET" displej vypnete.

Jedním stisknutím tlačítka "MODE" přejdete do režimu nastavení nuly, na displeji se zobrazí SET a stisknutím tlačítka "SET" nastavíte nulu.

Stiskněte dvakrát tlačítko "MODE" pro vstup do režimu ABS (absolutní měření) a REL (relativní převod), stiskněte tlačítko "SET" pro změnu režimu, stiskněte tlačítko "MODE" pro opuštění.

Stiskněte třikrát tlačítko "MODE" pro vstup do režimu převodu metrických a palcových jednotek, stiskněte tlačítko "SET" pro změnu jednotky, stiskněte tlačítko "MODE" pro opuštění.

V režimu ABS stiskněte tlačítko "SET" pro podržení naměřené hodnoty.

V režimu REL stiskněte tlačítko "SET" pro nastavení relativní nuly.

4. Před měřením je nutné nastavit nulu na kontrolní desce. Očistěte měřicí plochy a povrch kontrolní desky měkkým hadříkem, poté položte základní desku na kontrolní desku a držte ji přitlačenou. Jemně zatáhněte za nosník, aby se měřicí plocha dotkla desky, zašroubujte zajišťovací šroub a stiskněte tlačítko "SET" pro nastavení nuly. Posuvné měřítko by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.

5. Při měření věnujte pozornost dvěma bodům:

---Ujistěte se, že na měřicích plochách a povrchu obrobku není prach, třísky ani jiné nečistoty, jinak může být měření nesprávné.

---Měřicí plocha a základová rovina by měly být chráněny před poškrábáním nebo poškozením. Je nutné pevně přitlačit základnu a vyvinout konstantní a správnou sílu k vytažení paprsku.

6. V režimu REL se přístroj automaticky vypne po asi 4 hodinách. Dlouhým stisknutím tlačítka "SET" vypnete měřidlo v režimu ABS.

7. Pokud dojde k poruše produktu, na displeji se zobrazí "ERRO". Stiskněte libovolné tlačítko pro návrat do režimu měření a před použitím nastavte nulu.

8. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Pokud se na displeji zobrazí "B", znamená to, že napětí baterie je příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud měřidlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

9. Pracovní teplota je 0–40°C/32–104°F.