


Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Genauigkeit: $\pm 0.02\text{mm}/0.0008"$ (Range: 0-100mm/0-4")

$\pm 0.03\text{mm}/0.0012"$ (Range: 100-300mm/4-12")

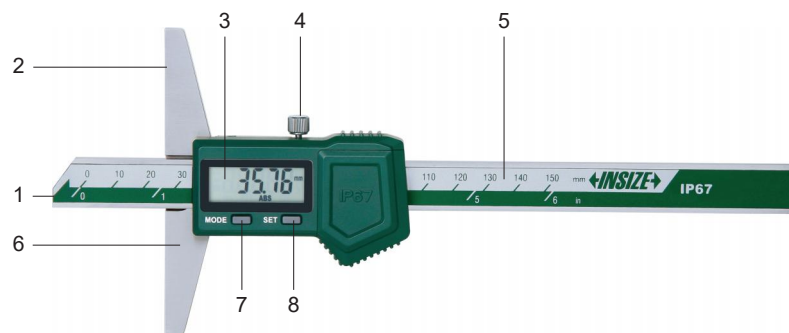

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1-Messfläche | 5-Feixe |
| 2-Grundfläche | 6-Basis |
| 3-LCD-Anzeige | 7-Taste "MODE" |
| 4-Feststellschraube | 8-Taste "SET" |

1. Der Messschieber ist staub- und wasserdicht IP67 (gegen Eindringlinge wie Staub und Flüssigkeit, einige Minuten in Wasser eintauchen).

2. Batterie einbauen:

---Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 1).

---Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb. 2).

---Schließen Sie den Batteriefachdeckel, ziehen Sie die Schraube

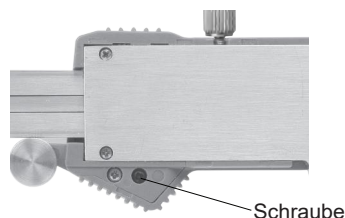


Abb. 1

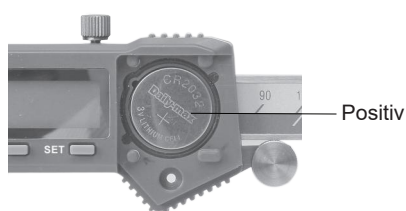


Abb. 2

3. Schaltfläche:

Wenn das Display ausgeschaltet ist: Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät einzuschalten.

Wenn das Display eingeschaltet ist: Zum Ausschalten lang auf "SET" drücken.

Drücken Sie "MODE" einmal, um in den Modus zum Einstellen des Nullpunkts zu gelangen, der Bildschirm zeigt SET an und drücken Sie "SET", um den Nullpunkt einzustellen.

Drücken Sie zweimal "MODE", um ABS (absolute Messung) und REL (relative Umrechnung) einzugeben, drücken Sie "SET", um den Modus zu ändern, drücken Sie "MODE" zum Beenden.

Drücken Sie dreimal "MODE", um die Umrechnung zwischen metrischen und zölligen Einheiten zu aktivieren, drücken Sie "SET", um die Einheit zu ändern, und drücken Sie "MODE", um den Vorgang zu beenden.

Im ABS-Modus drücken Sie "SET", um den Messwert zu speichern.

Im REL-Modus drücken Sie "SET", um den relativen Nullpunkt einzustellen.

4. Es ist notwendig, vor der Messung den Nullpunkt auf der Prüfplatte einzustellen. Reinigen Sie die Messflächen und die Oberfläche der Inspektionsplatte mit einem weichen Tuch, legen Sie dann die Basisebene auf die Inspektionsplatte und halten Sie die Basis gedrückt. Ziehen Sie vorsichtig den Balken, um die Messfläche mit der Platte in Kontakt zu bringen, sichern Sie die Feststellschraube und drücken Sie die Taste "SET", um den Nullpunkt einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.

5. Bitte achten Sie bei der Messung auf die folgenden zwei Punkte:

---Vergewissern Sie sich, dass sich kein Staub, keine Späne oder andere Verunreinigungen auf den Messflächen und der Werkstückoberfläche befinden, da die Messung sonst fehlerhaft sein kann.

---Die Messfläche und die Basisebene müssen vor Kratzern und Beschädigungen geschützt werden; die Basis muss fest angedrückt werden und es muss eine konstante und angemessene Kraft aufgebracht werden, um den Balken zu ziehen.

6. Automatische Abschaltung nach etwa 4 Stunden im REL-Modus. Drücken Sie lange auf "SET", um den Bremssattel im ABS-Modus auszuschalten.

7. Wenn das Produkt eine Störung aufweist, erscheint "ERRO" auf dem Display. Bitte drücken Sie eine beliebige Taste, um in den Messmodus zurückzukehren, und stellen Sie den Nullpunkt ein, bevor Sie das Gerät verwenden.

8. Wenn "B" auf dem Display erscheint, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Bremssattel längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie, sonst kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Bremssattel beschädigen.

9. Arbeitstemperatur: 0-40°C/32-104°F

MN-1149-DE

V1