




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibres de anillo con rosca métrica

Resolución: 0.01 mm/0.0005"

Precisión: ± 0.02 mm/0.0008" (rango: 0-100 mm/0-4")

± 0.03 mm/0.0012" (rango: 100-300 mm/4-12")

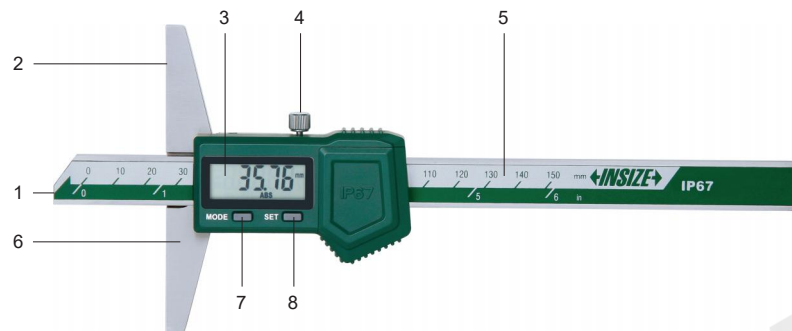

1-Superficie de medición

2-Plano base

3-Pantalla LCD

4-Tornillo de fijación

5-Haz

6-Base

7-Botón "MODE"

8-Botón "SET"

1. El calibrador es resistente al polvo y al agua (IP67), lo que lo protege contra invasiones de polvo y líquidos, y permite sumergirlo en agua durante unos minutos.

2. Instalación de la batería:

---Afloje el tornillo y retire la tapa de la batería (fig. 1).

---Coloque la batería CR2032 en el compartimento, con el lado positivo (+) hacia fuera (fig. 2).

---Cierre la tapa de la batería y apriete el tornillo.

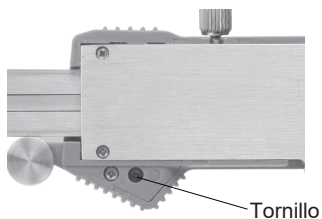


fig.1

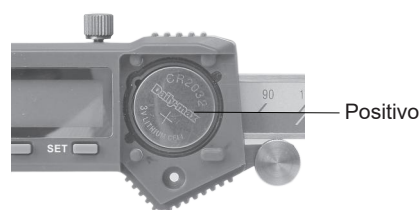


fig.2

3. Botón:

Cuando la pantalla está apagada: pulse cualquier botón para encenderla.

Cuando la pantalla está encendida: mantenga pulsado "SET" para apagarla.

Pulse "MODE" una vez para entrar en el modo de ajuste a cero, la pantalla mostrará SET y pulse "SET" para ajustar a cero.

Pulse "MODE" dos veces para entrar en ABS (medición absoluta) y REL (conversión relativa), pulse "SET" para cambiar el modo y pulse "MODE" para salir.

Pulse "MODE" tres veces para entrar en la conversión métrica y en pulgadas, pulse "SET" para cambiar la unidad y pulse "MODE" para salir.

En el modo ABS, pulse "SET" para mantener la lectura.

En el modo REL, pulse "SET" para establecer el cero relativo.

4. Es necesario establecer el cero en la placa de inspección antes de realizar la medición. Limpie las caras de medición y la superficie de la placa de inspección con un paño suave, luego coloque el plano base sobre la placa de inspección y mantenga presionada la base. Tire suavemente de la viga para que la cara de medición entre en contacto con la placa, bloquee el tornillo de fijación y pulse el botón "SET" para establecer el cero. El calibre debe revisarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero.

5. Preste atención a los dos puntos siguientes durante la medición:

---Asegúrese de que no haya polvo, virutas de corte u otros residuos en las caras de medición y en la superficie de la pieza de trabajo, ya que, de lo contrario, la medición podría ser incorrecta.

---La cara de medición y el plano base deben protegerse para que no se rayen ni se dañen. Es necesario presionar la base con firmeza y aplicar una fuerza constante y adecuada para tirar de la viga.

6. Apagado automático en aproximadamente 4 horas en modo REL. Mantenga pulsado "SET" para apagar el calibre en modo ABS.

7. Si el producto presenta alguna anomalía, aparecerá "ERRO" en la pantalla. Pulse cualquier botón para volver al modo de medición y ponga a cero antes de utilizarlo.

8. Una batería puede durar un año. Si aparece "B" en la pantalla, el voltaje de la batería es demasiado bajo, por favor, sustituya la batería. Si el calibrador no se va a utilizar durante mucho tiempo, por favor, retire la batería. De lo contrario, el líquido podría derramarse de la batería y dañar el calibrador.

9. La temperatura de funcionamiento es de 0-40°C/32-104°F.

MN-1149-ES

V1