




INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Jauge de profondeur numérique étanche

Résolution: 0,01mm/0,0005"

Précision: $\pm 0,02\text{mm}/0,0008"$ (Range: 0-100mm/0-4")
 $\pm 0,03\text{mm}/0,0012"$ (Range: 100-300mm/4-12")

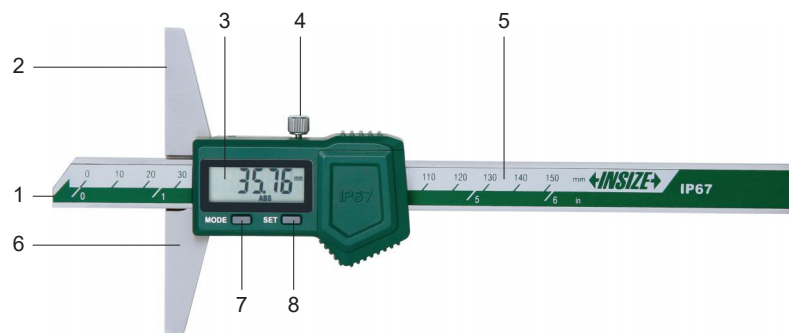

1-Face de mesure
2-Plan de base
3-Écran LCD
4-Vis de blocage

5-Beam
6-Base
7-Bouton "MODE"
8-Bouton "SET"

1. Le pied à coulisse est étanche à la poussière et à l'eau IP67 (contre les envahisseurs tels que la poussière et les liquides, immerger pendant quelques minutes dans l'eau).
2. Installer la batterie :
 - Desserrer la vis et retirer le couvercle de la batterie (fig.1)
 - Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).
 - Fermez le couvercle de la batterie, serrez la vis

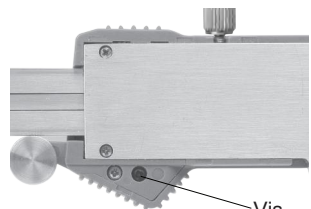


fig.1

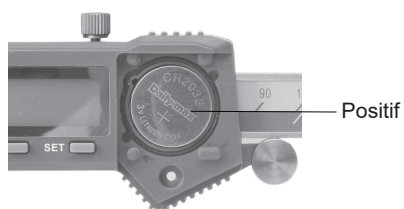


fig.2

3. Bouton :

Lorsque l'écran est éteint : Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer.

Lorsque l'écran est sous tension : Appuyez longuement sur "SET" pour éteindre l'appareil.

Appuyez une fois sur "MODE" pour entrer dans le mode de réglage du zéro, l'écran affiche SET et appuyez sur "SET" pour régler le zéro.

Appuyez deux fois sur "MODE" pour accéder à ABS (mesure absolue) et REL (conversion relative), appuyez sur "SET" pour changer de mode, appuyez sur "MODE" pour quitter.

Appuyez trois fois sur "MODE" pour accéder à la conversion métrique et en pouces, appuyez sur "SET" pour modifier l'unité, appuyez sur "MODE" pour quitter.

En mode ABS, appuyez sur "SET" pour maintenir la lecture.

En mode REL, appuyez sur "SET" pour régler le zéro relatif.

4. Il est nécessaire de mettre à zéro la plaque d'inspection avant de procéder à la mesure. Nettoyez les faces de mesure et la surface de la plaque d'inspection avec un chiffon doux, puis placez le plan de base sur la plaque d'inspection, en continuant à appuyer sur la base. Tirez doucement sur le faisceau pour que la face de mesure entre en contact avec la plaque, verrouillez la vis de blocage et appuyez sur le bouton "SET" pour régler le zéro. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.

5. Veuillez faire attention aux deux points suivants lors de la prise de mesure :

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de copeaux de coupe ou d'autres débris sur les faces de mesure et la surface de la pièce, sinon la mesure risque d'être incorrecte.
 - La face de mesure et le plan de base doivent être protégés contre les rayures et les dommages. Il est nécessaire d'appuyer fermement sur la base et d'appliquer une force constante et appropriée pour tirer le faisceau.
6. Mise hors tension automatique au bout de 4 heures environ en mode REL. Appuyez longuement sur "SET" pour éteindre l'étrier en mode ABS.
 7. Si le produit devient anormal, l'écran affiche "ERRO". Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au mode de mesure et réglez le zéro avant d'utiliser l'appareil.
 8. Une pile peut durer un an. Si l'écran affiche "B", la tension de la pile est trop faible, veuillez remplacer la pile. Si l'étrier n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'étrier.

9. Température de fonctionnement : 0-40°C/32-104°F

MN-1149-FR

V1