


Risoluzione: 0.01mm/0.0005"

Precisione: $\pm 0.02\text{mm}/0.0008"$ (Gamma: 0-100mm/0-4")
 $\pm 0.03\text{mm}/0.0012"$ (Gamma: 100-300mm/4-12")

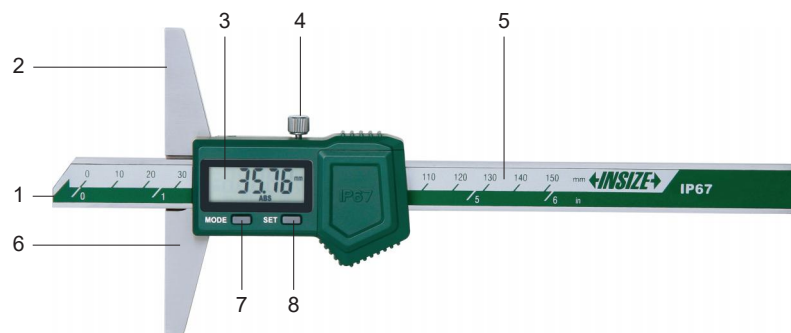

- 1-Misurare il viso
- 2-Piano di base
- 3-Display LCD
- 4-Vite di bloccaggio

- 5-Fascio
- 6-Base
- 7-Pulsante "MODE"
- 8-Pulsante "SET"

1. Il calibro è antipolvere e impermeabile IP67 (contro gli invasori come polvere e liquidi, immergendolo per qualche minuto in acqua).
2. Installare la batteria:
 - Allentare la vite e rimuovere il coperchio della batteria (fig. 1).
 - Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).
 - Chiudere il coperchio della batteria, serrare la vite

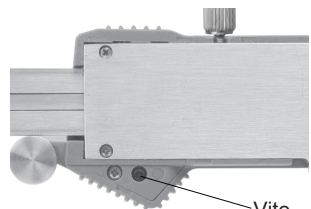


fig.1

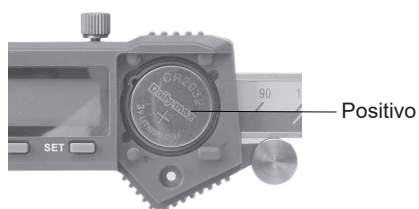


fig.2

3. Button:

Quando il display è spento: Premere un pulsante qualsiasi per accenderlo.

Quando il display è acceso: Premere a lungo "SET" per spegnerlo.

Premere una volta "MODE" per accedere alla modalità di impostazione dello zero, lo schermo visualizza SET e premere "SET" per impostare lo zero.

Premere due volte "MODE" per accedere a ABS (misura assoluta) e REL (conversione relativa), premere "SET" per cambiare la modalità, premere "MODE" per uscire.

Premere tre volte "MODE" per accedere alla conversione metrica e in pollici, premere "SET" per cambiare l'unità, premere "MODE" per uscire.

In modalità ABS, premere "SET" per mantenere la lettura.

In modalità REL, premere "SET" per impostare lo zero relativo.

4. È necessario impostare lo zero sulla piastra di ispezione prima della misurazione.

Pulire le facce di misura e la superficie della piastra di ispezione con un panno morbido, quindi posizionare il piano di base sulla piastra di ispezione, continuando a premere la base. Tirare delicatamente la trave per far entrare in contatto la superficie di misura con la piastra, bloccare la vite di bloccaggio e premere il pulsante "SET" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto.

5. Durante la misurazione, prestare attenzione ai due punti seguenti:

---Assicurarsi che non vi siano polvere, trucioli o altri detriti sulle facce di misura e sulla superficie del pezzo, altrimenti la misurazione potrebbe risultare errata.

---La superficie di misura e il piano di base devono essere protetti da graffi o danni. È necessario premere la base in modo stabile e applicare una forza costante e adeguata per tirare il fascio.

6. Spegnimento automatico dopo circa 4 ore in modalità REL. Premere a lungo "SET" per spegnere la pinza in modalità ABS.

7. Se il prodotto diventa anormale, sul display appare la scritta "ERRO". Premere un pulsante qualsiasi per tornare alla modalità di misurazione e impostare lo zero prima dell'uso.

8. Una batteria può durare un anno. Se sul display compare la lettera "B", la tensione della batteria è troppo bassa, si prega di sostituirla. Se la pinza non viene utilizzata per un lungo periodo, si prega di rimuovere la batteria, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare la pinza.

9. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F