


Resolução: 0.01mm/0.0005"

Precisão: $\pm 0.02\text{mm}/0.0008"$ (Faixa: 0-100mm/0-4")

$\pm 0.03\text{mm}/0.0012"$ (Faixa: 100-300mm/4-12")

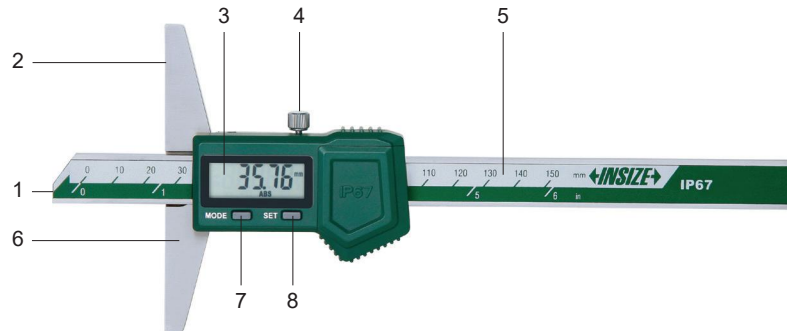

1-Face de medição

2-Plano de base

3-Tela LCD

4-Parafuso de travamento

5-Feixe

6-Base

7-Botão "MODE"

8-Botão "SET"

1. O calibrador é à prova de poeira e à prova d'água IP67 (contra invasores como poeira e líquidos, mergulhe por alguns minutos na água).

2. Instale a bateria:

---Solte o parafuso e remova a tampa da bateria (fig. 1)

---Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 2)

---Feche a tampa da bateria e aperte o parafuso

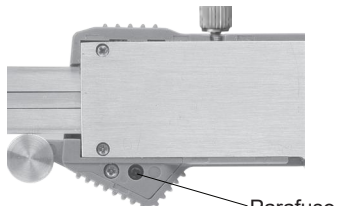


fig.1

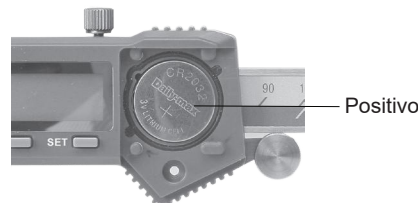


fig.2

3. Botão:

Quando o monitor está desligado: Pressione qualquer botão para ligar.

Quando o monitor está ligado: Pressione longamente "SET" para desligar.

Pressione "MODE" uma vez para entrar no modo de definição de zero, a tela exibirá SET e pressione "SET" para definir o zero.

Pressione "MODE" duas vezes para entrar em ABS (medição absoluta) e REL (conversão relativa), pressione "SET" para alterar o modo, pressione "MODE" para sair.

Pressione "MODE" três vezes para entrar na conversão métrica e em polegadas, pressione "SET" para alterar a unidade e pressione "MODE" para sair.

No modo ABS, pressione "SET" para manter a leitura.

No modo REL, pressione "SET" para definir o zero relativo.

4. É necessário definir o zero na placa de inspeção antes da medição. Limpe as faces de medição e a superfície da placa de inspeção com um pano macio e, em seguida, coloque o plano de base na placa de inspeção e continue pressionando a base. Puxe suavemente o feixe para que a face de medição entre em contato com a placa, trave o parafuso de travamento e pressione o botão "SET" para definir o zero. O calibrador deve ser verificado regularmente para garantir que o zero esteja ajustado corretamente.

5. Preste atenção aos dois pontos a seguir durante a medição:

---Certifique-se de que não haja poeira, lascas de corte ou outros detritos nas faces de medição e na superfície da peça de trabalho; caso contrário, a medição poderá ser incorreta.

---A face de medição e o plano da base devem ser protegidos contra arranhões ou danos. É necessário pressionar a base com firmeza e aplicar força constante e adequada para puxar a viga.

6. Desligamento automático em cerca de 4 horas no modo REL. Pressione longamente "SET" para desligar o calibrador no modo ABS.

7. Se o produto apresentar alguma anormalidade, aparecerá "ERRO" no visor. Pressione qualquer botão para retornar ao modo de medição e ajuste o zero antes de usar.

8. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se aparecer "B" no visor, a tensão da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se o calibrador não for usado por um longo período, remova a bateria, caso contrário, poderá haver vazamento de líquido da bateria e danos ao calibrador.

9. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F