


解析度: 0.01mm/0.0005"

精 度: $\pm 0.02\text{mm}$ (測定範圍: 0-100mm)
 $\pm 0.03\text{mm}$ (測定範圍: 100-300mm)

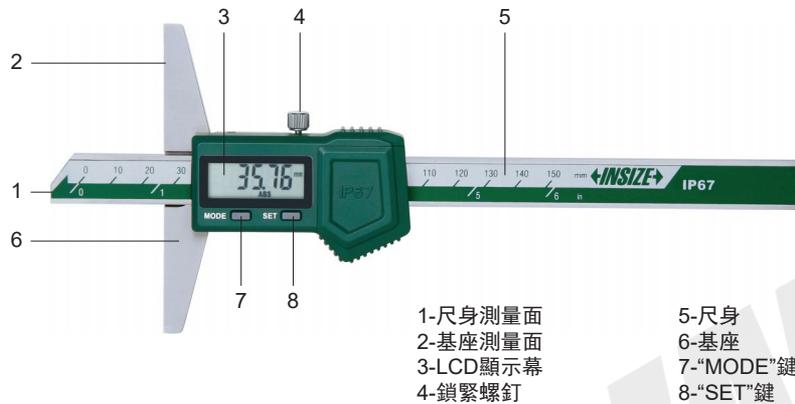



1-尺身測量面
 2-基座測量面
 3-LCD顯示幕
 4-鎖緊螺釘

5-尺身
 6-基座
 7-"MODE"鍵
 8-"SET"鍵

1. 此產品防塵、防水等級IP67 (密封防塵, 防滲水, 可短時間浸泡在水中使用)。

2. 安裝電池:

- 拆除電池蓋鎖緊螺釘, 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池, 電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋, 擰緊電池蓋鎖緊螺釘

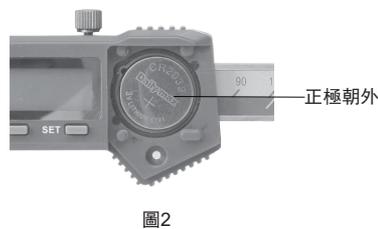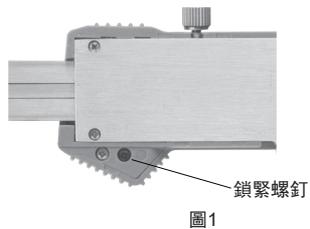

3. 按鍵功能:

關機狀態下: 按任意鍵開機。

開機狀態下: 長按"SET"開機。

短按"MODE"一次, 螢幕顯示SET, 進入置零模式, 按"SET"置零。

短按"MODE"二次, 進入ABS(絕對測量)與REL(相對測量)切換模式, 按"SET"進行切換, 按"MODE"確認。

短按"MODE"三次, 進入公英制轉換模式, 按"SET"進行單位轉換, 按"MODE"確認。

ABS模式下, 按"SET"保持讀數。

REL模式下, 按"SET"設置相對零點。

4. 使用前應在平板上置零。用清潔的軟布擦乾淨測量面和平板表面, 然後將基座測量面與平板完全貼合, 並壓住基座, 向下拉動尺身至尺身測量面與平板表面手感接觸, 擰緊鎖緊螺釘, 按"SET"鍵置零。每次開機需進行置零操作, 應定期檢查確保零位正確。

5. 測量時, 應注意以下兩點:

- 保持測量面與工件表面清潔, 避免因灰塵、碎屑等雜物導致測量結果不準確
- 壓穩尺框, 拉動尺身的力要輕而平穩, 避免尺身測量面過猛接觸工件而損壞測量面

6. REL模式下靜置4小時左右, 產品自動關機。ABS模式下需長按"SET" 手動關機。

7. 產品出現異常時, 螢幕會出現"ERRO"提示錯誤。此時按任意鍵返回測量狀態, 重新置零後可繼續使用。

8. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時, 會出現字母"B", 提示低電壓, 此時需更換電池。如果長期不使用卡尺, 請取下電池, 否則可能會造成電池漏液損壞電子部件。

9. 工作溫度為0-40°C