


Pozor: Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.
Zabraňte vniknutí kapaliny do výškoměru a poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
1150-300	0-300mm/0-12"	0,01mm/0,0005"	±0,04mm
1150-500	0-500mm/0-20"	0,01mm/0,0005"	±0,06mm
1150-600	0-600mm/0-24"	0,01mm/0,0005"	±0,06mm
1150-1000	0-1000mm/0-40"	0,01mm/0,0005"	±0,08mm
1150-1500	0-1500mm/0-60"	0,01mm/0,0005"	±0,12mm
1150-2000	0-2000mm/0-80"	0,01mm/0,0005"	±0,16mm

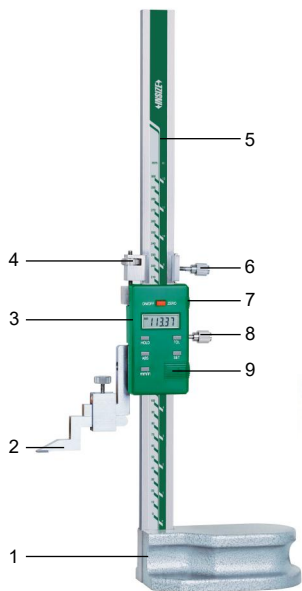

1. Základna
2. Písařka
3. Vernier
4. Jemná seřizovací matice
5. Paprsek
6. Pojistný šroub jemného nastavení
7. Datový výstup
8. Zajišťovací šroub
9. Kryt baterie
10. Svorka pro číselník (pro 1150-300E)
11. Svorka pro číselník (pro 1150-500E - 1150-2000E)

1. Při instalaci baterie by měla kladná strana směřovat ven.
2. Před instalací měřítka očistěte spodní část základny a měřítka.
3. Tlačítka:
ON/OFF ZERO---krátké stisknutí pro zapnutí; krátké stisknutí pro nastavení nuly po zapnutí.
---dlouhým stisknutím vypnete
HOLD---krátké stisknutí pro udržení údaje. Opětovným krátkým stisknutím se uvolní.
mm/in---krátké stisknutí pro převod metrických a palcových údajů.

ABS---krátké stisknutí pro převod absolutního a relativního režimu měření. Normální režim je absolutní režim měření. Krátkým stisknutím přejdete do režimu relativního měření v libovolném bodě, zobrazí se "INC". Krátkým stisknutím "ON/OFF ZERO" nastavíte nulu (tento bod se nazývá „relativní nulový bod“). V tomto režimu je odečet vzdálenosti k relativnímu nulovému bodu. Dalším krátkým stisknutím se vrátíte do režimu absolutního měření.
SET--- krátkým stisknutím přejdete do režimu nastavení, bliká "S". Poté dlouhým stisknutím nastavte číslici po umístění číslice bliká. Pokud chcete číslici změnit, tlačítko uvolněte.

TOL--- Krátkým stisknutím tlačítka změníte číslici z 1 na 9. Dlouhým stisknutím přejdete na další číslici.
Po nastavení dlouze stiskněte tlačítko, dokud nezačne blikat "S", krátkým stisknutím ukončete režim nastavení.
Krátkým stisknutím vstoupíte do režimu nastavení tolerance, zobrazí se "▲" a bliká "S". Nastavte horní mezní hodnotu stejně jako ve výše uvedeném režimu nastavení. Po nastavení horní meze dlouze stiskněte, dokud nezačne blikat "S". Krátkým stisknutím "▼" se zobrazí a bliká "S", nastavte dolní mezní hodnotu stejně jako výše. Po nastavení, dlouze stiskněte, dokud nezačne blikat „S“, opětovným krátkým stisknutím ukončete režim měření tolerance.
Během režimu měření tolerance se zobrazí "▲", pokud je údaj větší než horní mezní hodnota, "▼" se zobrazí, pokud je hodnota menší než dolní mezní hodnota, "OK" se zobrazí pokud je údaj v toleranci.

4. Výškoměr je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je správně nastaven na nulu. Jemně pohybujte noniusem, dokud se měřicí plocha nepřiblíží k povrchové desce, utáhněte pojistný šroub jemného nastavení a otáčejte maticí jemného nastavení, aby se měřicí plocha a spodní část základny současně dotýkaly povrchové desky. Stisknutím tlačítka "ON/OFF ZERO" nastavte nulu. Zvedněte nonius a opakujte výše uvedený postup, dokud se měřicí plocha a spodní část základny nedotknou povrchové desky, abyste zkontrolovali, zda je údaj nulový.
5. Měřidlo je vyrobeno z karbidu.
6. Použijte svorku pro přesný číselníkový indikátor, přesnost lze zlepšit.
7. Když se vlevo objeví symbol alarmu baterie, vyměňte baterii. 8. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nebo pohybu noniusu nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud se výškoměr nebude delší dobu používat, vyjměte baterii.
8. Pracovní teplota je 0-40°C. Neumísťujte měřidlo do blízkosti silného magnetického pole. Měřidlo udržujte v suchu. Zabraňte vniknutí kapaliny do měřidla, která by poškodila elektroniku. Měřidlo je třeba pečlivě chránit před poškozením. Měřidlo neupustte ani do něj neudeřte.

UPOZORNĚNÍ: Při přemísťování měřidla výšky držte základnu, nezachytávejte nosník silou, aby nedošlo k jeho deformaci.