


Achtung: Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann der Messwert falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.
Verhindert, dass Flüssigkeit in das Höhenmessgerät eindringt und die Elektronik beschädigt.

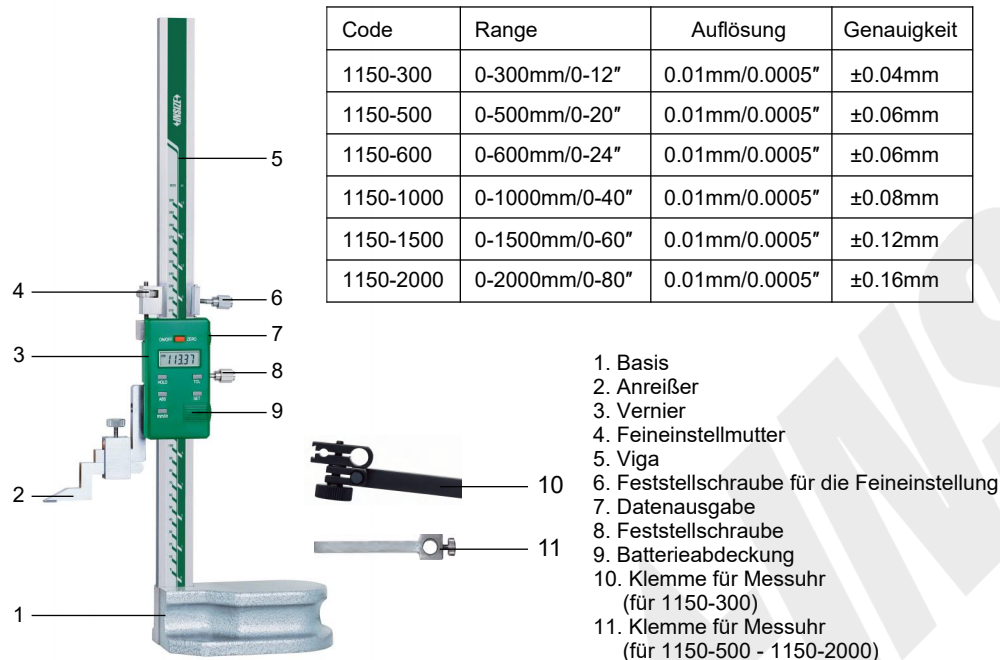

Code	Range	Auflösung	Genauigkeit
1150-300	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm
1150-500	0-500mm/0-20"	0.01mm/0.0005"	±0.06mm
1150-600	0-600mm/0-24"	0.01mm/0.0005"	±0.06mm
1150-1000	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.08mm
1150-1500	0-1500mm/0-60"	0.01mm/0.0005"	±0.12mm
1150-2000	0-2000mm/0-80"	0.01mm/0.0005"	±0.16mm

1. Die positive Seite sollte beim Einbau der Batterie nach außen zeigen.
2. Reinigen Sie die Unterseite der Basis und den Nonius, bevor Sie die Reißnadel installieren.
3. Knöpfe:
ON/OFF ZERO--kurzes Drücken zum Einschalten; kurzes Drücken zum Einstellen des Nullpunkts nach dem Einschalten
---langes Drücken zum Ausschalten
HOLD---kurz drücken, um den Messwert beizubehalten. Zum Loslassen erneut kurz drücken.

- mm/in---Kurzdruck für die Umrechnung von metrischen und zölligen Werten.
- ABS---Kurz drücken, um zwischen dem absoluten und dem relativen Messmodus umzuschalten, der normale Modus ist der absolute Messmodus. Drücken Sie kurz auf , um an einem beliebigen Punkt in den relativen Messmodus zu wechseln, "INC" erscheint. Drücken Sie kurz 'ON/OFF ZERO', um den Nullpunkt zu setzen (dieser Punkt wird 'relativer Nullpunkt' genannt). In diesem Modus ist der Messwert der Abstand zum relativen Nullpunkt. Drücken Sie erneut kurz, um in den absoluten Messmodus zurückzukehren.
- SETZEN---Kurz drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen, "S" blinkt. Dann lange drücken, um die Ziffer zu positionieren, die Ziffer blinkt, wenn sie positioniert ist. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Ziffer ändern möchten.
- Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Ziffer von 1 bis 9 zu ändern. Lang drücken, um zur nächsten Ziffer zu gelangen. Nach der Einstellung lang drücken, bis "S" blinkt, kurz drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.
- TOL---kurz drücken, um den Toleranzeinstellungsmodus aufzurufen, "▲" erscheint und "S" blinkt. Stellen Sie den oberen Grenzwert auf die gleiche Weise wie im obigen Einstellmodus ein. Nach der Einstellung des oberen Grenzwerts lange drücken, bis "S" blinkt. Kurz drücken, "▼" erscheint und "S" blinkt, den unteren Grenzwert wie oben einstellen. Nach der Einstellung lang drücken, bis "S" blinkt, dann erneut kurz drücken, um den Toleranzmessmodus zu verlassen.
- Im Toleranzmessmodus erscheint "▲", wenn der Messwert über dem oberen Grenzwert liegt, "▼", wenn der Messwert unter dem unteren Grenzwert liegt, "OK" erscheint, wenn der Messwert innerhalb der Toleranz liegt.
4. Das Höhenmessgerät sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es richtig auf Null eingestellt ist. Bewegen Sie den Nonius vorsichtig, bis die Messfläche an der Messplatte anliegt, ziehen Sie die Feststellschraube der Feineinstellung an und drehen Sie die Feineinstellungsmutter, damit die Messfläche und die Unterseite der Basis gleichzeitig mit der Messplatte in Kontakt sind. Drücken Sie 'ON/OFF ZERO', um den Nullpunkt einzustellen. Heben Sie den Nonius an und wiederholen Sie den obigen Vorgang, bis die Messfläche und die Unterseite des Sockels mit der Messplatte in Kontakt sind, um zu prüfen, ob der Messwert Null ist.
 5. Die Reißnadel ist aus Hartmetall gefertigt.
 6. Verwenden Sie eine Klemme für eine Präzisionsmessuhr, um die Genauigkeit zu verbessern.
 7. Wenn das Batteriewarnsymbol auf der linken Seite erscheint, wechseln Sie bitte die Batterie aus. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt oder der Nonius bewegt wird, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Höhenmessgerät längere Zeit nicht benutzt wird.
 8. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C. Legen Sie das Messgerät nicht in die Nähe eines starken Magnetfeldes. Halten Sie das Messgerät trocken. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Messgerät eindringt und die Elektronik beschädigt. Der Anreißer sollte sorgfältig vor Beschädigung geschützt werden. Lassen Sie das Messgerät nicht fallen und schlagen Sie nicht dagegen.
- ACHTUNG:** Wenn Sie das Höhenmessgerät bewegen, halten Sie bitte die Basis fest und greifen Sie den Balken nicht mit Gewalt, um Verformungen zu vermeiden.