



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Medidor de altura digital ligero

Atención:

Este calibrador no es impermeable. Si hay líquido refrigerante en la pegatina, la lectura puede ser incorrecta. Por favor, limpie el adhesivo con un paño seco. Si el problema no se resuelve, utilice WD40 para limpiar el adhesivo.

Evita que el líquido penetre en el medidor de altura y dañe los componentes electrónicos.

Nº de pieza	Gama	Resolución	Precisión
1150-300E	0-12"/0-300mm	.0005"/0.01mm	±.0015"
1150-500E	0-20"/0-500mm	.0005"/0.01mm	±.0025"
1150-600E	0-24"/0-600mm	.0005"/0.01mm	±.0025"
1150-1000E	0-40"/0-1000mm	.0005"/0.01mm	±.0030"
1150-1500E	0-60"/0-1500mm	.0005"/0.01mm	±.0050"
1150-2000E	0-80"/0-2000mm	.0005"/0.01mm	±.0065"

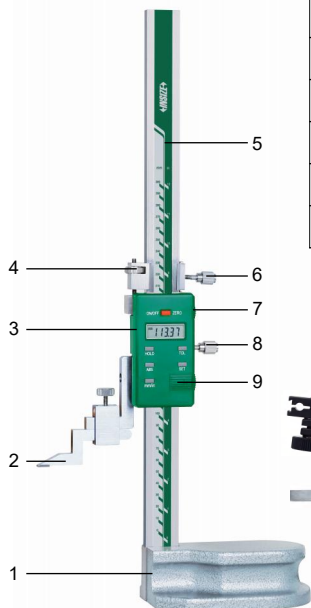

1. Base
2. Scribe
3. Vernier
4. Tuerca de ajuste fino
5. Viga
6. Tornillo de bloqueo de ajuste fino
7. Salida de datos
8. Tornillo de bloqueo
9. Tapa de la batería
10. Pinza para reloj comparador (para 1150-300E)
11. Pinza para reloj comparador (para 1150-500E - 1150-2000E)

1. El lado positivo debe mirar hacia fuera al instalar la batería.
2. Limpie la parte inferior de la base y el nonio antes de instalar el rayador.
3. Botones:

ON/OFF ZERO---pulsación corta para encender; pulsación corta para poner a cero después de encender

---pulsación larga para apagar

HOLD---pulsa brevemente para mantener la lectura. Pulse brevemente de nuevo para soltar.

mm/in---Impresión abreviada para convertir unidades de medida métricas e imperiales.

ABS---El modo normal es el modo de medición absoluta. Pulse brevemente para entrar en el modo de medición relativa en cualquier punto, aparecerá "INC". Pulse brevemente "ON/OFF ZERO" para poner a cero (este punto se denomina "punto cero relativo"). En este modo, la lectura es la distancia al punto cero relativo. Pulse brevemente de nuevo para volver al modo de medición absoluta.

SET--- pulsación corta para entrar en modo set, "S" parpadea. Después pulse prolongadamente para posicionar el dígito, el dígito parpadea cuando está posicionado. Suelte el botón si desea cambiar el dígito.

Pulse brevemente el botón para cambiar el dígito de 1 a 9. Pulsación larga para el siguiente dígito. Después del ajuste, pulse prolongadamente hasta que "S" parpadee, púlselo brevemente para salir del modo de ajuste.

TOL---pulse brevemente para entrar en el modo de ajuste de tolerancia, aparece "▲" y "S" parpadea. Ajuste el valor del límite superior igual que en el modo de ajuste anterior. Después de ajustar el límite superior, mantenga pulsado hasta que "S" parpadee. Pulse brevemente, aparece "▼" y parpadea "S", ajuste el valor del límite inferior igual que el anterior. Después de ajustar, pulse prolongadamente hasta que "S" parpadee, pulse brevemente de nuevo para salir del modo de medición de tolerancia.

Durante el modo de medición de tolerancia, aparece "▲" si la lectura es mayor que el superior, "▼" aparece si la lectura es menor que el límite inferior, "OK" aparece si la lectura está dentro de la tolerancia.

4. El medidor de altura debe comprobarse regularmente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero. Mueva suavemente el nonio hasta que la superficie de medición se cierre a la placa de superficie, apriete el tornillo de bloqueo de ajuste fino y gire la tuerca de ajuste fino para que la superficie de medición y la parte inferior de la base estén en contacto con la placa de superficie al mismo tiempo. Pulse 'ON/OFF ZERO' para poner a cero. Levante el nonio y repita el proceso anterior hasta que la superficie de medición y la parte inferior de la base estén en contacto con la placa de superficie para comprobar si la lectura es cero.
5. La cuchilla está hecha de carburo.
6. Utilice la abrazadera para el indicador de dial de la precisión, la exactitud puede ser mejorada.
7. Cuando aparezca el símbolo de alarma de pila a la izquierda, sustituya la pila. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o al mover el nonio, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto. Retire la pila si no va a utilizar el medidor de altura durante un largo periodo de tiempo.
8. La temperatura de trabajo es de 0-40°C. No coloque el medidor cerca de un campo magnético fuerte. Mantenga el medidor seco. Evite que el líquido penetre en el medidor y dañe los componentes electrónicos. El punzón debe protegerse cuidadosamente para que no se dañe. No deje caer ni golpee el calibrador.

PRECAUCIÓN: Cuando mueva el medidor de altura, por favor sujete la base, no fuerce para agarrar la viga para evitar deformaciones.

MN-1150-ES

V0