


Observação: esse produto não é à prova d'água; se a película do calibrador entrar em contato com o líquido de arrefecimento, poderá causar sujeira. Limpe a película com um pano seco e, se o problema persistir, use WD40 para limpar a película. Evite que o líquido entre no calibrador e danifique os componentes eletrônicos.

Código	Faixa	Resolução	Precisão
1150-300	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm
1150-500	0-500mm/0-20"	0.01mm/0.0005"	±0.06mm
1150-600	0-600mm/0-24"	0.01mm/0.0005"	±0.06mm
1150-1000	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.08mm
1150-1500	0-1500mm/0-60"	0.01mm/0.0005"	±0.12mm
1150-2000	0-2000mm/0-80"	0.01mm/0.0005"	±0.16mm

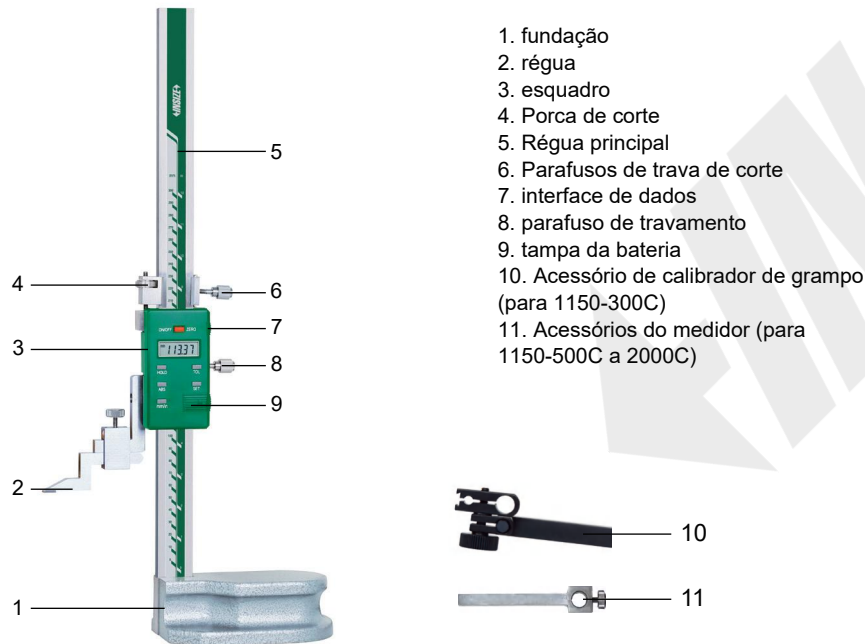

1. Ao instalar a bateria, tome cuidado para que o lado frontal fique voltado para fora.
2. Antes de instalar o cabeçote de traçagem, limpe a superfície de contato mútuo entre o cabeçote de traçagem e o medidor de altura.

3. Função do botão.

ON / OFF ZERO --- pressione brevemente para ligar a energia, pressione brevemente para definir o zero no estado ligado.

--- Pressione e segure para desligar

HOLD---Pressione brevemente para entrar no modo de retenção de dados; pressione brevemente novamente para sair do modo de retenção de dados.

mm / pol.---Pressione rapidamente para alternar entre métrico e imperial

ABS---Pressione brevemente para alterar o modo de medição absoluto/relativo. O modo de medição absoluta é o modo de medição normal; pressione brevemente em qualquer ponto para entrar no modo de medição relativa; "INC" aparece no visor e o valor exibido é 0,00 (o ponto é chamado de "ponto zero relativo"). No modo de medição relativa, o visor mostra a distância do ponto de medição até o "ponto zero relativo". Pressione novamente para retornar ao modo de medição absoluta.

SET---Pressione rapidamente para entrar no modo de configuração do valor inicial, "S" pisca. Em seguida, pressione e segure, o primeiro bit no visor pisca, solte o botão e pressione e segure, você pode alterar o valor do bit atual (pressione para incrementar um bit), continue pressionando e segure para mudar a posição piscante. Quando a configuração estiver concluída, pressione e segure novamente até que "S" pisque; pressione brevemente para sair do modo de configuração.

TOL--- Pressione brevemente, entre no modo de configuração de tolerância, "▲" aparece, "S" pisca, nesse momento você pode definir a tolerância superior, o método de configuração é o mesmo da configuração do valor inicial. Após a configuração, pressione e mantenha pressionado até que "S" pisque no visor, pressione brevemente, "▼" aparece, "S" pisca, você pode definir a tolerância inferior, o método de configuração é o mesmo do valor inicial. O método de configuração é o mesmo da