


Attenzione: Evitare che il liquido penetri nel calibro di altezza e danneggi l'elettronica.

Risoluzione: 0.01mm/0.0005"
Precisione: $\pm 0.04\text{mm}$ (0-300mm)
 $\pm 0.05\text{mm}$ (300-600mm)

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1-Base | 6-Colonna |
| 2-Scribacchino | 7-Chiave di bloccaggio |
| 3-Morsetto | 8-Coperchio della batteria |
| 4-Sortie de données | |
| 5-Ruota motrice | |

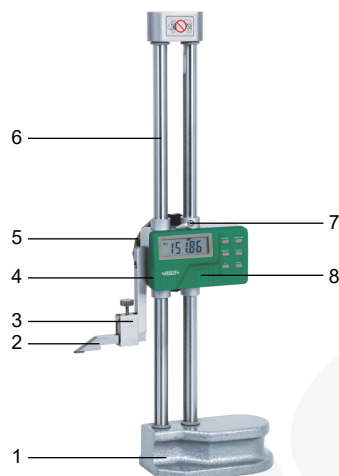

1. Il lato positivo deve essere rivolto verso l'esterno quando si installa la batteria.
2. Pulire il fondo della base e lo scriba, installare lo scriba, posizionare il calibro di altezza su una piastra di ispezione.
3. Pulsanti :
'OFF/ON'---Spegnimento/accensione dell'alimentazione
'ZERO/ABS'---Conversione della modalità di misura assoluta e relativa. La modalità normale è quella assoluta. Premendolo brevemente si accede alla modalità di misura relativa in qualsiasi punto, appare 'INC' e la lettura è pari a zero (questo punto è chiamato 'punto zero relativo'). In questa modalità, la lettura è la distanza dal punto di zero relativo. Premere di nuovo a lungo il pulsante per tornare alla modalità di misura assoluta.
'RESET', '+/-Δ', ▷---Impostazione del valore iniziale. Premere brevemente il pulsante 'RESET' e 'P' lampeggia, premere brevemente ▷ per cambiare le cifre del lampeggiamento, premere brevemente il pulsante '+/-Δ' per modificare il valore. Premere brevemente il pulsante 'RESET' per terminare l'impostazione. Premere brevemente due volte il pulsante 'RESET' per visualizzare il valore iniziale durante la misurazione.
'+/-'---Premere brevemente per commutare le letture in avanti e all'indietro; durante la lettura all'indietro viene visualizzato 'R' in alto a destra dello schermo.
'H/DATA'---Premere brevemente per mantenere i dati.
'mm/in'---Conversione in mm e pollici
4. Il calibro di altezza deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che la lettura iniziale sia corretta. Scuotere la ruota motrice per far sì che la superficie di misurazione

e la base siano a contatto con la piastra allo stesso tempo. Premere brevemente 'RESET' per impostare lo zero. Ripetere il processo sopra descritto e controllare la lettura.

5. Lo scriba è in metallo duro e può essere utilizzato per incidere. Per incidere, utilizzare la ruota motrice per allineare con precisione la dimensione richiesta con l'altezza della linea di incisione, quindi stringere la chiave di bloccaggio e incidere. Durante la tracciatura, la base deve adattarsi bene alla piastra di ispezione e deve potersi muovere agevolmente. La pressione di contatto tra lo scrivente e la superficie del pezzo deve essere appropriata per garantire una scrittura chiara ma senza segni profondi e danni allo scrivente.

6. Accessorio opzionale: supporto per comparatore (codice 6293-6), per contenere il comparatore.



Come tenere l'indicatore di prova del quadrante:

- La distanza L tra il punto di contatto e la base deve essere compresa tra 100 mm (fig. 1).
- Installare correttamente il comparatore come indicato in fig.2.

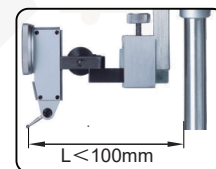


fig.1

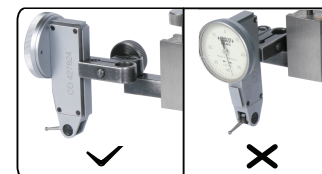


fig.2

7. Una batteria dura un anno di utilizzo continuo. Se appare il simbolo della batteria, se non compare nulla sul display o se le cifre lampeggiano, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si sposta il nonio, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il misuratore di altezza non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
8. La temperatura di lavoro è di 0-40°C/32-104°F.
9. Avviso :
---Quando si sposta il calibro, si deve tenere la base con una mano e la trave con l'altra.
---Dopo l'uso, pulire e riporre il calibro nella scatola di imballaggio e conservarlo in un luogo asciutto.
---Il calibro senza scatola non può essere posizionato orizzontalmente, né può essere appoggiato ad altre merci. Dopo l'uso, spostare la trave nella posizione più bassa. Il calibro deve essere calibrato regolarmente.