


Cuidado: Evite que o líquido entre no medidor de altura e danifique os componentes eletrônicos.

Resolução: 0.01mm/0.0005"

Precisão: ±0.04mm (0-300mm)

±0.05mm (300-600mm)

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1-Base | 6-Coluna |
| 2-Scriber | 7-Chave de travamento |
| 3-Grampo | 8-Tampa da bateria |
| 4-Saída de dados | |
| 5-Roda motriz | |

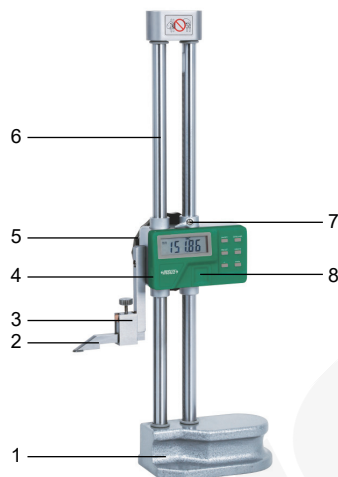

1. O lado positivo deve estar voltado para fora ao instalar a bateria.

2. Limpe a parte inferior da base e o riscador, instale o riscador e coloque o medidor de altura em uma placa de inspeção.

3. Botões :
'OFF/ON'---Desligar/ligar

'ZERO/ABS'---Conversão dos modos de medição absoluto e relativo. O modo normal é o modo de medição absoluto. Pressione-o brevemente para entrar no modo de medição relativa em qualquer ponto, 'INC' aparece e a leitura é zero (esse ponto é chamado de 'ponto zero relativo'). Nesse modo, a leitura é a distância até o ponto zero relativo. Pressione longamente o botão novamente para voltar ao modo de medição absoluta.

'RESET', '+/-Δ', '▷'---Configure o valor inicial. Pressione brevemente o botão "RESET" e "P" pisca, pressione brevemente "▷" para alterar os dígitos piscantes, pressione brevemente o botão "+/- Δ" para alterar o valor. Pressione brevemente o botão "RESET" duas vezes para exibir o valor inicial durante a medição.

'+/-'---Pressione brevemente para alternar as leituras para frente e para trás; 'R' é exibido no canto superior direito da tela durante a leitura reversa.

'H/DATA'---Pressione brevemente para manter os dados.

'mm/in'---conversão de mm e polegadas

4. O medidor de altura deve ser verificado regularmente para garantir que a leitura inicial esteja correta. Agite a roda motriz para que a superfície de medição e a base entrem em contato com a placa ao mesmo tempo. Pressione rapidamente "RESET" para definir o zero. Repita o processo acima e verifique a leitura.

5. O riscador é feito de carboneto e pode ser usado para traçar. Ao traçar, use a roda motriz para alinhar com precisão o tamanho necessário com a altura da linha de traçado e, em seguida, aperte a chave de travamento e trace o traçado. Ao traçar, a base deve se encaixar bem na placa de inspeção e se mover suavemente. A pressão de contato entre o riscador e a superfície da peça de trabalho deve ser adequada para garantir que a marcação seja clara, mas sem marcas profundas ou danos ao riscador.
6. Acessório opcional: suporte do indicador de teste do mostrador (código 6293-6), para segurar o indicador de teste do mostrador.



Como segurar o indicador de teste de discagem:

---A distância L entre o ponto de contato e a base deve estar dentro de 100 mm (fig.1).

---Instale o indicador de teste do mostrador corretamente, conforme a fig.2.

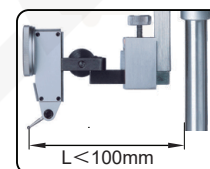


fig.1

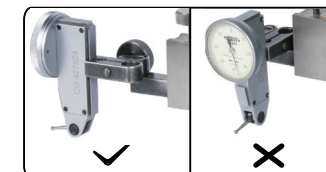


fig.2

7. Uma bateria tem duração de um ano de uso contínuo. Se o símbolo da bateria aparecer ou não aparecer nada no visor ou os dígitos piscarem, a voltagem da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o vernier for movido, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se o medidor de altura não for usado por um longo período de tempo.

8. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F.

9. Aviso :

---Ao mover o medidor, você deve segurar a base com uma mão e a viga com a outra.

---Após o uso, limpe e coloque o medidor de volta na caixa de embalagem e guarde-o em um local seco.

---O medidor sem a caixa não pode ser colocado horizontalmente, nem pode ser encostado em outras mercadorias. Mova a viga para a posição mais baixa após o uso. O medidor deve ser calibrado regularmente.