


注意：防止液體進入高度計以損壞電子設備。

解析度: 0.01mm/0.0005"  
 精 度: ±0.04mm (0-300mm)  
 ±0.05mm (300-600mm)

1. 底座
2. 劃線頭
3. 夾持塊
4. 數據輸出口
5. 手輪
6. 立柱
7. 鎖緊扳手
8. 電池蓋

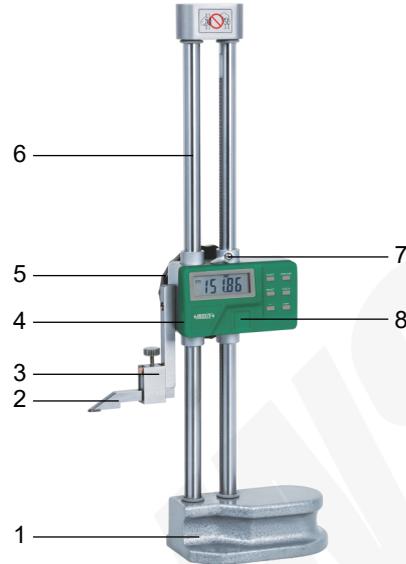

1. 安裝電池時注意正極應朝外。
2. 清潔底座底部和劃線頭，安裝劃線頭，將高度尺放在檢測平板上使用。
3. 按鍵功能:  
 "ON/OFF" --- 開機/關機  
 "ZERO/ABS" --- 絕對相對測量模式轉換。正常模式是絕對測量模式。任一點短按進入相對測量模式，顯示幕出現"INC"且讀數為零(此點稱為"相對零點")。在此模式下，顯示值是測量點到相對零點的距離。再次長按返回絕對測量模式  
 "RESET", "+/-", "△", "▷" --- 設置初始值。短按"RESET"鍵, "P"閃爍, 短按 "▷" "切換閃爍位數, 短按 "+/-", "△", "▷" 鍵改變當前閃爍位的數值, 短按"RESET"鍵完成初始值設置。測量時短按兩次"RESET"鍵顯示初始值  
 "+/-" --- 短按切換正向/反向讀數, 反向時螢幕右上顯示"R"  
 "H/DATA" --- 短按, 數據保持。長按, 數據傳輸  
 "mm/in" --- 公/英制轉換
4. 應定期檢查高度尺，確保零點正確。搖動手輪，直到測量面與底座底面同時與平板接觸，短按"RESET"鍵置零。重複以上過程，直到測量面與底座底面同時與平板接觸，檢查讀數是否為零。

5. 劃線頭由硬質合金製成，可用於劃線。劃線時，應使用手輪準確的按劃線高度對準所需尺寸，然後擰緊鎖緊扳手後進行劃線。劃線時底座要貼合平板並平穩移動。劃線頭與工件表面的接觸壓力應適當，既能保證劃線清晰，又不會劃出深痕並磨損劃線頭尖頭。
6. 標配附件：杠杆式量表夾具(型號6293-6)，配合杠杆表使用。



- 夾持杠杆式量表時，為了保證精度，請遵守以下注意事項：  
 --- 杠杆式量表測頭與高度計主尺的距離  $L < 100\text{mm}$  (圖1)。  
 --- 按照圖2所示正確的方式安裝杠杆式量表。

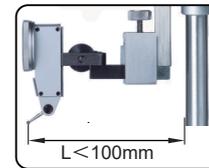


圖1

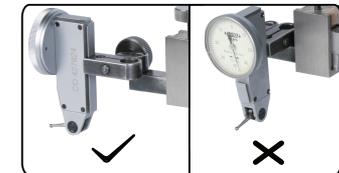


圖2

7. 電池的使用壽命約為1年，如果顯示幕電池符號或顯示模糊或不顯示，表面電池電量不足，需更換電池。  
 如顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘後裝入。長期不使用本產品時，請取出電池，以免造成電池漏液損壞電子部件。
8. 工作溫度為0-40°C。
9. 注意事項:  
 --- 搬動時，應一手托住底座一手扶住尺身，不能橫著提尺身。  
 --- 使用完後應將高度尺擦乾淨裝入盒中放在乾燥處保存。  
 --- 沒有裝盒的高度尺不允許橫著放，也不能斜靠在其它物品上。用完應把尺框移到最低位置。高度計要進行週期檢定。