


Pozor: Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.

Zabraňte vniknutí kapaliny do výškoměru a poškození elektroniky.


Usnesení: 0,01 mm/0,0005"

Kód	Rozsah	Přesnost
1156-300	0-300mm/0-12"	±0,03mm
1156-600	0-600mm/0-24"	±0,05mm
1156-1000	0-1000mm/0-40"	±0,07mm

1. Základna
2. Písařka
3. Knoflík
4. Zajišťovací šroub
5. Výstup data
6. Paprsek
7. Hnací kolo
8. Kryt baterie
9. Podpěrná tyč (pro 0-1000 mm)

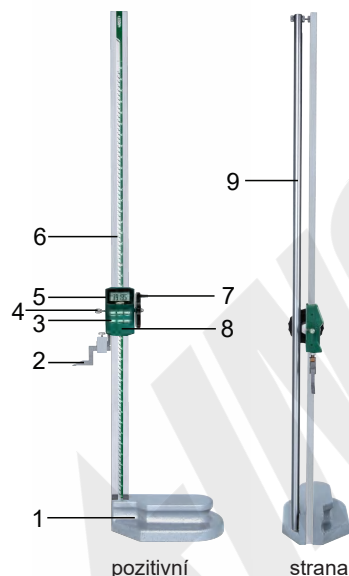

 1. Vložte baterii CR2032 do měřidla, kladná strana by měla směřovat ven. (obr.1)
2. Vyčistěte dno základny a písaře, nainstalujte písař, položte výškoměr na kontrolní desku.



obr.1

3. Tlačítka:

"ON/OFF" --- zapnutí/vypnutí napájení

"mm/in" --- převod na mm a palce

"ABS/INC" --- absolutní a relativní převody
převod režimu měření

"ZERO" -- krátkým stisknutím tlačítka "ZERO" nastavíte nulu nebo zobrazíte počáteční hodnotu.

"P+", "P-" --- Nastavení počáteční hodnoty. Dlouze stiskněte (>2 s) tlačítko "ZERO" a bliká "SET", krátkým stisknutím tlačítka "P+" nebo "P-" zvýšíte nebo snížíte hodnotu, krátkým stisknutím tlačítka "ZERO" nastavení ukončíte.

4. Výškoměr je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je počáteční údaj správný. Protřeptejte hnací kolo, aby se měřicí plocha a základna dotýkaly desky současně. Krátkým stisknutím tlačítka "ZERO" nastavte nulu. Opakujte výše uvedený postup a zkontrolujte údaj.

5. Písařka je vyrobená z tvrdokovu a lze ji použít k rýhování. Při rýhování použijte hnací kolečko k přesnému vyrovnání požadovaného rozměru s výškou rýhovací čáry, poté utáhněte zajišťovací šroub a rýhovač. Při rýhování by měla základna dobře přiléhat ke kontrolní desce a mohla by se plynule pohybovat. Přítlak mezi písařem a povrchem obrobku by měl být přiměřený, aby bylo zajištěno, že rýhování bude zřetelné, ale bez hlubokých stop a poškození písaře.



Jak držet číselník testovacího indikátoru:

---Vzdálenost L mezi kontaktním bodem a základnou by měla být do 100 mm (obr. 2).

--- Správně nainstalujte číselníkový zkušební indikátor podle obr. 3.

6. Volitelné příslušenství: držák číselníkového zkušebního indikátoru (kód 6293-6), pro uchycení číselníkového zkušebního indikátoru.

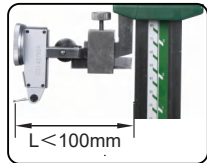


fig.2


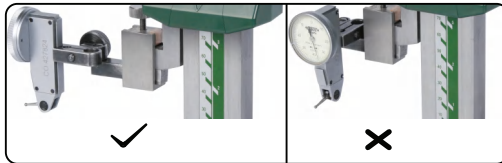


fig.3

7. Volitelné příslušenství: svorka pro úhломěry (kód 2372-CLAMP), pro upnutí univerzálního úhломěru.

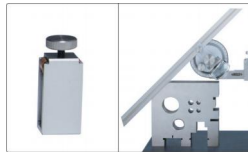

8. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (7302-,7315-,7305-).

9. Jedna baterie vydrží jeden rok nepřetržitého používání. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo číslice blikají, je napětí baterie příliš nízké, baterii vyměňte. Pokud se číslice při stisknutí tlačítek nebo pohybu noniusu nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud se výškoměr nebude delší dobu používat, vyjměte baterii.

10. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.

11. Upozornění :

- Při pohybu měřidla byste měli jednou rukou držet základnu a druhou rukou držet nosník.
- Po použití měřidlo očistěte, vložte zpět do obalové krabice a uložte na suché místo.
- Měřidlo bez krabice nesmí být umístěno ve vodorovné poloze, ani nesmí být opřeno o jiné zboží. Po použití přemístěte nosník do nejnižší polohy. Měřidlo by mělo být pravidelně kalibrováno.