



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Medidor de altura digital con rueda motriz

Nota: Este producto no es impermeable, si la película de la pinza entra en contacto con el líquido refrigerante puede causar un recuento desordenado. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la película. Evite que el líquido entre en el calibrador y dañe la electrónica.

Resolución: 0,01 mm/0,0005".

número de modelo	Rango de medición	precisión
1156-300	0-300mm/0-12"	±0,03mm
1156-600	0-600mm/0-24"	±0,05mm
1156-1000	0-1000mm/0-40"	±0,07mm

- 1.fundación
- 2.regla
- 3.pulsaciones de teclas
- 4.tornillo de bloqueo
- 5.Puerto de salida de datos
- 6.Viga
- 7.volantes
- 8.tapa de la batería
- 9.Barra de soporte (para productos con un rango de medición de 0-1000 mm)

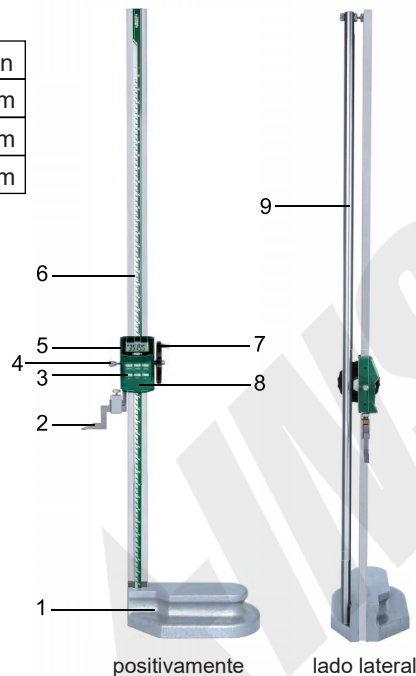

- 1.Coloque la pila CR2032 en el altímetro con el polo positivo hacia fuera (Fig.1).

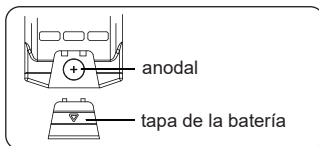


Fig.1

- 2.Limpie la parte inferior de la base de la escala de altura y el cabezal de trazado, instale el cabezal de trazado y coloque la escala de altura en la placa de inspección para su uso.

- 3.Botón Función:

"ON/OFF" - encendido/apagado

"mm/in" - conversión métrica/imperial

"ABS/INC" una conversión de medida relativa/absoluta

"CERO" - puesta a cero (o visualización del valor inicial)

"P+", "P-" ajustan el valor inicial. Pulse prolongadamente (>2 segundos) la tecla "ZERO", "SET" parpadea, pulse brevemente la tecla "P+" o "P-" para aumentar o disminuir el valor, pulse brevemente la tecla "ZERO" para completar el ajuste del valor inicial.

- 4.Compruebe regularmente el altímetro para asegurarse de que el punto cero es correcto. Mueva el volante hasta que la superficie de medición y la superficie inferior de la base estén en contacto con la placa al mismo tiempo, y pulse brevemente "ZERO" para poner a cero. Repita el proceso anterior hasta que la superficie de medición y la superficie inferior de la base estén en contacto con la placa plana al mismo tiempo, y compruebe si la lectura es cero.

- 5.El cabezal de trazado es de carburo de tungsteno y puede utilizarse para trazar. Al trazar, el volante se debe utilizar para alinear con precisión con el tamaño requerido en la altura de trazado y, a continuación, apriete el tornillo de bloqueo antes de trazar. La base debe encajar en la placa plana y moverse suavemente al trazar. La presión de contacto entre el cabezal de trazado y la superficie de la pieza de trabajo debe ser la adecuada para garantizar que la línea de trazado sea nítida, pero sin dejar marcas profundas ni desgastar la punta del cabezal de trazado.

- 6.Accesorio opcional: soporte para manómetro de palanca (modelo 6293-6) para utilizar con manómetro de palanca.



MN-1156-SE

V5

Tenga en cuenta las siguientes precauciones para garantizar la precisión al sujetar el calibrador de palanca:

--La distancia entre la sonda del medidor de palanca y la escala principal del medidor de altura $L < 100$ mm (Fig.2).

--Instale el calibrador de palanca correctamente como se muestra en la Fig.3.

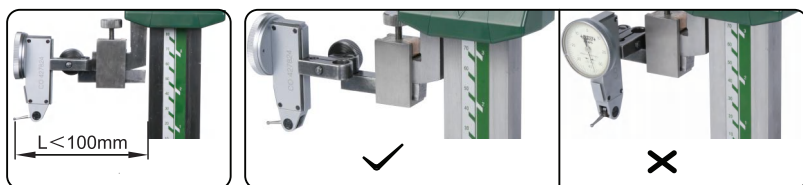


Fig.2

Fig.3

7. Accesorio opcional: bloque de sujeción de la escala angular (tipo 2372-CLAMP) para sujetar la escala angular.



8. Accesorios opcionales: Cable de datos (modelos 7302-, 7315-, 7305-).

9. La duración de la batería es de aproximadamente 1 año, si la pantalla se muestra borrosa o no se muestra, la energía de la batería de superficie es baja, necesita reemplazar la batería. Si la pantalla o las teclas son anormales, por favor quite la batería y espere 1 minuto y luego póngala. Por favor, saque la batería cuando no utilice el producto durante mucho tiempo, para no provocar que la fuga de la batería dañe las partes electrónicas.

10. La temperatura de trabajo es de 0-40°C y la humedad relativa no supera el 80%.

11. Advertencias:

--Al moverte, debes sujetar la base con una mano y el cuerpo de la regla con la otra, no puedes levantar el cuerpo de la regla horizontalmente.

--Después de su uso, el medidor de altura debe limpiarse con un paño y guardarse en una caja en un lugar seco.

--Las reglas de altura sin embalaje no deben colocarse en posición horizontal ni apoyarse contra otros objetos. El marco debe colocarse en la posición más baja después de su uso. El medidor de altura debe calibrarse periódicamente.