


Note : Ce produit n'est pas étanche, si le film de l'étrier entre en contact avec le liquide de refroidissement, il peut provoquer un comptage désordonné. Si le problème persiste, utilisez du WD40 pour nettoyer le film. Empêchez le liquide de pénétrer dans l'étrier et d'endommager l'électronique.

Résolution : 0,01mm/0,0005"

numéro de modèle	Plage de mesure	précision
1156-300	0-300mm/0-12"	±0.03mm
1156-600	0-600mm/0-24"	±0.05mm
1156-1000	0-1000mm/0-40"	±0.07mm

- 1.fondation
- 2.règle
- 3.frappes
- 4.vis de blocage
- 5.Port de sortie des données
- 6.Poutre
- 7.volants à main
- 8.couvercle de la batterie
- 9.Barre de support (pour les produits dont la plage de mesure est comprise entre 0 et 1000 mm)

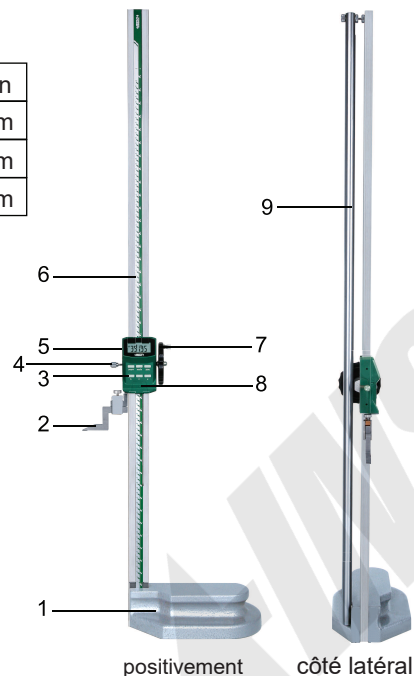

1. Insérez la pile CR2032 dans l'altimètre en orientant la borne positive vers l'extérieur (Fig. 1).

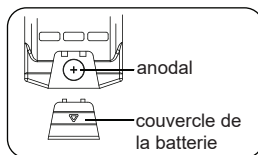


Fig. 1

2. Nettoyez le fond de la base de l'échelle de mesure et la tête de traçage, installez la tête de traçage et placez l'échelle de mesure sur la plaque d'inspection pour l'utiliser.

3. Fonction du bouton :

"ON/OFF" - mise sous tension/hors tension

"mm/in" - conversion métrique/impériale

"ABS/INC" une conversion de mesure relative/absolue


"ZERO" - mise à zéro (ou affichage de la valeur initiale)

Les touches "P+" et "P-" permettent de régler la valeur initiale. Appuyer longuement (>2 secondes) sur la touche "ZERO", "SET" clignote, appuyer brièvement sur la touche "P+" ou "P-" pour augmenter ou diminuer la valeur, appuyer brièvement sur la touche "ZERO" pour terminer le réglage de la valeur initiale.

4. Vérifiez régulièrement l'altimètre pour vous assurer que le point zéro est correct. Faites tourner le volant jusqu'à ce que la surface de mesure et la surface inférieure de la base soient en contact avec la plaque en même temps, et appuyez brièvement sur "ZERO" pour mettre l'altimètre à zéro. Répétez le processus ci-dessus jusqu'à ce que la surface de mesure et la surface inférieure de la base soient en contact avec la plaque plate en même temps, et vérifiez si la lecture est zéro.

5. La tête de traçage est fabriquée en carbure de tungstène et peut être utilisée pour le traçage. Lors du traçage, il convient d'utiliser le volant pour s'aligner avec précision sur la taille requise à la hauteur de traçage, puis de serrer la vis de blocage avant le traçage. La base doit s'adapter à la plaque plate et se déplacer en douceur lors du traçage. La pression de contact entre la tête de traçage et la surface de la pièce doit être appropriée pour garantir que la ligne de traçage est claire, mais ne produira pas de marques profondes et n'utilisera pas la pointe de la tête de traçage.

6. Accessoire en option : support de jauge à levier (modèle 6293-6) à utiliser avec la jauge à levier.

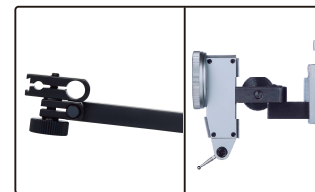

Observez les précautions suivantes pour garantir la précision du serrage de la jauge à levier :

--La distance entre la sonde de la jauge à levier et l'échelle principale de la jauge de hauteur $L < 100$ mm (Fig. 2).

--Installez correctement la jauge à levier comme indiqué dans la Fig. 3.

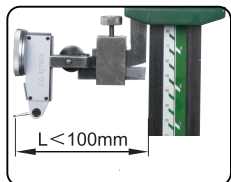


Fig. 2


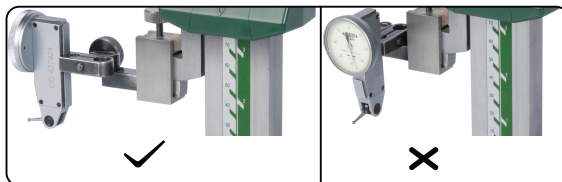


Fig. 3

7. Accessoire en option : Bloc de serrage de l'échelle angulaire (type 2372-CLAMP) pour le serrage de l'échelle angulaire.

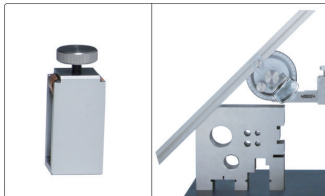

8. Accessoires en option : Câble de données (modèles 7302-, 7315-).

9. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. Si l'écran se brouille ou ne s'affiche pas, la pile de surface est faible et doit être remplacée. Si l'écran ou les touches sont anormaux, retirez la pile, attendez une minute et remettez-la en place. Veuillez retirer la pile lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, afin d'éviter que la fuite de la pile n'endommage les pièces électroniques.

10. La température de travail est comprise entre 0 et 40°C/32-104°F et l'humidité relative ne dépasse pas 80 %.

11. Mises en garde :

- Lors du déplacement, vous devez tenir la base d'une main et le corps de la règle de l'autre, vous ne pouvez pas soulever le corps de la règle horizontalement.
- Après utilisation, la toise doit être nettoyée et rangée dans une boîte dans un endroit sec.
- Les règles de hauteur non emballées ne doivent pas être placées horizontalement ou appuyées contre d'autres objets. Le cadre doit être placé dans la position la plus basse après utilisation. La jauge de hauteur doit être étalonnée périodiquement.