
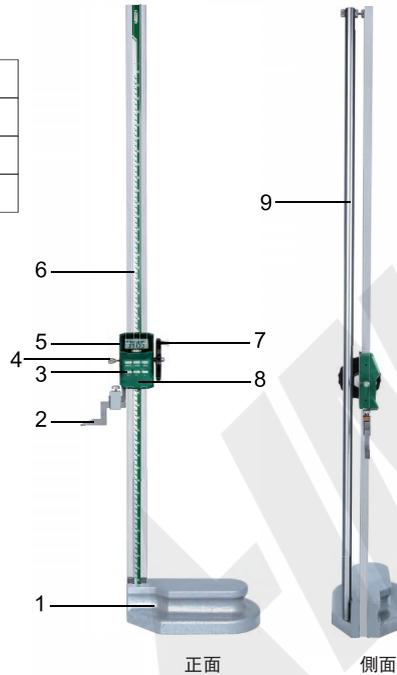


注意:此產品無防水功能,如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。
請用幹布清潔貼膜,如果亂數問題依然存在,請使用WD40清潔貼膜。
防止液體進入高度計以損壞電子設備。

解析度:0.01mm/0.0005"

型號	測定範圍	精度
1156-300	0-300mm/0-12"	±0.03mm
1156-600	0-600mm/0-24"	±0.05mm
1156-1000	0-1000mm/0-40"	±0.07mm

- 1.底座
- 2.劃線頭
- 3.按鍵
- 4.鎖緊螺釘
- 5.數據輸出口
- 6.主尺
- 7.手輪
- 8.電池蓋
- 9.支撐杆(適用於測量範圍0-1000mm的產品)

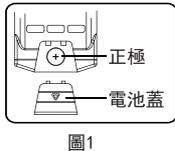

- 1.將CR2032電池裝入高度計,正極朝外(圖1)。
- 2.清潔高度尺底座底部和劃線頭,安裝劃線頭,將高度計置於檢測平板上使用。
- 3.按鍵功能:
"ON/OFF"---開機/關機
"mm/in"---公/英制轉換
"ABS/INC"---相對/絕對測量轉換
"ZERO"---置零(或顯示初始值)
"P+","P"---設置初始值。長按(>2秒)"ZERO"鍵。"SET"閃動,短按"P+"或者"P-"鍵增加或減少數值,短按"ZERO"鍵完成初始值設置。

- 4.定期檢查高度計,確保零點正確。搖動手輪,直到測量面與底座底面同時與平板接觸,短按"ZERO"置零。重複以上過程,直到測量面與底座底面同時與平板接觸,檢查讀數是否為零。
- 5.劃線頭由硬質合金製成,可用於劃線。劃線時,應使用手輪準確的按劃線高度對準所需尺寸,然後擰緊鎖緊螺釘後進行劃線。劃線時底座要貼合平板並平穩移動。劃線頭與工件表面的接觸壓力應適當,既能保證劃線清晰,又不會劃出深痕並磨損劃線頭尖頭。
- 6.可選附件: 杠杆式量表夾具(型號6293-6),配合杠杆表使用。



夾持杠杆式量表時,為了保證精度,請遵守以下注意事項:
杠杆式量表測頭與高度計主尺的距離L<100mm(圖2)。

--- 按照圖3所示正確安裝杠杆式量表。

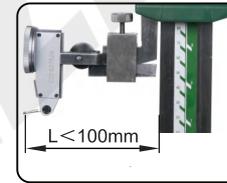


圖2



圖3

- 7.可選附件: 分度尺夾持塊(型號2372-CLAMP),用於夾持分度尺使用。



- 8.可選附件: 數據線(型號7302-,7306-,7315-,7305-)。
- 9.電池的使用壽命約為1年,如果顯示幕顯示模糊或不顯示,表面電池電量不足,需更換電池。
如顯示或按鍵異常,請取出電池等待1分鐘後裝入。長期不使用本產品時,請取出電池,以免造成電池漏液損壞電子部件。
- 10.工作溫度為0-40°C,相對濕度不大於80%。
- 11.注意事項
--- 搬動時,應一手托住底座一手扶住尺身,不能橫著提尺身
--- 使用完後應將高度計擦乾淨裝入盒中放在乾燥處保存。
--- 沒有裝盒的高度計不允許橫著放,也不能斜靠在其它物品上。用完應把尺框移到最低位置。
高度計要進行週期檢定。