

Kód	Rozsah	Resolution	Přesnost (20°C)	Měření síla	Výstup	Napájení	Base
1157-501	0~50mm	1μm/0,00005"	3μm	0,8~1,2N	USB	5V/1A(adaptér nebo chargepal)	žulové (plochost: 2μm)
1157-502	0~50mm	1μm/0,00005"	3μm	0,8~1,2N	USB		keramické (plochost: 1μm)



- 1-LED displej
- Tlačítko "zapnutí / vypnutí, nula"
- 3-sonda
- 4-základní
- 5-Hlavní jednotka
- Tlačítko 6 mm/palce
- 7-zamykací šroub
- 8-Hlavní blokovací šroub
- 9-Vrtení
- 10-vřetene zvedací knoflík

1. Tlačítka:

zapnutí/vypnutí, nula

--- Dlouhé stisknutí > 3s v vypnutém stavu k zapnutí Zvedněte vrápeno do celého rozsahu, dokud není zobrazení normální

Dlouhý stisk > 3s v napájení na stavu vypnut

Krátké stisknutí pro nastavení nuly

mm/palce

---Krátký tisk: mm a palcová konverze

Dlouhý tisk > 3s: Max / Min / Max-Min konverze

2. Kalibrace:

---Umístěte měřidlo do pozice bez vibrací. Vyhněte se přímému slunečnímu světlu, prachu nebo tepelné změně

---Uvolněte zamykací šroub hlavní jednotky, nainstalujte hlavní jednotku a utáhněte zamykací šroub hlavní jednotky

---Uvolněte zámkový šroub, nastavte sondu tak, aby byla úplně v kontaktu s měřicím povrchem základny, poskytněte určité množství předzatížení, utáhněte zámkový šroub, krátce stiskněte tlačítko "zapnutí / vypnutí, nula", abyste nastavili nulu

---Kompletní kalibrace

3. Měření:

---Zvedněte knoflík zvedání vřetena, aby byla sonda vyšší než obrobku, přesuňte obrobku pod sondu, pomalu spusťte knoflík zvedání vřetena, aby byla sonda plně v kontaktu s obrobkem

---Přečtěte si výsledek

4. Poznámky:

--- Ujistěte se, že je napájení připojeno před zapnutím zařízení

--- Vždy vypněte před instalací nebo připojením kabelu

---Vyhněte se vodě, oleju, prachu ect. při použití. Pouzdro tohoto zařízení nelze utírat rozpouštědlem jako tenčím

---Prosím, jemně snížit vřeteno, aby se zabránilo nárazu a poškození měřicího povrchu základny

---Vypněte napájení, když se nepoužívá po dlouhou dobu

5. Volitelné příslušenství:

kontaktní bod (kód 6282), nabíjecí kabel (1155-5-POB), datové výstupní kabely 1155-5-FOS (včetně nožního spínače).



napájení pomocí charge pal



přenos dat do Excelu bez softwaru;
krátké stisknutí nožního spínače pro přenos dat,
dlouhý stisk na nulu