


Code	Reichweite	Auflösung	Genauigkeit (20 °C)	Kraftmessung	Ausgabe	Stromversorgung	Basis
1157-501	0~50mm	1µm/0.00005"	3µm	0.8~1.2N	USB	5V/1A(Adapter oder Chargepal)	Granit (Ebenheit: 2 µm)
1157-502	0~50mm	1µm/0.00005"	3µm	0.8~1.2N	USB		Keramik (Ebenheit: 1 µm)

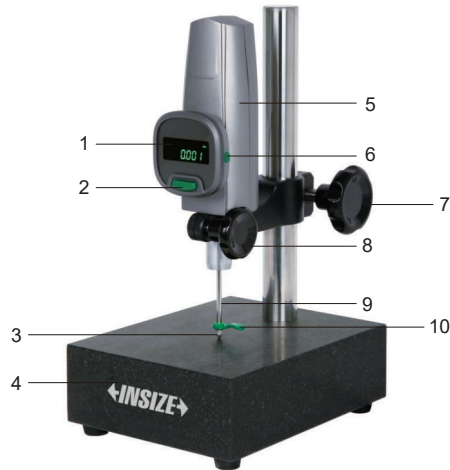

- 1-LED-Anzeige
- 2-'Ein-/Aus-/Null'-Taste
- 3-Sonde
- 4-Basis
- 5-Hauptgerät
- 6-'mm/Zoll'-Taste
- 7-Feststellschraube
- 8-Feststellschraube des Hauptgeräts
- 9-Spindel
- 10-Spindelhubknopf

1. Tasten:

Ein/Aus, Nullstellung

---Im ausgeschalteten Zustand länger als 3 Sekunden drücken, um das Gerät einzuschalten. Die Spindel bis zum Anschlag anheben, bis die Anzeige normal ist.

Im eingeschalteten Zustand länger als 3 Sekunden drücken, um das Gerät auszuschalten.

Kurz drücken, um die Nullstellung einzustellen.

mm/Zoll

---Kurz drücken: Umrechnung zwischen mm und Zoll.

Länger als 3 Sekunden drücken: Umrechnung zwischen Max/Min/Max-Min.

2. Kalibrierung:

---Bringen Sie das Messgerät in eine vibrationsfreie Position. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Staub oder Temperaturänderungen.

---Lösen Sie die Feststellschraube des Hauptgeräts, installieren Sie das Hauptgerät und ziehen Sie die Feststellschraube des Hauptgeräts fest.

---Lösen Sie die Feststellschraube, stellen Sie die Sonde so ein, dass sie vollständig mit der Messfläche der Basis in Kontakt steht, üben Sie eine gewisse Vorlast aus, ziehen Sie die Feststellschraube fest und drücken Sie kurz die Taste „Ein/Aus, Null“, um den Nullpunkt einzustellen.

---Kalibrierung abgeschlossen.

3. Messung:

--- Heben Sie den Spindelhubknopf an, damit die Sonde höher als das Werkstück ist, bewegen Sie das Werkstück unter die Sonde und senken Sie den Spindelhubknopf langsam ab, damit die Sonde vollständig mit dem Werkstück in Kontakt kommt.

--- Lesen Sie das Ergebnis ab.

4. Anmerkungen:

---Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie es einschalten.

---Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Kabel installieren oder anschließen.

---Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit Wasser, Öl, Staub usw. Das Gehäuse dieses Geräts darf nicht mit Lösungsmitteln wie Verdünnern gereinigt werden.

---Senken Sie die Spindel vorsichtig ab, um Stöße und Beschädigungen der Messfläche an der Basis zu vermeiden.

---Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

5. Optional accessories: Contact point (code 6282), charge pal (1155-5-POB), data output cables 1155-5-FOS(including foot switch).



Stromversorgung durch Charge Pal



Datenübertragung nach Excel ohne Software;
kurzes Drücken des Fußschalters zum Übertragen der Daten,
langes Drücken zum Zurücksetzen auf Null