



Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na nálepce nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Nálepku očistěte suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k očištění nálepky přípravek WD40. Zabraňte kontaktu s antikoročním olejem, olejovým papírem, acetonem, benzínem a organickými rozpouštědly.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"
Přesnost: $\pm 0,03$ mm/0,0015"

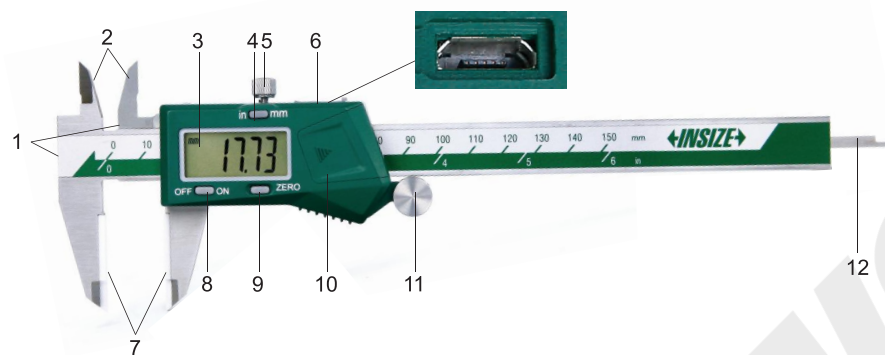

- | | |
|--------------------------|--|
| 1-Měřicí plochy | 7-Keramické vnější měřicí čelisti |
| 2-Vnitřní měřicí čelisti | 8-Tlačítko "OFF/ON" |
| 3-LCD displej | 9-Tlačítko "ZERO" |
| 4-Tlačítko "in/mm" | 10-Kryt baterie |
| 5-Aretační šroub | 11-Palcový váleček (ne pro kód s příponou "W") |
| 6-USB výstup | 12-Hloubkoměrná lišta |


1. Keramické měřicí čelisti mají dobrou odolnost proti ořezu.
2. Měření je následující.

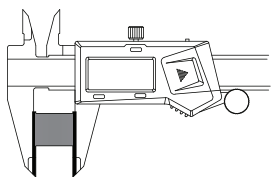

Vnější měření



Vnitřní měření

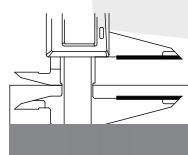


Měření kroku




Měření hloubky

3. Vložte baterii:


- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladný pól baterie (+) by měl směřovat ven
- Zavřete kryt baterie

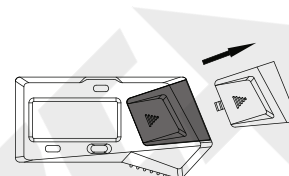

obr.1

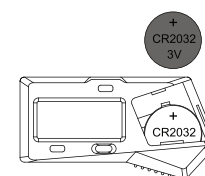

obr.2

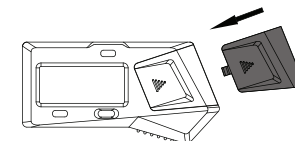

obr.3

4. Tlačítka:

- "in/mm" slouží k převodu palců na milimetry
- "OFF/ON" slouží k vypnutí/zapnutí
- "ZERO" slouží k nastavení nuly

5. Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, zavřete vnější čelisti a stiskněte tlačítko "ZERO" pro nastavení nuly. Posuvné měřítko by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.

6. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu. Měřicí čelisti by měly "držet" obrobek a zároveň se po něm "klouzat".

7. Automatické vypnutí po asi dvaceti minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnul displej.

8. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7302-,7315-)

9. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Když se baterie vybíjí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. V takovém případě vyměňte baterii. Pokud kalibr nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

10. Pokud se po stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

11. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.