


NÁVOD K PROVOZU

Vodotěsný digitální posuvný měřidlo IP67

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"

Přesnost: $\pm 0,02$ mm (rozsah: 0–150 mm)

$\pm 0,03$ mm (rozsah: 150–300 mm)

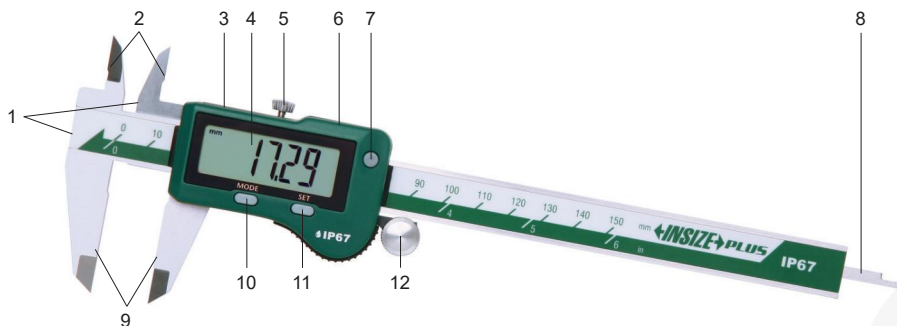

1-Měřicí plochy

2-Vnitřní měřicí čelisti

3-Kryt baterie

4-LCD displej

5-Zajišťovací šroub USB výstup

6-USB výstup

7-Tlačítko pro přenos dat

8-Hloubková lišta (1195-300 bez hloubkové lišty)


9-Externí měřicí čelisti

10-Tlačítko "MODE"

11-Tlačítko "SET"

12-Palcová rolka.


1. Měřidlo je prachotěsné a vodotěsné (IP67). Měřicí metody jsou následující:

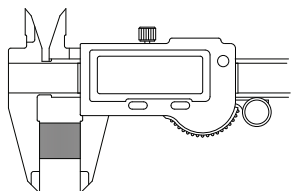

Vnější měření



Vnitřní měření

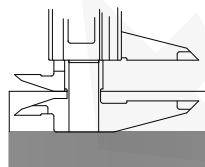

Měření kroku




Měření hloubky

2. Vložte baterii:

---Sejměte kryt baterie (obr. 1)

---Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladný pól baterie (+) musí směřovat nahoru (obr. 2)

---Zavřete kryt baterie

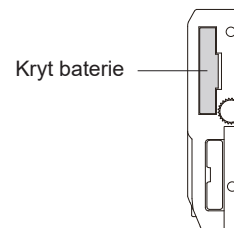

obr. 1



obr. 2

3. Tlačítka:

"MODE" ---krátké stisknutí, zobrazí se "SET", krátkým stisknutím tlačítka "SET" se zobrazí přednastavená hodnota;

---krátké stisknutí, zobrazí se "SET", krátkým stisknutím tlačítka "MODE" se znovu zobrazí "PRE", krátkým stisknutím tlačítka "SET" nastavíte přednastavenou hodnotu. Stisknutím tlačítka "SET" změníte hodnotu (krátkým stisknutím tlačítka "MODE" měňte čísla jedno po druhém), krátkým stisknutím tlačítka "SET" ukončete;

---dlouhým stisknutím (=2 s) se zobrazí "UNIT", krátkým stisknutím tlačítka "SET" přepnete mezi palci a milimetry, krátkým stisknutím tlačítka "MODE" ukončete.

"SET" --- dlouhé stisknutí (= 2 s), zobrazí se "SET", uvolněte tlačítko, nastavte nulu;

dlouhé stisknutí (= 4 s), zobrazí se "SET"→null, uvolněte tlačítko do režimu spánku;

dlouhé stisknutí (= 6 s), zobrazí se "SET"→null→"OFF", uvolněte tlačítko, vypnete napájení.

"Tlačítko pro přenos dat" --- pro přenos dat. Pokaždé, když jsou data úspěšně odeslána, " " v pravém horním rohu obrazovky jednou zabliká.

4. Vyčistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti a nastavte nulu.

Měřidlo by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení počáteční hodnoty.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu. Měřicí čelisti by měly držet obrobek a zároveň se po něm mohly posouvat.

6. Automatický přechod do režimu spánku po cca 10 minutách. Stiskněte libovolné tlačítko nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnula.

Po vypnutí stiskněte tlačítko "MODE" nebo "SET", aby se zapnula.

7. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, znamená to, že napětí baterie je příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se kalibr nebude delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

8. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80).

9. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F.