


Auflösung: 0.01 mm/0.0005"


Genauigkeit: ± 0.02 mm (Bereich: 0–150 mm)
 ± 0.03 mm (Bereich: 150–300 mm)

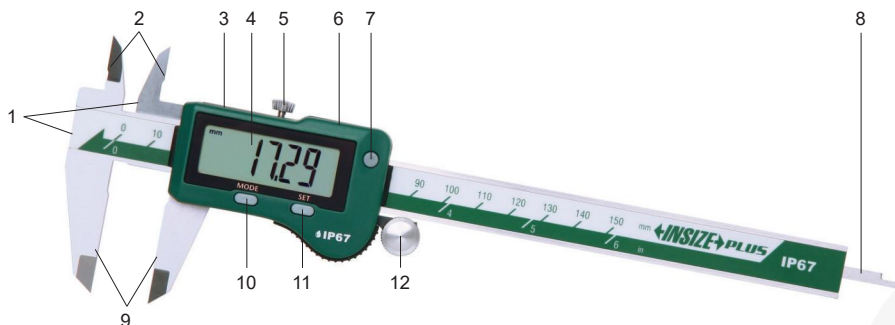

- 1-Messflächen
- 2-Interne Messbacken
- 3-Batteriefachdeckel
- 4-LCD-Display
- 5-Feststellschraube USB-Ausgang
- 6-USB-Ausgang

- 7-Datenübertragungstaste
- 8-Tiefenleiste (1195-300 ohne Tiefenleiste)
- 9-Externe Messbacken
- 10-"MODE"-Taste
- 11-"SET"-Taste
- 12-Daumenrolle.


1. Der Messschieber ist staub- und wasserdicht (IP67). Die Messmethoden sind wie folgt:

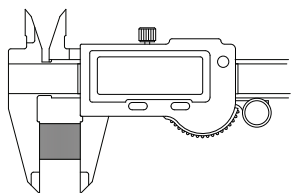

Externe Messung



Interne Messung

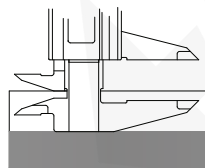

Schrittmessung



Tiefenmessung

2. Batterie einlegen:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 1).
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, wobei die positive Seite der Batterie (+) nach oben zeigen sollte (Abb. 2).
- Schließen Sie die Batterieabdeckung.

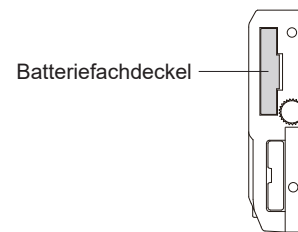


abb.1

 


abb.2

3. Tasten:

- "MODE" --- kurzes Drücken, "SET" erscheint, kurzes Drücken der Taste "SET", um den voreinstellten Wert anzuzeigen;
- kurzes Drücken, "SET" erscheint, kurzes Drücken der Taste "MODE" erneut, "PRE" erscheint, kurzes Drücken der Taste "SET", um die Voreinstellung festzulegen.
Drücken Sie die Taste "SET", um den Wert zu ändern (kurzes Drücken der Taste "MODE", um die Zahlen einzeln zu ändern), kurzes Drücken der Taste "SET", um den Vorgang zu beenden;
- langes Drücken (= 2 Sekunden), "PRE" Drücken Sie die Taste "SET", um den Wert zu ändern (drücken Sie kurz "MODE", um die Zahlen einzeln zu ändern), drücken Sie kurz "SET", um den Vorgang zu beenden;
- langes Drücken (= 2 s), "UNIT" erscheint, drücken Sie kurz die Taste "SET", um zwischen Zoll und mm umzuschalten, drücken Sie kurz "MODE", um den Vorgang zu beenden.
- "SET" --- langes Drücken (= 2 s), "SET" erscheint, Taste loslassen, Nullpunkt einstellen; langes Drücken (= 4 s), "SET" → null erscheint, Taste loslassen, um in den Ruhemodus zu gelangen; langes Drücken (= 6 s), "SET" → null → "OFF" erscheint, Taste loslassen, um das Gerät auszuschalten.
- "Datenübertragungstaste" --- zum Übertragen von Daten. Jedes Mal, wenn Daten erfolgreich gesendet wurden, blinkt " " in der oberen rechten Ecke des Bildschirms einmal.

- 4. Reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, schließen Sie dann die Außenbacken und stellen Sie Null ein. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf den Anfangswert eingestellt ist.
- 5. Um genaue Messungen zu erhalten, muss die Kraft kontrolliert werden. Üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück festhalten und dennoch auf dem Werkstück gleiten können.
- 6. Automatischer Ruhemodus nach ca. 10 Minuten. Drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Ausschalten drücken Sie die Taste "MODE" oder "SET", um das Gerät einzuschalten.
- 7. Eine Batterie reicht für ein Jahr. Wenn das Batteriesymbol auf dem Display angezeigt wird, ist die Batteriespannung zu niedrig. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.
- 8. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80).
- 9. Die Betriebstemperatur beträgt 0–40 °C/32–104 °F.